

安全评价项目网上公开表

项目名称	广州新沙加油站有限公司东沙西加油站安全现状评价	报告提交时间	2025 年 3 月 31 日
现场勘查人员	劳业来、赵飞云	现场勘查时间	2025 年 2 月 25 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	劳业来	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	劳业来、赵飞云	报告审核人	李福春
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然

项目简介

(1) 项目情况

广州新沙加油站有限公司东沙西加油站位于广州市番禺区东环街新光快速路 2399 号，成立于 2015 年 09 月 28 日，经广州市番禺区工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：91440101MA59A8TN3N，负责人：彭键辉，公司类型：其他有限责任公司分公司，经营范围：零售业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。持有《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第 44A60693 号），有效期至 2025 年 04 月 21 日。该加油站由于更换加油机，于 2023 年 8 月 10 日取得由广州市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤穗 WH 应急证字[2023]0635（9）），经营方式：储存经营（加油站），有效期 2022 年 04 月 22 日至 2025 年 04 月 21 日，许可范围：汽油、柴油（备注：三级加油站，汽油罐 25m³×3 个，柴油罐 30m³×1 个，8 台加油机。）（防渗池）(注:此证仅在经营场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效。应在危险化学品经营许可证有效期届满 30 个工作日之前提出续期申请)。

该加油站设置有 4 个储罐，其中埋地汽油罐 25m³×3 个，埋地柴油罐 30m³×1 个，设置有 8 台 6 枪加油机，共有 48 支加油枪，油罐总容积 90m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 的划分，该加油站属三级加油站。

(2) 项目评价结论

广州新沙加油站有限公司东沙西加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号，第 645 号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安监总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、规章及标准的相关要求，具备危险化学品经营的安全条件，符合延期换证的要求。

广州新沙加油站有限公司东沙西加油站现场照片



编号：LAFPJ-2025-047（B）

广州新沙加油站有限公司东沙西加油站

安全现状评价报告

广东劳安职业安全事务有限公司

APJ-（粤）-016

二〇二五年三月三十一日

广州新沙加油站有限公司东沙西加油站

安全现状评价报告

法 定 代 表 人：田成林

技 术 负 责 人：罗伟雄

评价项目负责人：劳业来

二〇二五年三月三十一日

（安全评价机构公章）

前 言

广州新沙加油站有限公司东沙西加油站（以下简称“该加油站”）位于广州市番禺区东环街新光快速路 2399 号，成立于 2015 年 09 月 28 日，经广州市番禺区工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：91440101MA59A8TN3N，负责人：彭键辉，公司类型：其他有限责任公司分公司，经营范围：零售业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。持有《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第 44A60693 号），有效期至 2025 年 04 月 21 日。该加油站由于更换加油机，于 2023 年 8 月 10 日取得由广州市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤穗 WH 应急证字[2023]0635（9）），经营方式：储存经营（加油站），有效期 2022 年 04 月 22 日至 2025 年 04 月 21 日，许可范围：汽油、柴油（备注：三级加油站，汽油罐 $25\text{m}^3 \times 3$ 个，柴油罐 $30\text{m}^3 \times 1$ 个，8 台加油机。）（防渗池）（注：此证仅在经营场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效。应在危险化学品经营许可证有效期届满 30 个工作日之前提出续期申请）。

受该加油站的委托，广东劳安职业安全事务有限公司按照国家有关法律、法规、标准要求和《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）等文件的要求，对该加油站的安全现状进行了综合评价，并编制完成了本报告。

1、广州新沙加油站有限公司东沙西加油站安全现状评价报告依据《安全评价通则》（AQ 8001—2007）和现行有关法律、法规、规章、标准、规范及委托单位提供的有关资料进行编制。

2、委托单位提供的各类文件、证件等资料是本次评价的重要依据，委托单位对所提供资料的真实性负责。

3、根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律的规定，生产经营单位是安全生产的责任主体，对本单位的安全生产承担主体责任。生产经营单位委托安全评价机构为其准确、客观、科学的安全评价服务，安全评价机构协助生产经营单位识别安全风险、提出改进建议，并共同致力于提升安全生

产管理水平。

4、本报告是在评价期间（2025 年 1 月-3 月）经现场勘察、资料收集的基础上编制完成的。评价结果仅反映评价对象在评价期间与国家有关安全生产法律法规、标准规范的符合性及风险可接受程度。

5、本报告所涉及内容即建设项目周边环境、有关生产经营流程、生产经营品种及储量、主要设备、设施、布局等发生重大变化影响生产经营安全时，应重新进行评价。

6、本报告中文字、数据经涂改、增删无效。

7、本报告以加盖委托安全评价检测检验机构公章为准，复印无效。

8、如对本报告内容有异议者，请于收到本报告之日起十五日内向我公司提出书面意见。

安全评价报告摘要

委托单位	广州新沙加油站有限公司东沙西加油站				
主要负责人	彭键辉	电话	13662397723	传真	—
联系人	关卫斌	电话	15800049341	邮编	—
受评价 化学品名称	危险性类别		CAS 号	危险化 学品目 录序号	备注
汽油	易燃液体, 类别 2*; 生殖细胞致突变性, 类别 1B; 致癌性, 类别 2; 吸入危害, 类别 1; 危害水生环境-急性危害, 类别 2; 危害水生环境-长期危害, 类别 2		86290-81-5	1630	重点监 管危险 化学品、 特别管 控危险 化学品
柴油	易燃液体, 类别 3;		68334-30-5	1674	--
安全评价结论	广州新沙加油站有限公司东沙西加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号，第 645 号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、规章及标准的相关要求，具备危险化学品经营的安全条件，符合延期换证的要求。				
安全评价单位	广东劳安职业安全事务有限公司				
法定代表人	田成林				
评价项目负责人	劳业来				
报告完成时间	2025 年 3 月 31 日				

目 录

1 编制说明	1
1.1 安全评价目的	1
1.2 安全评价依据	1
1.3 评价范围	7
1.4 评价程序	8
2 成品油经营企业的基本情况	10
2.1 加油站基本情况	10
2.2 所在地及周围环境状况	12
2.3 平面布置	13
2.4 工艺流程	15
2.5 主要设备设施	17
2.6 公用工程	19
2.7 安全管理	20
2.8 该加油站三年前取证至今的变化情况	21
3 辨识与分析危险、有害因素	23
3.1 物质的危险、有害因素辨识	23
3.2 作业过程危险、有害因素的辨识与分析	30
3.3 洗车机作业过程危险、有害因素的辨识与分析	35
3.4 自然灾害及其危险性分析	36
3.5 爆炸危险区域及范围	38
3.6 受限作业空间辨识	40
3.7 危险化学品重大危险源辨识	41
3.8 重大事故隐患分析结果	42
3.9 企业风险评估分级	45
4 评价方法的选择和评价单元的划分	46
4.1 评价单元的划分	46
4.2 评价方法的选择	46
4.3 评价方法的简介	46
5 定性、定量评价	50
5.1 采用安全评价检查表法评价	50
5.2 重点监管危险化学品安全措施和应急处置分析评价	70
5.3 作业条件危险性评价法评价	71
5.4 火灾、爆炸危险指数法评价	76
5.5 经营单位基本条件分析评价	81
6 对策措施建议	83
6.1 现场勘查存在的问题及建议	83
6.2 安全技术对策措施	83
6.3 隐患整改情况	88
7 安全评价结论	89
7.1 危险、有害因素辨识小结	89
7.2 采取安全评价现场检查表评价小结	89
7.3 采用作业条件危险性评价法评价小结	89
7.4 采用道化学火灾、爆炸危险指数评价法评价小结	90
7.5 经营单位基本条件分析评价小结	90
7.6 综合结论	91

附件目录.....	92
-----------	----

1 编制说明

1.1 安全评价目的

本次安全评价的主要目的：（1）通过安全评价找出该加油站在经营、储存成品油过程中潜在的危险、有害因素，分析系统灾害的状况，为进一步采取降低危险性的措施提供依据；（2）对潜在危险进行分析和预测，建立系统安全的最优方案；（3）针对类似事故发生的各种原因进行分析，提出消除危险的技术措施方案，以达到经营过程中的最大安全化。

本报告通过对该加油站的安全现状进行系统综合分析，找出其存在的安全隐患以及安全管理上的不足，提出相应的安全对策措施，从而达到加强防范，有效避免事故的发生，努力实现经营过程最大安全化的目标；同时为地方政府应急管理部门换发《危险化学品经营许可证》提供客观、公正的依据。

1.2 安全评价依据

1.2.1 国家法律

1) 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号，根据 2021 年 6 月 10 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第三次修正）；

2) 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号修改，自 2021 年 4 月 29 日起施行）；

3) 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，根据 2018 年 12 月 29 日国家主席令第二十四号公布的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）；

4) 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2024 年 6 月 28 日，中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订通过，自 2024 年 11 月 1 日起施行）；

5) 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2013 年 6 月 29 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第 3 次会议通过，自 2014 年 1 月 1 日起施行）。

1.2.2 行政法规

1) 《生产安全事故应急条例》（国务院令 第 708 号，2018 年 12 月 5 日，国务院第 33 次常务会议通过，2019 年 2 月 17 日公布，自 2019 年 4 月 1 日起施行）；

2) 《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第 591 号，2011 年 2 月 16 日国务院第 144 次常务会议修订通过，根据 2013 年 12 月 4 日国务院第 32 次常务会议通过，2013 年 12 月 7 日中华人民共和国国务院令 第 645 号公布，自 2013 年 12 月 7 日起施行的《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）；

3) 《中华人民共和国监控化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 588 号修改，自 2011 年 1 月 8 日起施行）；

4) 《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 445 号，中华人民共和国国务院令 第 653 号第一次修订，中华人民共和国国务院令 第 666 号第二次修订，中华人民共和国国务院令 第 703 号第三次修订）；

5) 《工伤保险条例》（2003 年 4 月 27 日中华人民共和国国务院令 第 375 号公布，2010 年 12 月 20 日中华人民共和国国务院令 第 586 号修改，自 2011 年 1 月 1 日起施行）；

1.2.3 部门规章及规范性文件

1) 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令 第 40 号，根据国家安全生产监督管理总局令 第 79 号修正）；

2) 《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令 第 79 号修正）；

3) 《关于印发〈危险化学品经营单位安全评价导则（试行）〉的通知》（安监管管二字〔2003〕38 号）；

4) 《危险化学品目录（2015 版）》（原国家安全生产监督管理总局等十部门公告第 5 号公布，自 2015 年 5 月 1 日起施行；根据应急管理部等十部门公告第 8 号调整，自 2023 年 1 月 1 日起施行）；

5) 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令 第 24 号）；

6) 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》

（安监总管三〔2011〕95号）；

7)《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）；

8)《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号）；

9)《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）；

10)《关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管〔2015〕80号）；

11)《易制爆危险化学品名录（2017年版）》（公安部于2017年5月11日公布）；

12)《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号）；

13)《列入第三类监控化学品的新增品种清单》（国家石油和化学工业局令第1号）；

14)《国家禁化武办编制公布〈部分第四类监控化学品名录（2019版）〉及索引》；

15)《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号）；

16)《生产经营单位安全培训规定》（2006年1月17日国家安全监管总局令第3号公布，根据2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正，根据2015年5月29日国家安全生产监管总局令第80号第二次修正）；

17)《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理局令第88号，中华人民共和国应急管理部令第2号修改）；

18)《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（原安监总科技〔2015〕75号）；

19)《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）；

20) 《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）〉的通知》（应急厅〔2020〕38号，2020年10月23日）；

21) 《应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知》（应急厅〔2024〕86号）；

22) 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号）；

23) 《卫生部关于印发〈高毒物品目录〉的通知》（卫法监发〔2003〕142号）；

24) 《应急管理部办公厅关于印发〈有限空间作业安全指导手册〉和4个专题系列折页的通知》（应急厅函〔2020〕299号）；

25) 《中华人民共和国商务部办公厅关于印发〈商务领域安全生产重大隐患排查事项清单〉的通知》（商建设办便〔2023〕1400号）；

26) 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号）；

27) 《国务院办公厅关于同意将1-苯基-2-溴-1-丙酮和3-氧-2-苯基丁腈列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2014〕40号）；

28) 《国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2017〕120号）；

29) 《国务院办公厅关于同意将 α -苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2021〕58号）；

30) 《关于将4-(N-苯基氨基)哌啶、1-叔丁氧羰基-4-(N-苯基氨基)哌啶、N-苯基-N-(4-哌啶基)丙酰胺、大麻二酚、2-甲基-3-苯基缩水甘油酸及其酯类、3-氧-2-苯基丁酸及其酯类、2-甲-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸酯类列入易制毒化学品管理的公告》（公安部 商务部 国家卫生健康委员会 应急管理部 海关总署 国家药品监督管理局 2024年8月2日公布）；

31) 《应急管理部办公厅<关于修改危险化学品目录（2015版）实施指南

（试行）涉及柴油部分内容的通知>》（应急厅函〔2022〕300号）；

32）《中华人民共和国商务部办公厅关于印发〈商务领域安全生产重大隐患排查事项清单〉的通知》（商建设办便〔2023〕1400号）。

1.2.4 地方性法规及地方政府规章

1）《广东省安全生产条例》（2023年7月27日广东省第十四届人民代表大会常务委员会第四次会议第二次修订，自2023年10月1日起施行）；

2）《广东省安全生产监督管理局关于做好〈危险化学品目录（2015年版）〉实施工作的通知》（粤安监管三〔2015〕40号）；

3）《广东省安全生产监督管理局关于做好危险化学品和烟花爆竹领域风险点危险源排查管控工作的通知》（粤安监〔2016〕121号）；

4）《广东省安全生产监督管理局关于进一步加强汽车加油站安全管理工作的紧急通知》（粤安监管三〔2017〕9号）；

5）《关于认真贯彻危险化学品经营许可证管理办法的通知》（粤安监〔2012〕129号）；

6）《广东省安全生产监督管理局转发国家安全监管总局〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（粤安监〔2017〕219号）；

7）《广州市安全生产条例（2020修正版）》（2007年9月27日广州市第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议通过 2007年11月30日广东省第十届人民代表大会常务委员会第三十五次会议批准 根据2015年5月20日广州市第十四届人民代表大会常务委员会第三十九次会议通过并经2015年12月3日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议批准的《广州市人民代表大会常务委员会关于因行政区划调整修改〈广州市建筑条例〉等六十六件地方性法规的决定》第一次修正 根据2019年11月20日广州市第十五届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过并经2020年7月29日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十二次会议批准的《广州市人民代表大会常务委员会关于修改〈广州经济技术开发区条例〉第三十二件

地方性法规的决定》第二次修正)；

8) 《广州市环境保护条例》(广州市第十四届人民代表大会常务委员会公告第 11 号)；

9) 《广州市安全生产事故应急预案》(穗府办〔2020〕2 号)；

10) 《广州市危险化学品安全管理规定》(2017 年 8 月 12 日广州市人民政府令第 149 号公布,根据 2019 年 11 月 14 日广州市人民政府令第 168 号《广州市人民政府关于修改和废止部分政府规章的决定》修订)。

1.2.5 国家标准和行业标准

- 1) 《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986)；
- 2) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)；
- 3) 《防止静电事故通用导则》(GB 12158-2006)；
- 4) 《安全标志及其使用导则》(GB 2894-2008)；
- 5) 《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)；
- 6) 《安全色》(GB 2893-2008)；
- 7) 《化学品分类和危险性公示通则》(GB 13690-2009)；
- 8) 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)；
- 9) 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)；
- 10) 《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)；
- 11) 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB 50257-2014)；
- 12) 《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)；
- 13) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2016)；
- 14) 《车用汽油》(GB 17930-2016)；
- 15) 《油气回收装置通用技术条件》(GB/T 35579-2017)；
- 16) 《车用柴油》(GB 19147-2016/XG1-2018)；
- 17) 《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)；
- 18) 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014[2018 年版])；
- 19) 《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020)；

- 20) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）；
- 21) 《电力安全工器具预防性试验规程》（DL/T 1476-2023）；
- 22) 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）；
- 23) 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）；
- 24) 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）；
- 25) 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）；
- 26) 《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010[2024 年版]）；
- 27) 《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T 34661-2017）；
- 28) 《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2018）；
- 29) 《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2018）；
- 30) 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）；
- 31) 《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》（GB/T 3836.1-2021）；
- 32) 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）；
- 33) 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）；
- 34) 《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2022）；
- 35) 《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T 3004-2020）。

1.2.6 经营单位委托书、合同书

- 1) 安全评价委托书；
- 2) 安全现状评价合同书。

1.2.7 经营单位有关证照、资料

- 1) 《营业执照》；
- 2) 《成品油零售经营批准证书》；
- 3) 《危险化学品经营许可证》；
- 4) 《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》；
- 5) 该加油站提供的其它资料（见报告附件）。

1.3 评价范围

本次安全评价主要针对该加油站储存经营车用汽油和柴油的必要的安全

条件、安全管理状况、经营场所及设备设施安全状况、加油、卸油、油气处理装置等作业区域存在的危险、有害因素进行综合安全评价。该加油站的有关环境保护、生活设施、运输的部分等不在本评价范围之内。该加油站涉及规划、公安、消防、气象防雷、环境保护、地质灾害、法定检测、职业健康等方面的具体问题，以相关部门的具体意见或检测报告为准。本评价报告未提及的其他问题，应严格执行国家法律法规、标准。

1.4 评价程序

根据《安全评价通则》（AQ 8001-2007），针对经营单位的危险性特点，制定了危险化学品经营安全评价程序：

（1）前期准备

接受单位委托，成立评价小组，现场勘察，收集资料，明确评价范围，了解企业基本情况。

（2）辨识与分析危险、有害因素

根据被评价单位的经营情况，以及所经营危险化学品的特性，对经营过程中涉及的危险、有害因素进行辨识，确定危险、有害因素存在的部位及方式，分析事故可能发生的途径及其变化规律。

（3）划分评价单元

评价单元的划分在对危险、有害因素分析的基础上，根据评价的目的和评价方法的需要将系统分成若干有限定范围和需要评价的单元，以利于评价工作的客观性和准确性。

（4）定性、定量评价

在危险、有害因素辨识与分析的基础上，划分评价单元，选择合理的评价方法对系统进行评价。

（5）提出安全对策措施建议


在分析、评价的基础上，针对实际情况和存在的事故隐患，提出合理可行的安全对策措施和建议，供被评价单位参考或整改。

（6）做出评价结论

依据定性定量评价结果，以及整改复查情况，形成评价结论。

(7) 编制安全评价报告

汇总前几个阶段所得出的数据和资料，依据评价结果，编制评价报告。

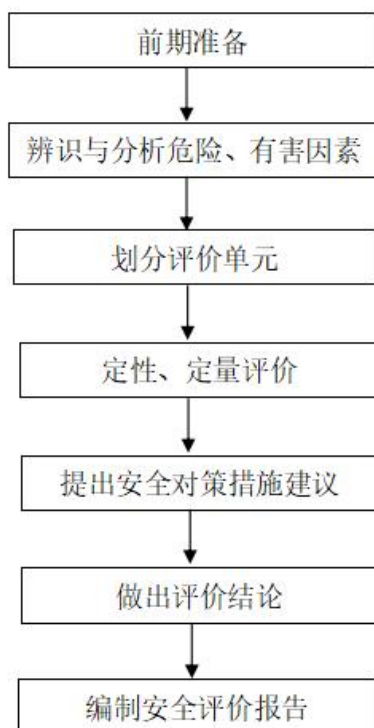

安全评价程序图

2 成品油经营企业的基本情况

2.1 加油站基本情况

广州新沙加油站有限公司东沙西加油站位于广州市番禺区东环街新光快速路 2399 号，成立于 2015 年 09 月 28 日，经广州市番禺区工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：91440101MA59A8TN3N，负责人：彭键辉，公司类型：其他有限责任公司分公司，经营范围：零售业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。持有《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第 44A60693 号），有效期至 2025 年 04 月 21 日。该加油站由于更换加油机，于 2023 年 8 月 10 日取得由广州市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤穗 WH 应急证字[2023]0635（9）），经营方式：储存经营（加油站），有效期 2022 年 04 月 22 日至 2025 年 04 月 21 日，许可范围：汽油、柴油（备注：三级加油站，汽油罐 $25\text{m}^3 \times 3$ 个，柴油罐 $30\text{m}^3 \times 1$ 个，8 台加油机。）（防渗池）（注：此证仅在经营场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效。应在危险化学品经营许可证有效期届满 30 个工作日之前提出续期申请）。

该加油站主要建构筑物有站房、加油亭、埋地油罐等。主要储存设施为 4 个埋地卧式储罐，其中包括 30m^3 的 0#柴油罐 1 个， 25m^3 的 92#汽油罐 1 个， 25m^3 的 95#汽油罐 1 个， 25m^3 的 98#汽油罐 1 个，则该加油站总容积 $V = (15 + 25 + 25 + 25) \text{m}^3 = 90\text{m}^3$ 。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中 3.0.9 关于加油站等级划分的规定，“总容积： $V \leq 90\text{m}^3$ ，汽油罐容积： $\leq 30\text{m}^3$ ，柴油罐容积： $\leq 50\text{m}^3$ ”故该加油站为三级加油站。

表 2.1-1 加油站基本情况表

企业名称	广州新沙加油站有限公司东沙西加油站				
加油站地址	广州市番禺区东环街新光快速路 2399 号			主要负责人	彭键辉
站区面积	3748 m^2	储存能力	90m^3	联系电话	13662397723

广州新沙加油站有限公司东沙西加油站安全现状评价报告

加油机数量	8 台	加油枪数量	48 支	加油站级别	三级	
一、建（构）筑物情况						
名 称	结构类型	耐火等级	层数	高度（m）	建筑面积（㎡）	
罩棚	钢架结构	二级	1	净空高度 7.4	966	
站房	钢混结构	二级	1	4	192	
二、储存设备情况						
序号	设备名称	储存油品	单罐容积（m³）	数量	材质	形式
1.	0#柴油罐	0#柴油	30m³	1	单层钢制 +防渗罐池	埋地卧式
2.	92#汽油罐	92#汽油	25m³	1	单层钢制 +防渗罐池	埋地卧式
3.	95#汽油罐	95#汽油	25m³	1	单层钢制 +防渗罐池	埋地卧式
4.	98#汽油罐	98#汽油	25m³	1	单层钢制 +防渗罐池	埋地卧式
三、主要消防、安全设施、工器具配备情况						
序号	名 称	规格、型号	数量	状况	备注	
1.	推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC35	2 具	良好	卸油区、埋地油罐区	
2.	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC5	16 具	良好	加油区	
3.		MFZ/ABC4	8 具	良好	卸油区、站房	
4.	手提式二氧化碳灭火器	MT/3	4 具	良好	发配电房	
5.	灭火毯	—	9 块	良好	卸油区、加油区	
6.	消防沙池	2m³	1 座	良好	卸油区	
7.	消防沙铲	—	2 把	良好	消防沙池	
8.	消防沙桶	—	4 个	良好	卸油区、加油区	
四、主要安全管理制度						
安全例会制度、安全教育培训制度、消防管理制度、电气管理制度、安全检查制度、事故管理制度、交接班管理制度、临时动火作业管理制度、进入受限空间作业管理制度、临时用电作业管理制度、高处作业管理制度、安全防火制度、隐患排查治理管理制度、加油员安全作业指导书、卸油作业指导书、						

发电、变配电作业指导书、计量作业指导书、清罐作业指导书、电器检修作业指导书、加油机维护检修作业指导书、交接班重点部位检查作业指导书、灭火预案演练作业指导书、消防设施维护作业指导书、油罐维保作业指导书、油罐验收作业指导书、升降级作业指导书、数质量校验作业指导书、发放岗位安全操作规程记录、安全管理制度、操作规程定期评审制度、油气回收系统操作规程、全员安全生产责任制度、管理员(主管)班长职责、规章制度、设备管理制度、加油站防雷和防静电制度、仓储安全管理制度、危险化学品安全管理制度、值班管理规定。	
加油站法定代表人或负责人签字：	加油站（盖章）：
2025 年 3 月 31 日	2025 年 3 月 31 日

2.2 所在地及周围环境状况

广州新沙加油站有限公司东沙西加油站位于广州市番禺区东环街新光快速路 2399 号，该加油站北面为农田；西面为农田；南面为空地，空地南侧为星誉花园配电房（建筑面积约 200m³，属三类保护物）、住宅楼①（建筑面积约 13000m³，属一类保护物）、住宅楼②（建筑面积约 22000m³，属一类保护物）；东面为光明北路（属主干路）。该加油站埋地油罐、加油机和油罐通气管口与站外建、构筑物的安全间距、具体四至情况见报告附件《广州新沙加油站有限公司东沙西加油站四至图》。该加油站卫星图见下图。



图 2.2-1 加油站卫星图

加油站与站外建（构）筑物安全间距一览表详见表 2.2-1。

表 2.2-1 汽油工艺设备与站外建（构）筑物安全间距一览表（m）

汽油、柴油设备 站外建、构筑物		埋地油罐		油罐通气管管口		加油机	
		三级站		汽油	柴油	汽油	柴油
		汽油罐	柴油罐				
北	农田	—	—	—	—	—	—
西	农田	—	—	—	—	—	—
南	空地	—	—	—	—	—	—
	星誉花园配电房 （三类保护物）	50/7	56.4/6	45.4/7	49.4/6	42.7/7	46.4/6
	住宅楼① （一类保护物）	78.4/11	84.4/6	73.7/11	76.1/6	73.7/11	74.7/6
	住宅楼② （一类保护物）	81.1/11	87.7/6	75.2/11	84/6	64.9/11	76.4/6
东	光明北路（主干路）	34.9/5.5	34.9/3	47.3/5	35.3/3	35.3/5	35.3/3

注：1）表格内的分子式中：分子为实际距离，分母为《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156—2021）表 4.0.4 要求的安全间距。“—”表示无安全间距要求。

2）加油机安全间距的起止点为加油机中心线，埋地储罐的安全间距的起点为储罐外壁。

3）该加油站油罐通气管位于罩棚上方，通气管向上敷设，通气管管口高出罩棚顶面 1.5m 以上，管口装有阻火器，汽油罐通气管设置呼吸阀。

4）表中数据由现场勘察而来，详见附件手绘四至图。

从表 2.2-1 可知，该加油站的油罐、通气管管口、加油机与站外建（构）筑物的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第 4.0.4 条的要求。

2.3 平面布置

1）建（构）筑物布置情况

站区主要建（构）筑物有罩棚、站房、埋地油罐区等。

该加油站东面设置入口、出口。该加油站站区南侧、西侧、北侧设有不低于 2.2m 高的实体围墙。

罩棚位于站区中部，设置有钢架结构的罩棚，耐火等级为二级，罩棚净空高度为 7.4m；罩棚下设有 8 座加油岛，每座加油岛各设置 1 台 6 枪加油机，

共 48 支加油枪，该加油站罩棚下方共设 3 条双车道，双车道宽度为 10.2m，2 条单车道，单车道宽度为 4m。

站房位于罩棚西侧，钢混结构，单层建筑，建筑面积为 192m²。站房内设有便利店、办公室等。发配电房位于站房内部。发配电房内设置有配电柜、防鼠板、应急照明灯、绝缘地胶和灭火器等；发配电房内设置有发电机房，内设有一台柴油发电机（型号：HQ80GF，功率：120kW），现已停用。

站房西侧设有洗车机，北侧设有杂物房，杂物房东侧为洗手间。站内卸油区东侧设有三级隔油池。

2) 埋地油罐区布置情况

位于站区中部罩棚下方，油罐均埋地卧式敷设，罐顶低于地坪面 1.1m。设有 4 个埋地油罐，从北到南，从西到东分别为 1 个 25m³的 98#汽油罐，1 个 25m³的 95#汽油罐，1 个 25m³的 92#汽油罐，1 个 30m³的 0#柴油罐。每个油罐设有人孔操作井，汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，通气管口高出罩棚 1.5m 以上，《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）实施后，该加油站未进行新建、改建和扩建，通气管管口高度符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014 年版）》（GB50156-2012）6.3.8 的规定。管口安装带阻火器的呼吸阀；油罐区设有密闭式卸油口，采用卸油油气回收系统和分散式加油油气回收系统，卸油区设置有静电接地报警仪 1 个。

该加油站具体平面布置见附件《广州新沙加油站有限公司东沙西加油站平面图》，其具体站内设施的安全间距见表 2.3-1：

表 2.3-1 站内设施防火间距一览表

设施名称	站内设施（单位：m）					
	汽油罐	柴油罐	汽油通气管管口	柴油通气管管口	加油机	油品卸车点
汽油罐	0.5/0.5	0.5/0.5	—	—	—	—
柴油罐	0.5/0.5	—	—	—	—	—
汽油通气管管口	—	—	—	—	—	21.3/3
柴油通气管管口	—	—	—	—	—	30.5/2
站房	25.9/4	33.1/3	26.2/4	37.4/3.5	5.7/5 (26.2/4)	7.7/5

设施名称	站内设施（单位：m）					
	汽油罐	柴油罐	汽油通气管管口	柴油通气管管口	加油机	油品卸车点
站区围墙	24.9/2	32.4/2	19.4/2	21.9/2	—	—
发配电房	31/4.5	38/3	31.6/5	41.4/3	10.8/6 (30.3/3)	20/4.5
洗车机 (三类保护物)	33.6/7	41.1/6	33.7/7	44.8/6	14/7 (33.7/6)	—
杂物房 (三类保护物)	33.2/7	38.8/6	43.1/7	53/6	23.8/7 (51.6/6)	
洗手间 (三类保护物)	32.8/7	37.2/6	42.8/7	51.8/6	24.6/7 (49.6/6)	

注：1）表格内的分子式中：分母为实际距离，分子为《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156—2021）表 5.0.13-1 要求的防火间距。“—”表示无防火间距要求。“（）”表示柴油加油机与站内设施之间的安全间距要求。

2）加油机防火间距的起止点为加油机中心线，埋地储罐的防火间距的起点为储罐外壁。

3）站房的起算点应为门窗等洞口。

4）油罐通气管位于罩棚上方，通气管向上敷设，通气管管口高出罩棚顶面 1.5m 以上，《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）实施后，该加油站未进行新建、改建和扩建，通气管管口高度符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014 年版）》（GB50156-2012）6.3.8 的规定。管口装有阻火器，汽油罐通气管设置呼吸阀。

5）表中数据由现场勘察而来，详见附件手绘平面图。

从上表 2.3-1 可知，该加油站站内设施防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）表 5.0.13-1 要求。

2.4 工艺流程

1）卸油工艺：

该加油站采用密闭卸油方式卸油，已安装使用卸油油气回收系统。油品由槽车运送至加油站卸油区，停于卸油停车位，熄火并拉上手刹。卸油人员将防静电跨接线连接到槽车专用接地端，确保接触良好。卸油人员设置消防应急器材，待槽车静置并释放静电 5 分钟后，确认卸车油品和装入储罐是否正确，用卸油管连接油罐车出油接头和密闭卸油口指定卸油接头，并进行确认，实现油品密闭卸车，同时设置防溢流阀，正常工况下，通过卸油管实现密闭卸车，开启油罐车卸油阀，油品采用自流形式注入油罐，油料达到油罐

容量 90%时，将触动高液位报警装置；油料达到油罐容量 95%时，系统将自动停止油料继续进罐。高液位报警装置安置在站房内 24 小时人员值守的醒目位置。卸汽油时需使用回收管连接油气回收口和油罐车油气接头，关闭储罐通气管球阀。卸油完毕后进行卸车后安全检查，拆除卸油管和油气回收连接管，收好静电接地线，打开储罐通气管球阀，引导油罐车出站。具体汽油卸油工艺流程图见图 2.4-1。

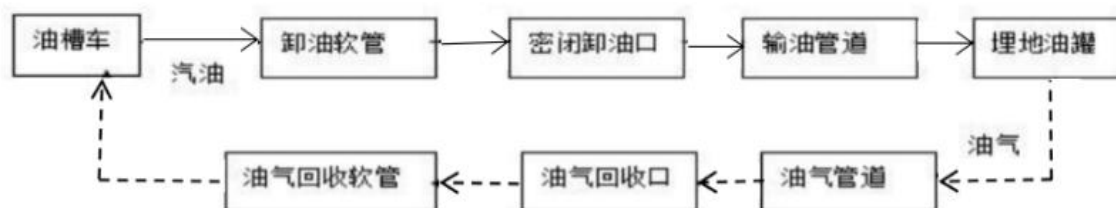


图 2.4-1 卸油工艺流程

柴油采用密闭卸油的方式卸油，油品由油槽车运送至加油站卸油区，接通静电接地装置，将卸油软管接通密闭卸油口，利用液位差将柴油输送至埋地油罐内储存。柴油卸油工艺流程图见图 2.4-2。



图 2.4-2 柴油卸油工艺流程

2) 加油工艺:

进行油品加注时，由潜油泵对油品进行输送，加油机与配套潜油泵之间进行连锁，当需要油品加注时，潜油泵自动启动将油品输送至加油机，加油结束后潜油泵自动停止运转。汽油加油枪上的油气回收装置，将原本由汽车油箱溢散于空气中的油气经过加油枪、抽气泵回收于埋地油罐内。汽油加油工艺流程图见图 2.4-3，柴油加油工艺流程图见图 2.4-4。

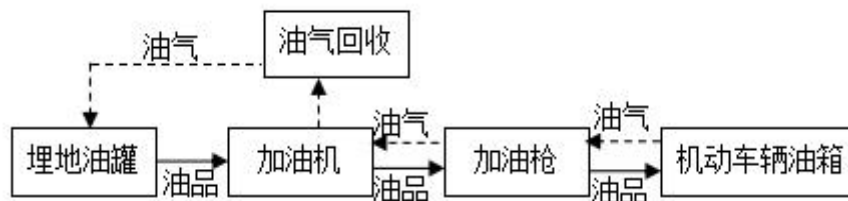


图 2.4-3 汽油加油工艺流程图



图 2.4-4 柴油加油工艺流程图

3) 量油:

采用液位仪和人工量油检尺相结合的方法进行测量。

4) 汽油加油油气回收系统:

该加油站加油油气回收工艺采用分散式二次油气回收系统。通过油气回收真空泵和油气回收管路将加油时产生的油气回收收到汽油贮油罐中，气体回收率大于 90%，气液比（A / L）：1~1.2：1，形成一个密闭循环式加油和油气回收过程。具体汽油加油油气回收基本流程见图 2.4-4:

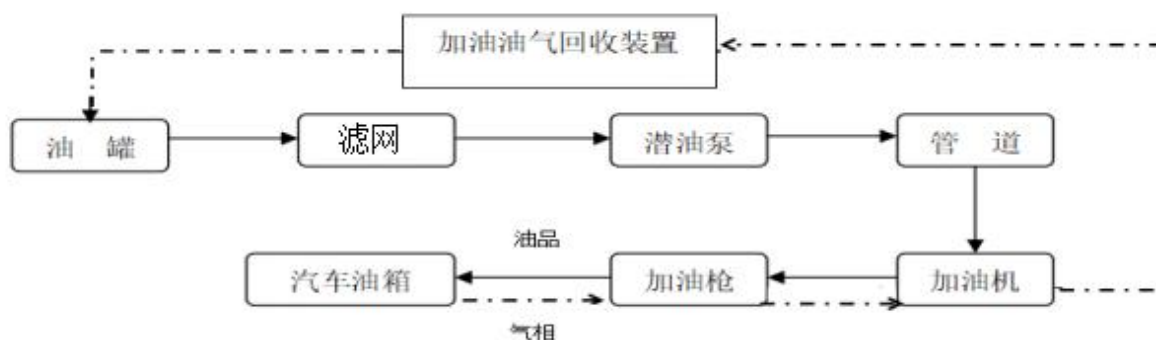


图 2.4-4 汽油加油工艺及加油油气回收工艺流程图

5) 汽油卸油油气回收系统:

在油罐车与地下油罐之间加设了一条油气回收连通管道。

封闭的油罐车通过密闭卸油口把油加到贮油罐中，在油罐车卸油的同时，排出的油气通过油气回收连通管道回收收到油罐车，在此过程中形成一个密闭循环式卸油和油气回收过程。汽油卸油油气回收系统工艺基本流程见图 2.4-5。

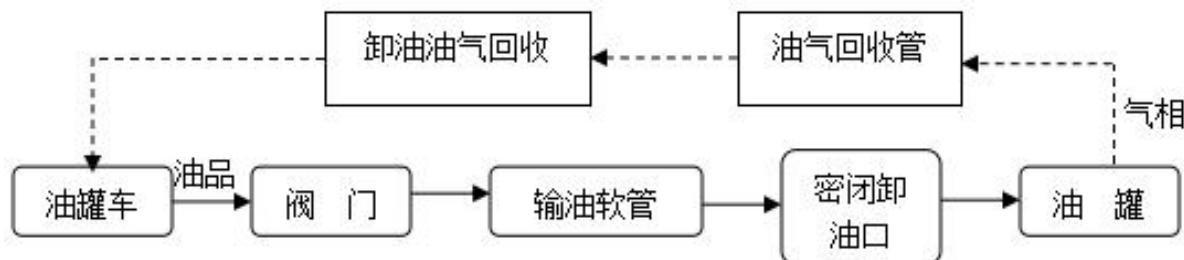


图 2.4-5 汽油卸油工艺及卸油油气回收工艺流程图

2.5 主要设备设施

该加油站主要设备设施见表 2.5-1:

表 2.5-1 主要设备设施表

序号	名 称	规格、型号	单位	数量	位置	备注
1	0#柴油储罐	容积 30m ³ , 单层 钢制油罐	个	1	埋地油罐区	设有防渗罐池
2	92#汽油储罐	容积 25m ³ , 单层 钢制油罐	个	1	埋地油罐区	设有防渗罐池
3	95#汽油储罐	容积 25m ³ , 单层 钢制油罐	个	1	埋地油罐区	设有防渗罐池
4	98#汽油储罐	容积 25m ³ , 单层 钢制油罐	个	1	埋地油罐区	设有防渗罐池
5	加油机	SK56QF646K(18)	台	8	加油区	/
6	加油枪	/	支	48	加油区	/
7	潜油泵	无缝钢管	套	4	埋地油罐区	/
8	液位仪	富兰克林	个	1	站房	/
9	泄漏检测仪	UZK-SA-LD	个	1	站房	油罐测漏
10	泄漏检测仪	UZK-SA-LD	个	1	站房	管道测漏
11	油气回收在线监测系统	/	个	1	站房	/
12	加油站油气回收处理装置	/	个	1	卸油点	/
13	分散式油气回收系统	/	个	48	加油机内	/
14	静电接地报警仪	/	个	1	油罐区	/
15	人体静电消除释放器	/	个	1	油罐区	/
16	加油机紧急切断按钮	/	个	10	站区	/
17	柴油发电机	型号: HQ80GF, 功率: 120kW	台	1	发配电房	现已停用
18	防溢流阀	/	个	4	油罐内	/

2.6 公用工程

1) 供电

该加油站按三级负荷供电，通过低压配电装置（380/220V）电源用电缆引入加油站的配电房，再由一台低压配电柜将电源采用电缆辐射状输送到加油站的用电部位。

该加油站主要用电负荷为潜油泵、加油机、罐区液位控制系统、加油机通讯、监测系统及站区内的照明等。设备选用防爆型，电力线路采用电缆且直埋地敷设，加油站内爆炸危险区域以外的站房、发配电房等建筑物选用非防爆型照明灯具。罩棚下处于非爆炸危险区域的照明灯具选用防护等级为IP66 级的照明灯具。

该加油站发配电房内设有配电柜、应急照明灯、挡鼠板、绝缘地胶等设施。加油站火灾爆炸区域内配电线均穿过镀锌钢管，镀锌钢管外侧采用接地线与防雷防静电装置进行可靠的连接。发配电房内有一台柴油发电机（型号：HQ80GF，功率：120kW），现已停用。

2) 给排水

该加油站设有给排水系统（包括消防用水），用水均由市政统一供水，供水管网从加油站外埋地引入。站内屋面雨水通过雨水管排至站外、地面雨水散流排出站外。站内卸油区东侧设有三级隔油池，含油污水经站内隔油池过滤后排出。

3) 视频监控系统

该加油站设置有视频监控系统，视频监控主机设置在站房内，工作人员可以实时对卸油作业区、加油作业区及站房区域全天候全方位的动态监视，室外摄像机电源线、网线设置浪涌保护功能。硬盘录像机录像存储时间不少于 90 天。

4) 消防设施

该加油站已取得广州市公安消防局核发的《建设工程消防验收意见书》（穗公消验字〔2015〕第 1788 号）。

表 2.6-1 加油站消防设施设置表

序号	名 称	规格、型号	数量	状况	备注
1	推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC 35	2 具	良好	卸油区、埋地油罐区
2	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC5	16 具	良好	加油区
3		MFZ/ABC4	8 具	良好	卸油区、站房
4	手提式二氧化碳灭火器	MT/3	4 具	良好	发配电房
5	灭火毯	—	9 块	良好	卸油区、加油区
6	消防沙池	2m ³	1 座	良好	卸油区
7	消防沙铲	—	2 把	良好	消防沙池
8	消防沙桶	—	4 个	良好	卸油区、加油区

5) 防雷、防静电

该加油站的埋地油罐区、加油罩棚属于二类防雷建筑，站房属于三类防雷建筑，根据《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)的要求均按二类防雷建筑的要求设置。防雷设施每半年进行一次检测，持有广州市气象公共服务中心出具的广东省雷电防护装置检测报告(下次检测日期：2025 年 06 月 06 日前，报告编号：粤雷检[2024]AFP-2-0741 号。

该加油站埋地油罐的各管道、法兰等均有防静电连接并良好接地。汽油卸油场地设置了油罐车卸油时的防静电点接地装置并设置静电接地报警器和人体消除静电仪器。

2.7 安全管理

该加油站根据《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正）、《中华人民共和国消防法》（2021 年修正），彭键辉为主要负责人，全面负责该加油站的安全管理、安全检查、安全教育和培训等各项安全工作，任命蔡锦辉、罗唯佳、黄达亨为该加油站专职安全生产管理人员。其他运行岗位操作人员上岗前已进行岗前技能培训和安全教育培训，并经考试合格后上岗。该加油站相关人员持证情况如下表 2.7-1。

表 2.7-1 主要负责人、安全生产管理人员持证情况表

序号	姓名	证书编号	资格证类型	发证机构	证件有效期
1	彭键辉	440111198911190339	危险化学品经营单位 主要负责人	广州市应急管理局	2023-09-22 至 2026-09-21

序号	姓名	证书编号	资格证类型	发证机构	证件有效期
2	陈家荣	441223197506044415	危险化学品经营单位 安全生产管理人员	广州市应急管理局	2024-11-05 至 2027-11-04
3	林良团	441781197402123275	危险化学品经营单位 安全生产管理人员	广州市应急管理局	2024-08-08 至 2027-08-08
4	谢俊杰	440181198807190012	危险化学品经营单位 安全生产管理人员	广州市应急管理局	2024-11-25 至 2027-11-24

该加油站制定有符合要求的生产安全事故应急预案，并已取得生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表（备案备好：011309（202503）015），每年按要求制定应急演练计划，按规定每年定期进行员工专项消防灭火训练演练及防跑、防冒、防漏油等应急演练。

该加油站已经制定了比较健全的安全生产管理制度及操作规程，主要包括有：全员安全生产责任制、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度、危险化学品防火管理制度、危险化学品防爆管理制度、危险化学品防中毒管理制度、危险化学品防泄漏管理制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度、安全管理制度和岗位操作安全规程定期修订制度、临时动火审批制度、临时用电安全管理制度、安全值班制度、一、二次油气回收系统的日常检查、维护保养管理制度、加油安全操作规程、卸油安全操作规程、量油安全操作规程、检维修安全操作规程等。

2.8 该加油站三年前取证至今的变化情况

该加油站三年前取证至今周边环境和设备设施的变化情况详见下表 2.8-1。

表 2.8-1 该加油站三年前取证至今的变化情况

序号	项目	三年前取证情况	此次取证现状	变化情况
1	负责人	彭键辉	彭键辉	未改变
2	公司类型	其他有限责任公司分公司	其他有限责任公司分公司	未改变
3	企业名称	广州新沙加油站有限公司东沙西加油站	广州新沙加油站有限公司东沙西加油站	未改变
4	油站地址	广州市番禺区东环街新光快速路 2399 号	广州市番禺区东环街新光快速路 2399 号	未改变
5	许可范围	汽油、柴油	汽油、柴油	未改变

序号	项目	三年前取证情况	此次取证现状	变化情况
6	周边情况	北面为农田； 西面为农田； 南面为空地，空地南侧为星誉花园配电房（建筑面积约 200m ³ ，属三类保护物）、住宅楼①（建筑面积约 13000m ³ ，属一类保护物）、住宅楼②（建筑面积约 22000m ³ ，属一类保护物）； 东面为光明北路（属主干路）	北面为农田； 西面为农田； 南面为空地，空地南侧为星誉花园配电房（建筑面积约 200m ³ ，属三类保护物）、住宅楼①（建筑面积约 13000m ³ ，属一类保护物）、住宅楼②（建筑面积约 22000m ³ ，属一类保护物）； 东面为光明北路（属主干路）	未改变
7	站内建（构）筑物	埋地油罐区、加油区、站房、洗车机、杂物房、洗手间。	埋地油罐区、加油区、站房、洗车机、杂物房、洗手间。	未改变
8	储存设施、设备	25m ³ 埋地汽油储罐 3 个； 30m ³ 埋地柴油储罐 1 个； 8 台加油机，共 40 支加油枪； 油气回收系统。	25m ³ 埋地汽油储罐 3 个； 30m ³ 埋地柴油储罐 1 个； 8 台加油机，共 48 支加油枪； 油气回收系统。	已改变

由上表可知，该加油站自三年前取证至今，发生的变化有：（1）加油枪由 40 支变更为 48 支。负责人、公司类型、名称、油站地址、许可范围、周边情况、站内建（构）筑物、储存设施设备均未发生改变。

3 辨识与分析危险、有害因素

3.1 物质的危险、有害因素辨识

3.1.1 危险化学品的辨识

汽油和柴油均被列入《危险化学品目录（2015 版）》（原国家安全监管总局等 10 部门公告 2015 年第 5 号；应急管理部等 10 部门公告 2022 年第 8 号调整，于 2023 年 1 月 1 日起实施）内，其中汽油属于易燃液体，类别 2*；柴油属于易燃液体，类别 3；汽油和柴油的理化性质和危险特性见表 3.1-1、表 3.1-2：

表 3.1-1 汽油的理化性质及危险特性表

标识	中文名		汽油			危险化学品目录序号	1630
	英文名		Gasoline	CAS 号	86290-81-5	别名	——
	危险性类别		易燃液体,类别 2*; 生殖细胞致突变性,类别 1B; 致癌性,类别 2; 吸入危害,类别 1; 危害水生环境-急性危害,类别 2; 危害水生环境-长期危害,类别 2			分子式	——
	UN 编号	1203		CAS 号	86290-81-5	相对分子量	——
	外观与性状		无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。				
理化性质	熔点/℃		<-60		相对密度（空气=1）		3.5
	沸点/℃		40～200		相对密度（水=1）		0.72～0.775
	临界温度/℃		无资料		临界压力/MPa		无资料
	饱和蒸汽压/kPa		无资料		最小引燃能量 mJ		无资料
	最小点火能/mJ		无资料		最大爆炸压力/MPa		无资料
	溶解性		不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。				
	毒性及健康危害	侵入途径	吸入、食入、经皮吸收			急性毒性: LD ₅₀ : 67000mg/kg(小鼠经口) LC ₅₀ : 103000mg/m ³ , 2 小时(小鼠吸入)	
健康危害		急性中毒: 主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，轻度中毒症状有恶心、头痛、头晕、呕吐、步态不稳、共济失调，高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学系肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起					

	急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝肾损害。慢性影响：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。					
	最高容许浓度 (MAC) mg/m ³	300 (溶剂汽 油)	时间加权平均阈限 值 (TLV-TWA) mg/m ³	890	短时接触阈限值 (TLV-STEL) mg/m ³	1480
燃 烧 爆 炸 危 险 性	燃烧性	易燃		闪点/℃		-46
	引燃温度/℃	415~530		爆炸极限%		1.3~6.0
	危险特性	其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火引着回燃。				
	燃烧分解产物	一氧化碳、二氧化碳		稳定性	稳定	
	聚合危害	不聚合		禁忌物	强氧化剂	
应 急 措 施	灭火方法	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。				
	急救	皮肤接触： 立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： 给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。				
	防护	呼吸系统： 一般不需要特殊防护，高浓度接触时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛： 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体： 穿防静电工作服。 手： 戴防苯耐油手套。 其他： 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。				
	泄漏处理	迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏： 用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏： 构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至油罐车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。				
储 运 须 知	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过 3m / s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。					

注：本表主要根据《车用汽油》（GB 17930-2016）、《危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行）》和《重点监管的危险化学品名录（2013 年完整版）》编制。

表 3.1-2 柴油的理化性质及危险特性表

标识	英文名		Diesel oil		别名	——
	危险性类别		易燃液体，类别 3		分子式	——
	序号	1674	CAS 号	68334-30-5	相对分子量	——
理化性质	外观与性状		稍有粘性的棕色的液体。			
	熔点/℃		无资料	相对蒸汽密度（空气=1）	1.59~4	
	沸点/℃		205~350	相对密度（水=1）	0.82~0.86	
	临界温度/℃		无资料	临界压力/MPa	无资料	
	饱和蒸气压/kPa		无资料	燃烧热/kJ.mol ⁻¹	30000~46000	
	最小点火能/mJ		无资料	辛醇/水分配系数	无资料	
	溶解性		不溶于水。			
毒性及健康危害	侵入途径	吸入、食入、经皮吸收		急性毒性： LD ₅₀ : >5000mg/kg（大鼠经口） LC ₅₀ : >5000mg/m ³ /4h（大鼠吸入）		
	健康危害	皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。0#柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。0#柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。				
	最高容许浓度（MAC）mg/m ³	未制定	时间加权平均容许浓度（PC-TWA）mg/m ³	未制定	短间接接触容许浓度（PC - STEL）mg/m ³	未制定
燃烧爆炸危险性	燃烧性		易燃	闪点/℃		45~90
	引燃温度/℃		75~120	爆炸极限%		0.6~6.5
	危险特性		遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。			
	燃烧分解产物		一氧化碳、二氧化碳	稳定性		稳定（常温常压）
	聚合危害		不聚合	禁忌物		强氧化剂、卤素

应急措施	灭火方法	泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
	急救	[皮肤接触]: 立即脱去污染衣着, 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 [眼睛接触]: 立即提起眼睑, 用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 [吸入]: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。如呼吸停止, 立即进行人工呼吸。就医。 [食入]: 尽快彻底洗胃。就医。
	防护	呼吸系统: 佩戴自吸过滤式防毒口罩。紧急事态抢救或撤离时, 应该佩戴空气呼吸器。 眼睛: 戴化学安全防护眼镜。 身体: 穿一般作业防护服。 手: 戴橡胶耐油手套。 其他: 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。
	泄漏处理	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区, 并进行隔离, 严格限制人员出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器, 穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等。 小量泄漏用活性炭或其它惰性材料吸收, 或在保证安全的情况下就地焚烧。 大量泄漏则构筑围堤或挖池收容泄漏 0# 柴油。
储运须知	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与强氧化剂、卤素分开存放。采用防爆型照明、通风设施。搬运时要轻装轻卸, 防止包装和容器损坏。	

根据表 3.1-1、表 3.1-2 的资料分析, 汽油属易燃液体, 类别 2*, 柴油属于易燃液体, 类别 3, 该加油站储存的汽油、柴油危险、有害因素表现在以下几个方面:

1) 易燃性

油品闪点越低, 其火灾危险性就越大。汽油闪点较低, 着火所需的能量极小(最小点火能量约为 0.2 毫焦), 具有高度的易燃性。汽油一旦发生燃烧, 速度很快, 如有充足的空气, 很容易造成更大的危险性。

根据闪点不同, 油品的火灾危险性等级分为甲、乙、丙三类。汽油闪点在-46℃, 属甲类油品。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014[2018 年版]) 分级, 该加油站经营汽油的火灾危险性类别为甲类, 经营柴油的火灾危险性类别为乙类。

2) 易爆性

油蒸气与空气可形成爆炸性混合气体，当达到一定混合比例范围时遇点火源即能发生爆炸。爆炸的危险性取决于爆炸下限和爆炸范围，爆炸下限越低或爆炸范围越宽，爆炸的危险性就越大。汽油的爆炸下限极低，混合气体中汽油蒸汽浓度达到 1.3%，在极小的点火能量下即可引起混合气体爆炸。汽油的爆炸极限范围为 1.3%~6.0%（体积比），爆炸危险性很大。

3) 易积聚静电荷

油品为非极性物质，电阻率高，导电性能差，积累电荷的能力较强。油品在输送、灌装等过程中，由于摩擦容易产生静电。当静电荷积聚到一定程度时，就会产生电火花，如果静电火花能量达到或大于油品蒸气的最小点火能量时，就会立即引起燃烧和爆炸。

油品在储运、经营过程中，其静电的产生和积聚量大小与流速、摩擦、阻力、冲击、晃动、气候等有关。如不采取有效的措施去防止静电的产生和积聚，就容易引起放电闪火，成为引火源，引发火灾事故。

4) 易蒸发、易扩散

油品中的轻质组分很容易离开液体挥发到气体中去，沸点越低，蒸发性越强。汽油在较低的气温下就能蒸发。随着温度升高，蒸发速度加快。蒸发形成的油蒸气相对密度较大（比重大于空气），容易扩散，可能贴地面、水面流动飘散，还能存积在坑洼处与空气混合形成爆炸气体，油品这种易蒸发、易扩散的特性，往往是引起火灾爆炸的根源。

5) 易受热膨胀性、不可压缩性

油品受热后温度升高，体积膨胀。储存油品的密闭容器如靠近高温或受日光曝晒，会因内部压力升高而胀坏容器，故油罐容积必须留有余量。另一方面如果温度降低，体积缩小，容器内出现负压，则密闭容器在大气压的作用下会发生变形。因此油罐必须设置通气管，以便释放和吸入气体，维持油罐内部和外部气压相对平衡。油罐应埋地敷设，以减轻气温对储存油品的影响。

6) 毒性

油品大多含有烯烃、芳香烃、硫化物等烃类有机物和无机物，具有一定

的毒性。油蒸气经口、鼻进入呼吸系统，能使人体器官受损。少则刺激人体皮肤，重则破坏生理机能，引起功能障碍、疾病等。

按照《职业性接触毒物危害程度分级》进行毒性危害程度分级，汽油和柴油毒性属“轻度危害”。

油品（事故的起因物）的危险特性往往是加油站发生事故的内在原因，从该加油站涉及的油品的理化常数和危险特性可知，该加油站主要的危险因素为火灾、爆炸，主要有害因素为毒性危害。

3.1.2 易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 445 号，第 653 号、第 666 号修正、第 703 号修改）、《国务院办公厅关于同意将 1-苯基-2-溴-1-丙酮和 3-氧-2-苯基丁腈列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2014〕40 号）、《国务院办公厅关于同意将 N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2017〕120 号）、《国务院办公厅关于同意将 α -苯乙酰乙酸甲酯等 6 种物质列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2021〕58 号）；《关于将 3-氧-2-苯基丁酸甲酯等 6 种物质列入易制毒化学品管理的公告》（公安部 商务部 国家卫生健康委员会 应急管理部 海关总署 国家药品监督管理局 2021 年 8 月 16 日公布）；《关于将 4-(N-苯基氨基)哌啶、1-叔丁氧羰基-4-(N-苯基氨基)哌啶、N-苯基-N-(4-哌啶基)丙酰胺、大麻二酚、2-甲基-3-苯基缩水甘油酸及其酯类、3-氧-2-苯基丁酸及其酯类、2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸酯类列入易制毒化学品管理的公告》（公安部 商务部 国家卫生健康委员会 应急管理部 海关总署 国家药品监督管理局 2024 年 9 月 1 日实施），进行辨识，该加油站经营、储存的汽油和柴油不属于易制毒化学品。

3.1.3 易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录（2017 年版）》（公安部，2017 年 5 月 11 日）进行辨识，该加油站经营、储存的汽油和柴油不属于易制爆危险化学品。

3.1.4 剧毒化学品辨识

根据《危险化学品目录（2015 版）》（原国家安全监管总局等 10 部门公告 2015 年第 5 号；应急管理部等 10 部门公告 2022 年第 8 号调整，于 2023 年 1 月 1 日起实施），该加油站经营、储存的汽油和柴油不属于剧毒化学品。

3.1.5 监控化学品辨识

根据《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第 52 号）、《列入第三类监控化学品的新增品种清单》（国家石油和化学工业局令第 1 号）、《部分第四类监控化学品名录（2019 版）》（国家禁化武办 2019 年 9 月 18 日发布）进行辨识，该加油站经营、储存的汽油和柴油不属于监控化学品。

3.1.6 重点监管的危险化学品辨识

根据原国家安全监管总局关于公布《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95 号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12 号）进行辨识，该加油站经营、储存的汽油属重点监管的危险化学品。

3.1.7 特别管控危险化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告 2020 年第 3 号）进行辨识，该加油站经营、储存的汽油属于特别管控危险化学品。

3.1.8 重点监管的危险化工工艺辨识

根据《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116 号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3 号）对照辨识，该加油站的卸油、储存、加油、油气回收不属于国家公布的重点监管的危险化工工艺。

3.1.9 淘汰产品及工艺设备辨识

根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 7 号）、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术

术装备目录（2015 年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75 号）、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016 年）的通知》（安监总科技〔2016〕137 号）、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知（应急厅〔2020〕38 号）、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知（应急厅〔2024〕86 号）辨识，该加油站经营的汽油、柴油和工艺设备不属于国家明令淘汰的产品和工艺设备。

3.2 作业过程危险、有害因素的辨识与分析

根据该加油站经营的危险化学品的危险特性及其理化性质，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986），对作业过程中可能产生的危险、有害因素进行辨识。该加油站作业过程中存在的主要危险、有害因素有：火灾、其他爆炸、中毒和窒息、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害。

3.2.1 火灾

火灾是由可燃物、助燃物和点火源三个条件同时具备而产生的。通常情况，作为助燃剂之一的空气难以防范，以下从可燃物、点火源等方面对火灾的危险有害性进行分析。

1) 可燃物分析

汽油极易挥发，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热、雷击、静电火花等点火源极易燃烧爆炸，和氧化剂能发生强烈反应。汽油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

罩棚内车辆油箱漏油，或加油过程中，油箱过满，油品溢出，又或者油罐、输油工艺管道因腐蚀产生泄漏，卸车时因阀门、卸油管破裂或未接好，以及工作人员误操作（如加油车辆在加油未完成的情况下提前启动车辆，或者因溜车导致加油机被拉倒。卸油作业时未在车轮下放置三角木或三角木垫卡不牢导致油罐车溜车）等都有可能导致油品泄漏。汽油闪点低，极易挥发，能与空气混合形成爆炸性气体，遇点火源会引起燃烧爆炸。

加油站油气回收系统密闭性是保证整个油气回收系统正常运行的核心，而当密闭性失效，将会对油气回收设备造成重大影响。当由于加油机在加油

运行过程中加油机内的油气回收泵会产生震动，有可能会产生导致油气回收铜管与加油机内的其他构件产生碰撞摩擦，久而久之会对铜管造成磨损，严重的情况下会把油气回收铜管磨出漏洞，导致回收的油气泄漏，遇到摩擦产生的大量散热增加发生火灾的危险性（非常小的火星能量(0.2-2.5MJ)就能点燃油气，油气一旦着火就会以每秒 2 米的速度迅猛蔓延，一旦发生火灾，又会释放大量的热能，加速油气蒸发，随着油气浓度增大，燃烧和爆炸也会交替出现）。

2) 点火源

(1) 明火

明火是指敞开的火焰、火星等。常见的明火包括生产用火，生活用火。该加油站常见的明火主要指生活用火，如烟头、火柴、打火机等。

(2) 电气火花和危险温度

在引起火灾爆炸事故的原因中，电气火花和电气设备产生的危险温度仅次于明火。电气设备设施引起的点火源，包括正常运行和故障状态（短路、过载、接触不良、漏电等）时所产生的电火花、电弧或危险温度等。在加油站爆炸危险区域内未按规定使用防爆电器设施，都有可能引起火灾爆炸事故。

(3) 静电火花

汽油电阻率较高，容易积聚静电荷，加油站在装卸过程中汽油会因流动、摩擦而产生静电，若防静电措施未落实或不可靠，如，没接防静电接地线，或在接地不良情况下进行作业等，油罐、输油管道上积聚的静电荷与周围物体形成一定的电位差而放电，其产生的静电火花极易引起火灾、爆炸事故。此外，工作人员穿戴化纤类服饰时，由于行走、操作过程中摩擦或穿脱衣服而产生的静电也可能引起火灾、爆炸事故。

(4) 摩擦和碰撞打火

在加油站作业场所使用易产生火花的铁质工具等，都有可能引起摩擦和碰撞打火。

(5) 雷击

在雷雨天气里装卸油品，有可能因雷击而引起火灾、爆炸事故。

（6）其他

进入装卸场地的槽车或其他车辆，其尾气管带出的火花和高温尾气也能引燃汽油与空气形成的爆炸性混合物。

预防措施：

①各岗位（加油、卸油等）作业时必须严格遵守相关岗位安全操作规程，切实避免明火等点火源出现。

②在卸油和加油作业时采用密闭作业，条件许可时应采用油气回收系统，避免产生爆炸极限内的混合气体。

③加强日常检查，及时发现泄漏点并及时处理，避免发生漏油。

④防雷防静电设施可靠接地并定期检测。

⑤动火作业必须由有资质的单位进行，严格执行动火程序，检修设备、管道时应放尽其内部的油品，经清洗干净后方能动火，并派专人监护，配备灭火器材。

⑥加油站爆炸危险区域内应按规范使用防爆电器，作业场所禁止明火和使用易产生火花的工具等。

3.2.2 其他爆炸

这里的其他爆炸主要是化学性爆炸，指易燃液体挥发出来的气体与空气混合形成爆炸性混合物，接触引爆能源时发生的爆炸事故。化学性爆炸和火灾往往伴随着发生，而轻质油品的爆炸浓度下限很低，只需很小的引爆能量，就很容易引爆油气混合物。汽油的爆炸范围为 1.3%~6.0%，爆炸危险性很大。

焊接、切割等动火作业是油罐和设备设施检修过程中常见的作业方式，若违章动火或防护措施不当，易引发火灾爆炸事故。

3.2.3 中毒和窒息

汽油属轻度危害物质，在发生漏油、抢险救灾时过量吸入有毒有害油气；检修设备时未采取个人劳动保护措施；不注意个人清洁卫生，在饮食过程中误食油品等，都有可能引起中毒窒息。

汽油引起的急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状其蒸汽可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、

紫绀等缺氧症状。

人员进油罐内或其它受限空间进行清洗、检修、维护作业前，如果没有进行置换，没有探测受限空间内有害物质的浓度和氧气浓度，并采取相关防护措施和监护措施，进入受限空间作业人员的可能会因为缺氧而引起人员窒息。

预防措施：

- 1) 在处理突发事件时，抢险人员应佩戴个人防护用品，如防毒面具等，防止吸入有害气体。
- 2) 检修设备时应注意佩戴个人劳动保护用品。
- 3) 在作业场所内禁止吃东西、喝水、避免误食，加强个人清洁卫生。
- 4) 油罐为受限空间，如进行清洗、检修、维护作业前应认真进行吹扫、置换、气体检测，严格执行危险作业、动火申请制度、检修挂牌制度。

3.2.4 触电

加油站内的灯具、电缆、电线、太阳光伏设施等电器设施因电气故障、过负荷、老化失修、接地不良、误操作。

预防措施：

- 1) 带电作业或设备维修时应严格落实“挂牌”作业制度。
- 2) 保证电气设备的外壳接地状况良好，避免因漏电而产生触电事故。
- 3) 电气设备设施委外专业持证电工维修。
- 4) 电气设备保养和安全检查指定经培训合格且具有相应处理技能和个体防护知识的专人负责。

电工作业内容：1、安装电路，2、维修电器设备，3、维护电器设备，4、安装和维修电力配电系统，5、进行电气测试和检查。

3.2.5 高处坠落

该加油站在进行罩棚维修施工过程中容易发生坠落，油站员工上油品运输车进行计量取样作业也会造成高处坠落及员工使用简易登高梯进行高处检查时可能出现坠落伤害。

预防措施：

- 1) 严格执行高处作业许可管理。
- 2) 设置警示区，规范搭设脚手架、使用安全带、安全帽等安全工具。
- 3) 通过培训和日常提醒，提高员工安全意识，要求员工上车进行取样时及时拉起防护栏，穿防滑工作鞋。
- 4) 淘汰简易登高梯，使用登高梯子要确保牢固，配置专用高空作业用具，有效避免发生高处坠落事故。

3.2.6 物体打击

物体打击伤害是常见的安全事故之一，该加油站在进行设备检维修、油站改造工程施工及进行交叉作业容易造成物料落下伤人。

预防措施：

- 1) 作业过程中设置警戒区，安排专人进行现场管理，严禁非工作人员穿越警戒区或在其中停留。
- 2) 尽量避免进行交叉作业，无法避免交叉作业时必须设置阻挡上面物体坠落的措施，上下传递物件禁止抛掷。
- 3) 按要求佩戴安全帽等防护用品。
- 4) 经常性对员工进行安全知识的培训。

3.2.7 机械伤害

机械伤害是指机械设备与工具引起的绞、辗、碰、割、戳、切等伤害，使用的工件或刀具飞出伤人；切屑伤人；被设备的转动机构缠住等造成的伤害等，该加油站在加油设备使用或维修过程中，防护措施损坏或缺失，操作人员麻痹大意，不遵守操作规程，会导致机械伤害事故。

预防措施：

- 1) 使用的机械设备必须保持完好，安全防护措施齐全。
- 2) 机械设备安装后应按规定办理安装验收手续，经检查合格后才能使用。
- 3) 作业人员经过培训考核合格才能上岗，特种作业人员要持证上岗。
- 4) 作业人员必须佩戴好劳动防护用品，严格按操作说明及安全操作规程进行操作。
- 5) 检修机械设备必须严格执行断电、挂牌和设专人监护制度。

6) 加强对机械设备的维护保养, 保持机械设备处于良好的状态, 各种安全措施安全可靠。

3.2.8 车辆伤害

加油站内业务量大, 进出人员较多, 站内道路放置了妨碍和阻挡视线的物品, 或司机驾驶超速、失误; 当加油站正在卸油作业时, 司机违章操作或驾驶不规范, 与正在卸油时槽罐车发生碰撞等都有发生车辆伤害的可能性。

预防措施:

1) 进入站内车辆应慢行并有专人引导停放, 在车辆停稳并拉下手刹后方可进行作业。

2) 站内道路不得放置妨碍和阻挡视线的物品。

3.2.9 主要危险、有害因素分布情况

该加油站主要危险、有害因素分布情况见下表 3.2-1:

表 3.2-1 主要危险、有害因素分布情况表

区域 危险类别	加油作业区	卸油作业区	埋地油罐区	发配电房	站房
火灾	√	√	√	√	√
其他爆炸	√	√	√	——	——
中毒和窒息	√	√	√	——	——
触电	√	√	√	√	√
高处坠落	√	√	√	——	√
物体打击	√	√	——	——	——
机械伤害	√	——	√	√	——
车辆伤害	√	√	——	——	——

注: “√”表示存在危险、有害因素。“——”表示不存在危险、有害因素。

3.3 洗车机作业过程危险、有害因素的辨识与分析

该加油站洗车机作业过程中存在的主要危险、有害因素有: 火灾、触电、高处坠落、机械伤害、车辆伤害。

3.3.1 火灾

电气线路往往因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花、电弧,

或因电线、电缆达到危险高温而发生火灾。

3.3.2 触电

灯具、电线等电器设施因电气故障、误操作、过负荷、老化失修等原因，可能直接造成人身触电伤害。

3.3.3 机械伤害

客户在进行自助洗车时未按安全操作规程进行或维修保养人员在对自助洗车设备进行维修保养时，人员被自助洗车设备造成夹击、卷入、绞、碾、割、刺等伤害机械伤害。

3.3.4 车辆伤害

洗车如果业务量大，洗车车辆过多，如果无人指挥交通，站内道路放置了妨碍交通和视线的物品，司机驾驶失误等都有可能发生车辆伤害。

3.3.5 主要危险、有害因素分布情况

该加油站洗车机作业过程主要危险、有害因素分布情况见下表 3.3-2：

表 3.3-2 洗车机作业过程主要危险、有害因素分布情况表

区域 危险类别	洗车机
火灾	√
其他爆炸	——
中毒和窒息	——
触电	√
高处坠落	——
物体打击	——
机械伤害	√
车辆伤害	√

注：“√”表示存在危险、有害因素。“——”表示不存在危险、有害因素。

3.4 自然灾害及其危险性分析

自然灾害危险性主要是指雷击、台风、地震等对加油站造成的影响。

1) 雷击

防雷设施损坏或失效造成不能完全避雷时，雷击就会导致击中物起火。

该加油站所在地区夏季的雷雨天气频繁，应注意加强防雷的安全措施。

预防措施：加油站内防雷设施应定期请当地防雷设施检测所检测，平时应注意防雷设施的保养。

2) 台风和强降雨

台风具有突发性强、破坏力大的特点，是世界上最严重的自然灾害之一。台风带来的强降雨有可能引起内涝，强风力也会对建筑设施等造成破坏。台风灾害不可避免，但可以设法将台风带来的损失减轻到最低程度，因此防台风工作是一项长期而艰巨的工作。

预防措施：

(1) 加强员工对台风及台风预防知识的宣传教育，不断提高员工的防灾减灾意识。

(2) 加油站安全管理人员应经常保持与当地气象部门联系，掌握台风最新信息，并根据油站实际情况进行预防。

3) 地震

地震的发生是地球内部构造不断运动和变化的表现，通常是由于震源所在区域的地壳岩石发生断裂、错动或体积变化等形变过程，导致能量释放和地震波传播的结果。地震直接灾害主要有：地面的破坏，建筑物与构筑物的破坏，火灾、水灾、瘟疫等。

预防措施：

(1) 加强员工对地震及地震预防知识的宣传教育，不断提高员工的防震减灾意识。

(2) 震后检查油罐及输油管线、电器设备等主要设施是否正常，所有故障排除后才能恢复正常营业。

4) 高温中暑

高温可能导致员工中暑，人体在高温、高湿或强热辐射环境下，由于体温调节中枢功能障碍、汗腺功能衰竭和水电解质丢失过多而引起的以中枢神经和（或）心血管功能障碍为主要表现的急性疾病。加油站员工在夏季高温环境下工作时可能面临的一种健康风险。

预防措施：

(1) 加强个人防护：员工应穿戴防静电工作服，减少阳光直射和热量吸收。

(2) 开展健康教育和应急演练：加强员工对高温中暑的认识和了解，提高员工的自我防护意识和能力。同时，定期开展防暑降温应急演练，确保员工能够熟练掌握应对措施和处置方法。

3.5 爆炸危险区域及范围

参照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021），该加油站（已采用卸油和加油油气回收系统）火灾爆炸危险区域划分图如下：

1) 汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划分为 1 区。

2) 汽油加油机的爆炸危险区域划分（见图 3.5-1）

(1) 加油机下箱体内部空间应划分为 1 区。

(2) 以加油机中心线为中心线，以半径为 3.0m 的地面区域为底面为底面和以加油机下箱顶部以上 0.15m、半径为 1.5m 的平面为顶面的圆台形空间，应划分为 2 区。

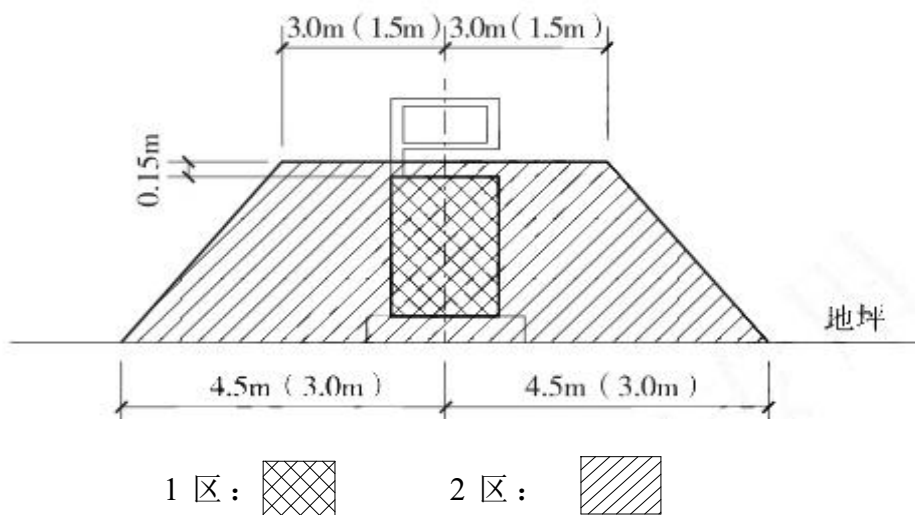


图 3.5-1 汽油加油机的爆炸危险区域划分

2) 汽油油罐车和密闭卸油口的爆炸危险区域划分（见图 3.5-2）

(1) 油罐车内部的油品表面以上空间应划分为 0 区。

(2) 以罐车通气口为中心，半径为 1.5m 的球形空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为 0.5m 的球形空间，应划分为 1 区。

(3) 以罐车通气口为中心、半径为 3.0m 的球形并延至地面的空间和以罐车密闭卸油口为中心，半径为 1.5m 的球形并延至地面的空间，应划分为 2 区。

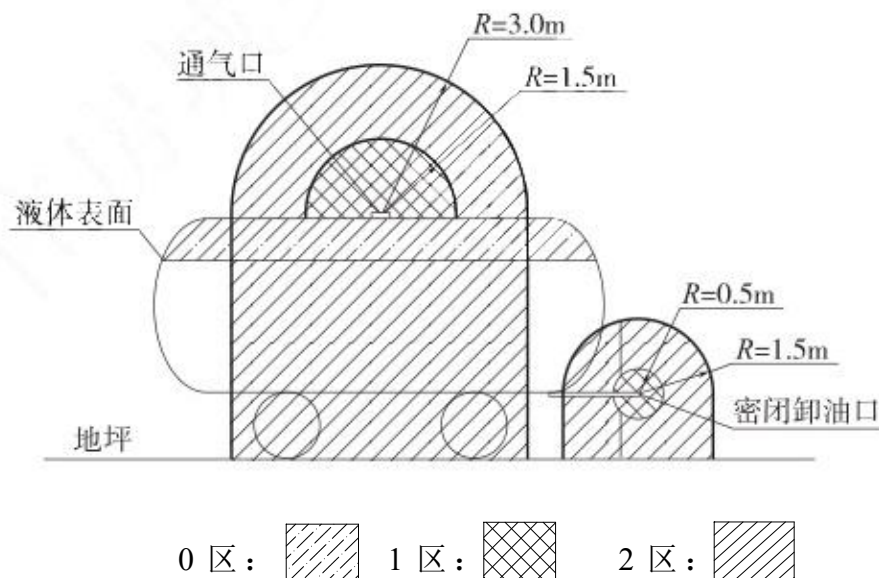


图 3.5-2 汽油油罐车和密闭卸油口的爆炸危险区域划分

3) 汽油埋地卧式油罐的爆炸危险区域划分（见图 3.5-3）

(1) 罐内部油品表面以上的空间应划分为 0 区。

(2) 人孔（阀）井内部空间，以通气管管口为中心、半径为 0.75m 的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为 0.5m 的球形空间，应划分为 1 区。

(3) 距人孔（阀）井外边缘 1.5m 以内，自地面算起 1m 高的圆柱形空间，以通气管管口为中心，半径为 2.0m 的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为 1.5m 的球形并延至地面的空间，应划分为 2 区。

(4) 当地上密闭卸油口设在箱内时，箱体内部的空间应划分为 1 区，箱体外部四周 1m 和箱体顶部以上 1.5m 范围内的空间应划分为 2 区；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑内的空间应划分为 1 区，坑口外 1.5m 范围内的空间应划分为 2 区。

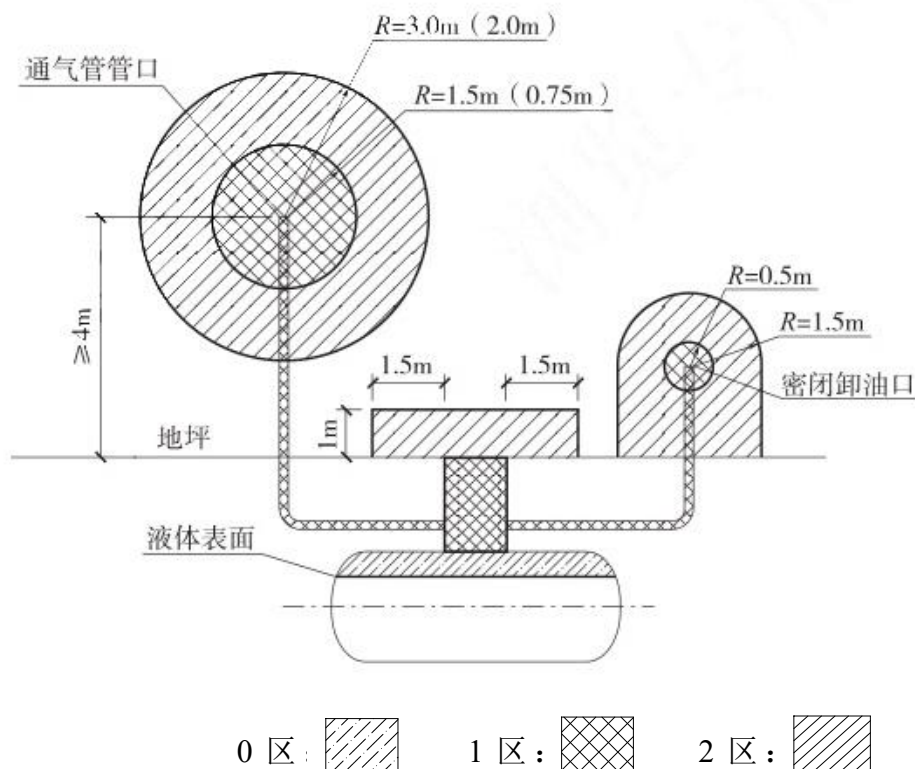


图 3.5-3 汽油埋地卧式油罐的爆炸危险区域划分

3.6 受限作业空间辨识

受限空间是指进出受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所。受限空间作业是指作业人员进入或探入受限空间进行的作业。受限空间作业是指作业人员进入受限空间实施的作业活动。受限空间或受限空间作业往往存在着多种危险有害因素，除共性的危险有害因素外，受限空间作业所特有的危险有害因素主要有三面：

- (1) 受限空间内可能存在有毒有害介质；
- (2) 受限空间内可能存在可燃性气体；
- (3) 受限空间可能属于缺氧环境。

该加油站涉及受限空间的场所有埋地油罐、三级隔油池等，该加油站在进入油罐、隔油池等区域进行检维修作业时，检维修人员可能因为油气浓度过高、未规范佩戴安全防护用品、检维修操作失误等导致出现中毒、窒息事故。

3.7 危险化学品重大危险源辨识

危险化学品重大危险源是指长期的或临时的生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

临界量是指某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

单元指是涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中对构成重大危险源的定义和判别方法：

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表 1、表 2 规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1) 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2) 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

$$S = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} \dots + \frac{q_n}{Q_n} \geq 1$$

式中：S——辨识指标；

$q_1, q_2 \dots q_n$ ——每种危险化学品实际存在量，单位为吨；

$Q_1, Q_2 \dots Q_n$ ——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨。

以下根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）对该加油站的生产单元和储存单元进行危险化学品重大危险源进行辨识。

该加油站生产单元包含加油机及相应管道里面的油品在线量，其在线量远远小于临界量，因此，该加油站生产单元不构成危险化学品重大危险源。

该加油站的埋地油罐区为储存单元，储存单元包含 30m³的 0#柴油罐 1 个（1 号罐），25m³的 92#汽油罐 1 个（2 号罐），25m³的 95#汽油罐 1 个（3 号罐），25m³的 98#汽油罐 1 个（4 号罐），根据《危险化学品重大危险源辨

识》（GB 18218-2018）4.2.2：危险化学品储罐及其他容器、设备或仓储区的危险化学品实际存在量设计最大量确定。（汽油密度按 0.75t/m^3 ）（柴油按 0.85t/m^3 ）

则该加油站储存的汽油实际存在量为：

$$W(\text{汽油}) = (25\text{m}^3 + 25\text{m}^3 + 25\text{m}^3) \times 0.75\text{t/m}^3 = 56.25 (\text{t})$$

$$W(\text{柴油}) = (30\text{m}^3) \times 0.85\text{t/m}^3 = 25.5 (\text{t})$$

表 3.7-1 物质的临界量及实际量一览表

物质名称	类别	实际量 q (t)	临界量 Q (t)	q/Q
汽油	易燃液体，类别 2*	56.25	200	0.2813
柴油	易燃液体，类别 3	25.5	5000	0.0051
合计 S				0.2864 < 1

辨识结果：根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）辨识，该加油站的生产单元和储存单元不构成危险化学品重大危险源。

3.8 重大事故隐患分析结果

3.8.1 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定

根据《国家安全生产监督管理总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>》的要求对该加油站进行分析评价，具体见下表 3.8-1：

表 3.8-1 重大生产安全事故隐患判定检查表

序号	构成重大隐患事项	检查结果	结论
1	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格	主要负责人和安全生产管理人员均依法经过考核并合格。	符合要求
2	特种作业人员未持证上岗	根据该加油站的需要，统一安排。	不涉及
3	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求	汽油罐与周边环境的安全间距符合国家标准要求。	符合要求
4	涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用	未涉及重点监管危险化工工艺。	不涉及

序号	构成重大隐患事项	检查结果	结论
5	构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统	经辨识，该加油站未构成危险化学品重大危险源。	不涉及
6	全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施	不涉及全压力式液化烃储罐。	不涉及
7	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统	不涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装。	不涉及
8	光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域	不涉及光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道。	不涉及
9	地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求	无架空电力线路穿越加油站加油、卸油作业区。	符合要求
10	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断	在用油罐经正规设计后投入使用。	符合要求
11	使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备	使用的工艺和设备不属于淘汰落后工艺、设备。	符合要求
12	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备	卸油口处设可燃气体探测器，加油区使用防爆加油机。	符合要求
13	控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求	不涉及控制室和机柜间。	不涉及
14	化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源	不涉及化工生产装置。	不涉及
15	安全阀、爆破片等安全附件未正常投用	该加油站的安全阀等安全附件正常投用。	符合要求
16	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度	加油站建立有与岗位相匹配的全员安全生产责任制、制定实施了生产安全事故隐患排查治理制度。	符合要求
17	未制定操作规程和工艺控制指标	制定有相应的安全操作规程。	符合要求
18	未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行	有按国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，并有效执行。	符合要求
19	新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的	不涉及新开发的危险化学品生产工艺、不涉及国内首次使用的化工工艺、不涉及新建装置、不属于精细化工企业。	不涉及

序号	构成重大隐患事项	检查结果	结论
	安全可靠论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估		
20	未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存	该加油站的汽油在埋地储存罐区分别用各自油罐储存。	符合要求

由上表可知，对该加油站进行重大生产安全事故隐患排查，共排查 20 项，其中，适用于该加油站的检查项目有 11 项，经排查，全部符合《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>》的相关要求，故该加油站不存在重大生产安全事故隐患。

3.8.2 商务领域安全生产重大隐患判定

根据《中华人民共和国商务部办公厅关于印发〈商务领域安全生产重大隐患排查事项清单〉的通知》（商建设办便[2023]1400 号）第四条：成品油流通的要求对该加油站进行分析评价，具体见下表 3.8-2：

表 3.8-2 成品油流通安全生产重大隐患判定检查表

序号	构成重大隐患事项	检查结果	结论
1	未建立安全生产、消防安全责任制度；未建立应急预案；未建立消防巡查记录。	该加油站已建立全员安全生产责任制度、消防管理制度；已建立有应急预案和安全防火制度。	符合要求
2	未组织安全生产应急预案演练；未对从业人员进行安全培训、教育。	该加油站已定期组织安全生产应急预案演练；该加油站从业人员上岗前均经过安全培训、教育。	符合要求
3	成品油零售企业未对散装汽、柴油销售规范管理，未落实实名制登记要求。	该加油站已落实散装汽油销售实名制登记要求。	符合要求
4	成品油零售企业未设置加油机防撞栏和相关防止车辆误碰撞的措施和警示标示，未为从业人员配备个人防护用品。	该加油站已设置有加油机防撞栏和相关防止车辆误碰撞的措施和警示标示，并为从业人员配备有个人防护用品。	符合要求

由上表可知，对该加油站进行安全生产重大隐患排查，共排查 4 项，经排查，全部符合《中华人民共和国商务部办公厅关于印发〈商务领域安全生产重大隐患排查事项清单〉的通知》（商建设办便[2023]1400 号）第四条：

成品油流通的相关要求，故该加油站不存在安全生产重大隐患。

3.9 企业风险评估分级

根据《广东省安全生产监督管理局关于做好危险化学品的烟花爆竹领域风险点危险源排查管控工作的通知》（粤安监〔2016〕121号），对该加油站风险等级评估分级。根据（粤安监〔2016〕121号）分级标准原则第2条：“加油站的风险等级为蓝色”。因此该加油站的风险等级为蓝色。

4 评价方法的选择和评价单元的划分

4.1 评价单元的划分

评价单元的划分在对危险、有害因素分析的基础上，根据评价的目的和评价方法的需要将系统分成若干有限定范围和需要评价的单元，以利于评价工作的客观性和准确性。

根据该项目的实际情况和安全评价的需要，本报告将评价单元的划分为以下评价单元：证照文书、安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求、总平面布置、油罐、工艺系统、消防设施和给水排水、供配电、防雷、防静电、紧急切断系统、防渗措施、作业过程单元（加油作业区、卸油作业区、埋地油罐区、发配电房、站房）共 14 个单元。

4.2 评价方法的选择

1) 制定《安全评价现场检查表》对该加油站存在的危险、有害因素进行定性评价，评价单元划分为证照文书、安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求、总平面布置、油罐、工艺系统、消防设施和给水排水、供配电、防雷、防静电、紧急切断系统、防渗措施共13个单元。

2) 采用作业条件危险性评价法(LEC 法)，分别对加油作业区、卸油作业区、埋地油罐区、发配电房、站房、洗车机存在的危险、有害因素进行分析评价。

3) 采用“道化学火灾、爆炸危险指数评价法”的评价单元为：埋地油罐区。

4.3 评价方法的简介

1) 安全检查表法（SCL）简介

安全检查表（Safety Check List）是系统安全工程的一种最简便、广泛应用的系统安全性评价方法。即为检查某一系统、设备以及各种操作、管理和组织措施中的不安全因素，事先将要检查的项目编制成表，以便进行系统检查的方法。

目前，安全检查表法在我国普遍用于查找系统中各种潜在的隐患，该方法能定性的评价系统危险性。本报告中依据我国现行法律法规标准规范相关

条款作为检查项，评价该加油站的经营储存现状是否满足要求。

2) 作业条件危险性评价法简介

“作业条件危险性评价法”又叫“格雷厄姆—金尼法”。美国的 K.J.格雷厄姆（Keneth.J.Graham）和 G.F.金尼（Gilbert.F.Kinnery）研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）为自变量，确定了它们之间的函数式 $D=LEC$ 。

根据实际经验他们给出了 3 个自变量的各种不同情况的分数值（如下表所示），采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再在按经验将危险性分数值划分的危险程度等级表或图上，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。

表 4.3-1 发生事故的可能性分值 L

分数值	事故发生可能性
10	完全可以预料到
6	相当可能
3	可能，但不经常
1	完全意外，可能性小
0.5	可以设想，很不可能
0.2	极不可能
0.1	实际上不可能

表 4.3-2 暴露于危险环境的频繁程度分值 E

分数值	暴露于危险环境的频繁程度
10	连续暴露
6	每天工作时间内暴露
3	每周一次或偶然暴露
2	每月暴露一次
1	每年几次暴露
0.5	非常罕见地暴露

表 4.3-3 发生事故产生的后果分值 C

分数值	事故造成的后果
100	十人以上死亡
40	数人死亡
15	一人死亡


分数值	事故造成的后果
7	严重伤残
3	有伤残
1	轻伤、需救护

表 4.3-4 危险等级划分标准 D

分数值	事故造成的后果
≥320	极度危险、不能继续作业
≥160~320	高度危险、要立即整改
≥70~160	显著危险、需要整改
≥20~70	一般危险、需要注意
<20	稍有危险、可以接受

3) 道化学火灾、爆炸危险指数评价法简介

道化学火灾、爆炸危险指数评价法，是定量地对工艺装置及所含物料的潜在火灾、爆炸和反应危险性进行客观评价一种方法。1964 年发行第一版，现已发行至第七版，火灾、爆炸危险指数（F&EI）已发展成为一种能给出单一工艺单元潜在火灾、爆炸损失相对值的综合指数。它提供了评价火灾、爆炸总体危险的关键数据。火灾、爆炸危险指数评价法的评价目的：真实量化潜在火灾、爆炸事故的预期损失；确定可能引起事故发生或使事故扩大的装置；确定潜在的火灾、爆炸危险性；使有关人员了解到各工艺部门可能造成的损失，以此确定减轻事故严重性和总损失的有效、经济途径。道化学火灾、爆炸危险指数评价法的评价程序如下：

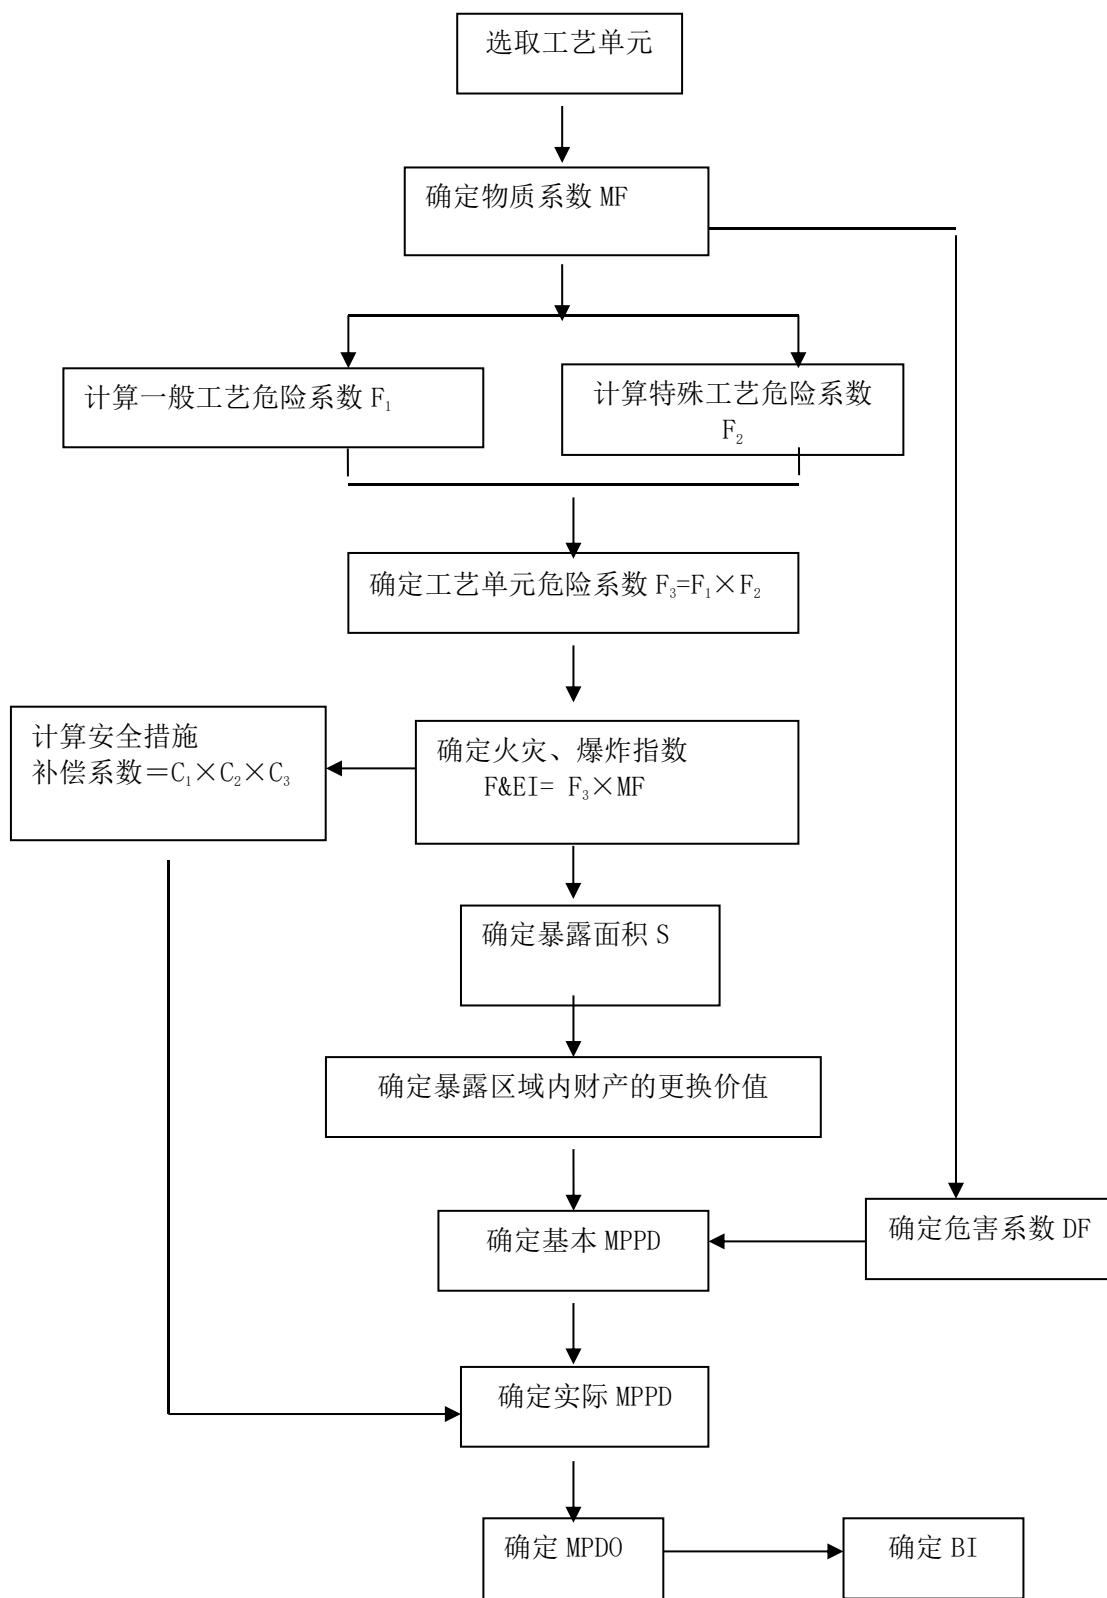

5 定性、定量评价

5.1 采用安全评价检查表法评价

5.1.1 安全评价检查表法说明

本报告依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）和《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据国家安全生产监督管理总局令第79号修正），并结合该加油站的实际情况，制定安全评价现场检查表对该加油站的证照文书、安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求、总平面布置、油罐、工艺系统、消防设施和给水排水、供配电、防雷、防静电、紧急切断系统、防渗措施共13个单元进行分析评价。

5.1.2 安全评价现场检查表

表 5.1-1 安全评价现场检查表

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
一 证 照 文 书	1、企业营业执照或企业名称核准通知书。	《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全生产监督管理总局令第79号修正）第三条、第九条	该加油站持有营业执照。	合格
	2、成品油零售经营批准证书或批准文件或化学危险品经营许可证。	《危险化学品经营许可证管理办法》第三条	该加油站持有成品油零售经营批准证书和危险化学品经营许可证。	合格
	3、消防验收意见证书。	《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号修订）第十三条	该加油站持有建设工程消防验收意见书。	合格
	4、广东省防雷设施有效合格证。	《广东省防御雷电灾害管理规定》（广东省人民政府令284号）第二十条	该加油站持有防雷装置定期检测合格证。	合格
	5、加油机防爆合格证。	《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第591号，第645号修正）第二十条	各加油机有防爆合格证。	合格

广州新沙加油站有限公司东沙西加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
二 安全管理制度	1、有各类人员安全生产责任制和岗位职责。	《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全生产监管总局令第79号修正）第六条	该加油站已建立全员安全生产责任制和岗位职责。	合格
	2、有健全岗位安全操作规程（包括卸油、加油等）。		该加油站已建立加油、卸油等操作规程。	合格
	3、有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备。		该加油站已取得生产安全事故应急预案备案登记表，并配备有必要的应急救援器材、设备。	合格
	4、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。		该加油站在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。	合格
三 安全管理组织	1、生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。	《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）（中华人民共和国主席令第十三号）第五条	该加油站已成立符合要求的安全管理机构。	合格
	2、单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，应落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。	《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号修订）第十六条	该加油站已任命消防安全责任人和签定安全责任书。	合格
	3、矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。	《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）（中华人民共和国主席令第十三号）第二十四条	配备了安全管理人员，每班作业现场配备不少于1名安全管理人员。	合格
	4、成立全员参与的群众性义务消防安全组织，员工职责明确、操作熟练，熟悉站内灭火器材、设施的分布、种类和操作。	《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号修订）第四十一条	该加油站成立了全员参与了群众性义务消防安全组织，员工职责明确、操作熟练，熟悉站内灭火器材、设施的分布、种类和操作。	合格
	5、任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。	《中华人民共和国消防法》第二十八条	该加油站没有损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，没有埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，没有占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。	合格

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
四 从业人员要求	1、企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全合格证书。	《危险化学品经营许可证管理办法》 （国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全生产监督管理总局令第79号修正）第六条	该加油站主要负责人和安全生产管理人员取得了相关管理部门颁发的安全合格证书。	合格
	2、其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。		其他从业人员经本单位专业培训后取得上岗资格。	合格
	3、特种作业人员按规定考核合格，持证上岗。		根据该加油站的需要，电气设备日常安全检查由经培训合格具备相应技能的专人负责。	合格
五 总平面布置	1、汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB 50156-2021） 4.0.1	该加油站的选址符合规划、环境保护和防火安全的要求，站址交通便利，用户加油方便。	合格
	2、在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG 加气母站。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB 50156-2021） 4.0.2	该加油站为三级加油站。	合格
	3、城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB 50156-2021） 4.0.3	该加油站设置于主干路旁，未选在城市干道的交叉路口附近。	合格
	4、加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的安全间距，不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 4.0.4 的规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB50156-2021） 表 4.0.4 的规定	详见表 2-2 汽油工艺设备与站外建（构）筑物安全间距一览表。	合格
	5、与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站用地范围。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB50156-2021） 4.0.13	可燃介质管道没有穿越加油站用地范围。	合格
	6、车辆入口和出口应分开设置。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB 50156-2021） 5.0.1	该加油站车辆入口和出口分开设置。	合格
	7、加油站的停车场及道路设计应符合下列要求： 1)单车道或单车停车位宽度不应小于 4	《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB 50156-2021）	1 该加油站单车道 2 条，双车道 3 条，单车道宽度为 4m、双车道宽度为	合格

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	m, 双车道或双车停车位宽度不应小于6m。 2) 加油岛端部附件装设防撞栏。 3) 站内停车场应为平坡, 道路坡度不应大于8%, 且宜坡向外。 4) 作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。	5.0.2	10.2m。 2 加油岛端部附件装设防撞栏。 3 站内停车场为平坡, 道路坡度不大于8%。 4 加油站作业区内的停车场和道路路面水泥路面。	
	8、加油加气作业区内, 不得有“明火地点”或“散发火花地点”。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 5.0.5	该加油站爆炸危险区域内无“明火地点”或“散发火花地点”。	合格
	9、当汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑物或设施时, 不应布置在作业区内, 与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距, 应符合本标准第4.0.4条~第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机公安警卫处停车场等设施内设置明火设备时, 应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 5.0.10	该加油站内非油品业务建筑物与站内可燃液体的防火间距, 符合本标准第4.0.4条~第4.0.8条有关三类保护物的规定。该加油站无餐饮、汽车服务等明火地点。	合格
	10、汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域, 不应超出站区围墙和可用地界线。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 5.0.11	该加油站内爆炸危险区域不超出站区围墙。	合格
	11、汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建(构)筑物之间, 宜设置不燃烧实体围墙, 围墙高度相当于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于本标准表4.0.4~表4.0.8中安全间距的1.5倍, 且大于25m时, 可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 5.0.12	该加油站站区西侧、南侧、北侧设有不低于2.2m高的实体围墙。	合格
	12、加油站内设备设施之间的防火间距不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)表5.0.13-1和表5.0.13-2的规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 表5.0.13-1和表5.0.13-2的规定	详见表2-3 站内设施的防火间距一览表。	合格
	13、作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 14.2.1	该加油站站房及其他附属建筑物的耐火等级为二级。顶棚采用不燃烧体建造。	合格

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	14、汽车加油、加气场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 1 罩棚应采用不燃烧材料建造。 2 进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于 4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度。 3 罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于 2m。 4 罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068 的有关规定执行。 5 罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的有关规定。 6 罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的有关规定执行。 7 设置于 CNG 设备和 LNG 设备上方的罩棚，应采用避免天然气积聚的结构形式。 8 罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 14.2.2	1、该加油站加油罩棚为不燃烧材料制作。 2、该加油站加油罩棚净空高度为 7.4m。 3、该加油站罩棚遮盖加油机的平面投影距离大于 2m。 4、罩棚的安全等级和可靠度设计按现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018 的规定执行。 5、该加油站罩棚的抗震设计按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB/T 50011-2010[2024 年版]的规定执行。 6、该加油站罩棚柱有防止车辆碰撞的技术措施。	合格
	15、加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定： 1 加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪 0.15m~0.20m； 2 加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于 1.2m； 3 加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于 0.6m； 4 靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱(栏)时，其钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 14.2.3	1、该加油站加油岛高出停车位的地坪 0.2m。 2、该加油站加油岛的宽度为 1.2m。 3、该加油站加油岛上的罩棚支柱距岛端部的为 0.7m。 4、该加油站靠近岛端部的加油机旁设有防止车辆误碰撞的防撞柱，防撞柱的直径为 100mm，高度为 0.8m。	合格
	16、汽车加油站作业区内不得种植油性植物。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 14.3.1	该加油站作业区域内无油性植物。	合格

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	17、城市消防站应位于易燃易爆危险品场所或设施全年最小频率风向的下风侧，其用地边界距离加油站、加气站、加油加气合建站不应小于 50m,距离甲、乙类厂房和易燃易爆危险品储存场所不应小于 200m。城市消防站执勤车辆的主出入口，距离人员密集的大型公共建筑的主要疏散出口不应小于 50m。	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）1.0.7	该加油站周边 50m 范围内没有设置城市消防站。	合格
六 油 罐	1、加油站的汽油罐、柴油储罐严禁设在室内或地下室内。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.1.1	该加油站的汽油罐为室外卧式埋地设置。	合格
	2、单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐 第1部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ 3020-2008 的有关规定执行，并应符合下列规定： （1）钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，不应小于表 6.1.4 的规定。 （2）钢制油罐的设计内压不应低于 0.08MPa。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.1.4	该加油站的汽油罐均采用单层钢制油罐，符合标准要求。	合格
	3、油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于 0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于路面不宜小于 0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于 0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.1.12	该加油站油罐设在车行道下面，罐顶的覆土厚度为 1.1m。	合格
	4、当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.1.13	该加油站有采用防止油罐上浮的措施。	合格
	5、埋地油罐的人孔应设操作井。设在车行道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.1.14	该加油站油罐的人孔已设置操作井。	合格
	6、油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量的 90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量的 95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.1.15	油罐设有高液位报警装置，油料达到油罐容量 90%时能触动高液位报警装置，卸油管中设有防溢	合格

广州新沙加油站有限公司东沙西加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。		流阀，油料达到油罐容量95%时，能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置位于工作人员便于觉察的地点。	
	7、设有油气回收系统的加油站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021） 6.1.16	油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统。	合格
七 工 艺 系 统	1、加油机不得设在室内。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.2.1	该加油站加油机设在罩棚内。	合格
	2、加油枪宜采用自封式加油枪，流量不应大于50L/min。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021） 6.2.2	该加油站加油枪采用自封式加油枪，其最大流量不大于45L/min。	合格
	3、加油软管上宜设安全拉断阀。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021） 6.2.3	该加油站加油软管上已设置安全拉断阀。	合格
	4、以正压（潜油泵）供油的加油机，底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021） 6.2.4	该加油站加油机底部的供油管道上设剪切阀。	合格
	5、采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021） 6.2.5	该加油站加油机上的放枪位有各油品的文字标识，加油枪有颜色标识。	合格
	6、汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021） 6.3.1	该加油站油罐车卸油采用密闭卸油方式。	合格
	7、加油站卸油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1）汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统； 2）各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于100mm； 3）卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽，采用非自闭式快	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021） 6.3.4	（1）汽油罐车向站内油罐卸油采用平衡式密闭油气回收系统。 （2）各汽油罐共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径为89mm。 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）实施后，该加油站未进行	合格

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。		新建、改建和扩建，卸油油气回收主管的公称直径符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）6.3.4的规定。 （3）卸油油气回收管道的接口采用自闭式快速接头和盖帽。	
	8、加油站应采用加油油气回收系统。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.3.6	该加油站采用加油油气回收系统。	合格
	9、加油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1 应采用真空辅助式油气回收系统； 2 汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用一根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于 50mm； 3 加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施； 4 加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为 1.0~1.2； 5 在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为 25mm 的球阀及丝堵。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.3.7	1、该加油站采用真空辅助式油气回收系统。 2、汽油加油机与油罐之间设油气回收管道，多台汽油加油机共用 1 根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不小于 50mm。 3、加油油气回收系统中安装有气体单向阀，可防止油气反向流至加油枪。 4、加油机气液比设定为 1.0~1.2。 5、在加油机底部与油气回收立管的连接处安装有丝接三通，其旁通短管上设公称直径为 25mm 的球阀及丝堵。	合格
	10、汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于 4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面 2m 及以上。通气管管口应设置阻火器。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.3.9	汽油罐与柴油罐的通气管分开设置。通气管管口高出罩棚顶面 1.5m 以上，《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）实施后，该加油站未进行新建、改建和扩建，通气管管口高度符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）6.3.8 的规定。通气管管口设置阻火器。	合格

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	11、通气管的公称直径不应小于 50mm。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 6.3.10	该加油站通气管的公称直径为 50mm。	合格
	12、当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚安装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为 2kPa~3kPa，工作负压宜为 1.5kPa~2 kPa。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 6.3.11	该加油站通气管口已安装阻火器，汽油通气管安装有呼吸阀。呼吸阀的工作正压为 2kPa~3kPa，工作负压为 1.5kPa~2kPa。	合格
	13、加油站工艺管道的选用应符合下列规定： 1 地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163 的无缝钢管； 2 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道，所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件，非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道； 3 无缝钢管的公称壁厚不应小于 4mm，埋地钢管的连接应采用焊接； 4 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于 4mm，埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接； 5 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于 $10^{10}\Omega\cdot m$ ，表面电阻率应小于 $10^{10}\Omega$ ； 6 不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于 100kV； 7 柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 6.3.12	该加油站油罐通气管道、输送油品管道采用无缝钢管，符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》(GB/T 8163-2018)。	合格
	14、油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管。其体电阻率应小于 $10^8\Omega\cdot m$ ，表面电阻率应小于 $10^{10}\Omega\cdot m$ ，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 6.3.13	该加油站油罐车卸油时用的卸油连通软管采用导静电耐油软管。	合格
	15、卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于 2‰，卸油油气回收管	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 6.3.15	该加油站卸油管、通气横管坡向油罐坡度大于 2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐	合格

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于 1%。		通气管横管的坡度，不小于 1%。	
	16、工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021） 6.3.18	该加油站加油站内的工艺管道埋地敷设，且没有穿过或跨越站房等其无直接关系的建（构）筑物。	合格
	17、埋地管道防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447 的有关规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021） 6.3.20	该加油站埋地工艺管道外表面防腐设计符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2018）的有关规定。	合格
八 消 防 设 施 和 给 水 排 水	1、加油站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定： 1.每 2 台加油机应配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火器，或 1 具 5kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器。 2.地下储罐应配置 1 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过 15m 时，应分别配置。 3.一、二级加油站应配置灭火毯 5 块、沙子 2m³。三级加油站应配置灭火毯 2 块、沙子 2m³。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021） 12.1.1	1.该加油站每台加油机已配置有 2 具 5kg 的手提式干粉灭火器。 2.已配置有 35kg 推车式干粉灭火器。 3.已配置 2m³沙子，并配置灭火毯 9 块。 4.详见表 2-5。	合格
	2、其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021） 12.1.2	发配电房内仅配备一具手提式二氧化碳灭火器。	整改后合格
	3、加油加气站的排水应符合下列规定： （1）站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。 （2）加油站、LPG 加气站或加油与 LPG 加气合建站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井（独立的生活污水除外）。水封井的水封高度不应小于 0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于 0.25m。 （3）清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。 （4）排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定。 （5）加油站不应采用暗沟排水。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021） 12.3.2	1、站内地面雨水散流排出站外； 2、加油站内排出站外的主要为雨水及生活污水，加油区污水排至专用污水收集点，并设置有隔油池； 3、该加油站清洗油罐污水集中收集处理； 4、该加油站排出站外的污水主要为雨水及生活污水，符合国家有关规定； 5、加油站未采用暗沟排水。	合格

广州新沙加油站有限公司东沙西加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
九 供 配 电	1、变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。	《20kV 及以下变电所设计规范》 (GB 50053-2013) 6.2.4	该加油站已对配电房的窗户设置挡网。	合格
	2、加油加气站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 13.1.1	该加油站供电负荷等级为三级。信息系统已设置不间断供电电源。	合格
	3、加油站、LPG 加气站宜采用电压 380/220V 的外接电源。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 13.1.2	该加油站采用 380/220V 外接电源。	合格
	4、当引用外电源有困难时加油站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口应安装阻火器，排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定： 1)排烟口高出地面 4.5m 以下时，不应小于 5m。 2)排烟口高出地面 4.5m 及以上时，不应小于 3m。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 13.1.4	该加油站在发配电房设置有一台柴油发电机，发电机排烟口的设置符合要求。	合格
	5、加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 13.1.5	该加油站电力线路采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分穿钢管保护。	合格
	6、当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、油品、LPG、LNG 和 CNG 管道以及热力管道敷设在同一沟内。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 13.1.6	该加油站电缆沟内充沙填实。	合格
	7、爆炸危险区域内的电气设备选型安装、电力线路敷设等应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 13.1.7	该加油站爆炸危险区域内的电气设备采用防爆型号。	合格
	8、加油加气站内爆炸危险区域以外的照明灯具，可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，应选用防护等级不低于 IP44 级的照明灯具。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 13.1.8	加油站内爆炸危险区域以外的站房、配电房等建筑物选用非防爆型照明灯具。罩棚下处于非爆炸危险区域的照明灯具选用防护等级为 IP66 级的照明灯具。	合格
	9、辅助型绝缘手套应质地柔软良好，内外表面均应平滑、完好无损，无划痕、裂缝、折缝和孔洞。辅助型绝缘靴（鞋）	《电力安全工器具预防性试验规程》 (DL/T 1476-2023) 第	绝缘工具已定期检测。	合格

广州新沙加油站有限公司东沙西加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	鞋底不应出现防滑齿磨平、外底磨露出绝缘层等现象。辅助型绝缘手套和辅助型绝缘靴（鞋）的试验周期均为半年。	5.3.1、5.3.2 条		
	10、生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息”	《中华人民共和国安全生产法》(2021修正)》（中华人民共和国主席令 第八十八号）第三十六条	该加油站监控、报警、防护、救生设备、设施正常。	合格
十 防 雷	1、具有火灾爆炸危险的场所、静电对产品质量有影响的生产过程以及静电危害人身安全的作业区内，所有的金属用具及门窗零部件、移动式金属车辆、梯子等均应设静电接地。	《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）4.2.5	该加油站对具有火灾爆炸危险的场所、静电对产品质量有影响的生产过程以及静电危害人身安全的作业区内设备等均应设静电接地。	合格
	2、钢制油罐、LPG 储罐、LNG 储罐、CNG 储气瓶(组)、储氢容器和液氢储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。CNG 和氢气的长管拖车或管束式集装箱停放场地、卸车点车辆停放场地应设两处临时用固定防雷接地装置。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.1	防雷接地点不少于两处。	合格
	3、当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作 1 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接； 2 金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于 0.5mm，铝板的厚度不应小于 0.65mm，锌板的厚度不应小于 0.7mm； 3 金属板应无绝缘被覆层。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.6	该加油站的站房和罩棚采用避雷带保护。	合格
	4、汽车加油加气加氢站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.7	该加油站的信息系统采用导线穿钢管配线。配线保护钢管两端已接地。	合格
	5、汽车加油加气加氢站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.8	该加油站安装有与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。	合格

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	6、380/220V 供配电系统宜采用 TN-S 系统，当外电源为 380V 时，可采用 TN-C-S 系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 13.2.9	该加油站 380/220V 供配电系统采用 TN-S 系统，安装有过电压（电涌）保护器。	合格
十一 防静电	1、加油加气站的汽油罐车、LPG 罐车和 LNG 罐车卸车场地和 CNG 加气子站内的车载储气瓶组的卸气场地，应设卸车或卸气时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 13.2.11	该加油站的汽油罐车卸车场地设置有静电接地报警器。	合格
	2、在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于 5 根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 13.2.12	该加油站少于 5 根螺栓的油品管道上的法兰两端已用金属线进行跨接。	合格
	3、防静电接地装置的接地电阻不应大于 100Ω。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 13.2.15	该加油站防静电接地装置的接地电阻小于 100Ω。	合格
	4、油罐车、LPG 罐车、LNG 罐车和液氢罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置不应设置在爆炸危险 1 区。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 13.2.16	该加油站油罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置未设置在爆炸危险 1 区。	合格
十二 紧急切断系统	1、汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 13.5.1	该加油站已设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断潜油泵、加油机的电源。紧急切断系统具有失效保护功能。	合格
	2、紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1) 在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置； 2) 在控制室、值班室内或站房收银台等有人值守的位置。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 13.5.2	该加油站已在站房、收银台、加油机上安装了急停按钮。	合格
	3、工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 13.5.3	该加油站加油泵和加油机的电源均能由手动启动的远程切断系统操纵关闭。	合格

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	4、紧急切断系统应只能手动复位。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 13.5.4	该加油站的紧急切断系统设置为只能手动复位。	合格
十三 防 渗 措 施	1、加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： (1) 采用双层油罐； (2) 单层油罐设置防渗罐池。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 6.5.1	该加油站埋地油罐区采用单层钢制油罐，设有防渗罐池，达到防渗漏要求。	合格
	2、装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 6.5.4	该加油站、装有潜油泵的油罐人孔操作井、加油机底槽均设有防泄漏措施。	合格
	3、加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定： 1 双层管道的内层管应符合本标准第6.3节的有关规定； 2 采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求； 3 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm； 4 双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通； 5 双层管道系统的最低点应设检漏点； 6 双层管道坡向检漏点的坡度不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现； 7 管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 6.5.5	该加油站的埋地加油管道已采用双层管道。管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。	合格
	4、埋地油罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156-2021) 14.2.16	该加油站人孔操作井内采取防渗漏和防火花发生的措施。	合格

5.1.3 新旧规范差异对照分析评价

表 5.1-2 (GB 50156) 新旧版规范对照表

序号	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)	(GB 50156) 旧规范	检查结果	结论
1	6.3.4 加油站卸油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1) 汽油罐车向站内油罐卸油	《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012, 2014年版) 6.3.8 加油站采用卸油油气回收系统时，其设计应符合下列规	(1) 汽油罐车向站内油罐卸油采用平衡式密闭油气回收系统。 (2) 各汽油罐共用一根卸油	合格

	应采用平衡式密闭油气回收系统； 2)各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于 100mm； 3)卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽，采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽	定： 1) 汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。 2) 各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于 80mm。 3) 卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。	油气回收主管，回收主管的公称直径为 89mm。《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）实施后，该加油站未进行新建、改建和扩建，卸油油气回收主管的公称直径符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014 年版）》（GB50156-2012）6.3.4 的规定（3）卸油油气回收管道的接口采用自闭式快速接头和盖帽。	
2	6.3.9 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于 4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面 2m 及以上。通气管管口应设置阻火器。	《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012，2014 年版） 6.3.8 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于 4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面 1.5m 及以上。通气管管口应设置阻火器。	汽油罐与柴油罐的通气管分开设置。通气管管口高出罩棚顶面 1.5m 以上，《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）实施后，该加油站未进行新建、改建和扩建，通气管管口高度符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014 年版）》（GB50156-2012）6.3.8 的规定。通气管管口设置阻火器。	合格

由上表可知，共有 2 项检查项目不符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。该加油站建于 2015 年，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012，2014 年版）的要求进行建设，《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）实施后，该加油站未进行新建、改建和扩建，油罐通气管管口的高度和卸油油气回收主管的公称直径均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012，2014 年版）的要求。

5.1.4 安全评价现场检查表汇总

表 5.1-3 安全评价现场检查表汇总

序号	名称	应有检查项	实际检查项		
			合格	不合格	无此项
01	证照文书	5	5	0	/
02	安全管理制度	4	4	0	/
03	安全管理组织	5	5	0	/
04	从业人员要求	3	3	0	/
05	总平面布置	17	17	0	/
06	油罐	7	7	0	/

序号	名称	应有检查项	实际检查项		
			合格	不合格	无此项
07	工艺系统	17	17	0	/
08	消防设施和给水排水	3	2	1	/
09	供配电	10	10	0	/
10	防雷	6	6	0	/
11	防静电	4	4	0	/
12	紧急切断系统	4	4	0	/
13	防渗措施	4	4	0	/
14	总计	90	89	1	/

5.1.5 安全评价现场检查表分析

根据《加油站安全评价现场检查表》的内容将加油站划分为证照文书、安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求、总平面布置、油罐、工艺系统、消防设施和给水排水、供配电、防雷、防静电、紧急切断系统、防渗措施共 13 个单元，以下分别对各单元进行分析评价。

1) 证照文书分析评价

该加油站按照国家有关危险化学品经营管理的法规标准规定，已持有以下证件：

- (1) 《营业执照》；
- (2) 《危险化学品经营许可证》；
- (3) 《建设工程消防验收意见书》；
- (4) 《防雷装置检测标志》；

本单元适用于该加油站的检查项目共 5 项，全部合格。

2) 安全管理制度分析评价

该加油站根据国家的有关法律法规和政府安全管理部门的有关规定，建立了站长、安全管理人员等各类岗位的全员安全生产责任制和岗位职责，并针对自身的特点制定了包括《全员安全生产责任制度》等安全管理责任制，以及加油、卸油等岗位操作规程，该加油站制定了本单位的《生产安全事故应急预案》，报送相关管理部门进行了备案，并能够定期进行演练。

本单元适用于该加油站的检查项目共 4 项，全部合格。

3) 安全管理组织分析评价

该加油站作业现场配备最少有 1 名安全管理人员，并成立了全员参与的义务消防队，员工职责明确，操作熟练，熟悉站内灭火器材、设施的分布、种类和操作，该加油站建立有安全管理机构，任命站长为消防责任人。

本单元适用于该加油站的检查项目共 5 项，全部合格。

4) 从业人员要求分析评价

该加油站站长和安全管理人员已取得相关管理部门颁发的安全合格证书，其他从业人员经本单位培训合格后上岗。该加油站电工为统一安排。

本单元适用于该加油站的检查项目共 3 项，全部合格。

5) 总平面布置分析评价

本节主要依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等有关标准、规范，从安全的角度，对该加油站的站址选择、总平面布置等方面进行分析评价。

(1) 加油站选址分析评价

广州新沙加油站有限公司东沙西加油站位于广州市番禺区东环街新光快速路 2399 号，该加油站北面为农田；西面为农田；南面为空地，空地南侧为星誉花园配电房（建筑面积约 200m³，属三类保护物）、住宅楼①（建筑面积约 13000m³，属一类保护物）、住宅楼②（建筑面积约 22000m³，属一类保护物）；东面为光明北路（属主干路）。

该加油站 50m 范围内无重要公共建筑物。该加油站与周边建构物之间的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）4.0.4 的要求。

(2) 加油站总平面布置分析评价

①该加油站的围墙设置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）5.0.12 的要求。

②站内道路采用水泥路面，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）5.0.2 的要求。

③罩棚为半敞开式结构，加油岛高度、加油岛的宽度、罩棚支柱距离加油岛端部符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）14.2.3 的要求。

④站房及其它附属建筑物的耐火等级为二级，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）14.2.1 的要求。

⑤站内作业区域内无油性植物，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）14.3.1 的要求。

综上所述，本单元适用于该加油站的检查项目共 17 项，全部合格。

6) 油罐分析评价

(1) 该加油站油罐为单层钢制油罐，设有防渗罐池，均为室外埋地设置，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.1.4 的要求。

(2) 每个油罐的人孔设有操作井；油罐已采用外表防腐设计和防止油罐上浮的措施；油罐设在车行道下面，罐顶低于路面 1.1m。符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.1.12、6.1.13 和 6.1.14 的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 7 项，全部合格。

7) 工艺系统分析评价

(1) 油罐车采用密闭卸油方式，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.3.1 的要求。

(2) 该加油站的加油机设在罩棚内，且均有防爆合格证。该加油站采用潜油泵加油工艺。加油枪采用自封式加油枪，最大流量均不大于 45L/min，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.2.1 和 6.2.2 的要求。

(3) 加油站内的工艺管道均埋地敷设，且未穿越站房等建（构）筑物，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.3.14 和 6.3.18 条的要求。卸油管、通气横管坡向油罐坡度大于 2‰，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.3.15 的要求。

(4) 该加油站油罐通气管位于罩棚上方，通气管向上敷设，通气管管口高出罩棚顶面 1.5m 以上，《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）实施后，该加油站未进行新建、改建和扩建，通气管管口高度符合《汽车加

油加气站设计与施工规范（2014 年版）》（GB50156-2012）6.3.8 的规定。管口装有阻火器，汽油罐通气管设置呼吸阀。

本单元适用于该加油站的检查项目共 17 项，全部合格。

8) 消防设施和给水排水分析评价

(1) 该加油站已为每台加油机已配置 2 具 5kg 的手提式干粉灭火器；埋地油罐区已配备有 35kg 推车式干粉灭火器。加油站还配置了 2m³沙子和 9 块灭火毯，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）12.1.1 的要求。检查时发配电房内仅配备 1 具手提式二氧化碳灭火器，该加油站已落实整改，整改后符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）12.1.2 的要求。

(2) 站内有设置水封井，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）12.3.1 的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 3 项，全部合格。

9) 供配电分析评价

该加油站供电负荷等级为三级，供电电源采用外接的 380V/220V 的电源，独立计量。符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.1.1 和 13.1.2 的要求。加油站电缆采用直埋敷设，穿越行车道电缆已穿钢管保护，加油站内爆炸危险区域以外的站房、配电房等建筑物选用非防爆型照明灯具。罩棚下处于非爆炸危险区域的照明灯具选用防护等级为 IP66 级的照明灯具，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.1.5 和 13.1.8 的要求。爆炸危险区域以内的电气设备采用防爆型号，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.1.7 的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 10 项，全部合格。

10) 防雷分析评价

该加油站持有有效期内的防雷装置检测标志，具体分析如下：

(1) 该加油站防雷接地点不少于 2 处，与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。站房和罩棚采用避雷带保护。符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.1、13.2.4 和 13.2.6 的要求。

(2) 根据该加油站提供的防雷装置检测报告, 油罐的防雷装置接地电阻阻值, 以及输油管道接地电阻和防静电接地电阻阻值均合格。

(3) 加油站的信息系统采用导线穿钢管配线, 配电线路装设有与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器, 符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 13.2.7 和 13.2.8 的要求。

(4) 380/220V 供配电系统采用了 TN-S 系统, 供电系统的电缆金属保护管两端均有接地, 在供配电系统的电源端安装有与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 13.2.9 的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 6 项, 全部合格。

11) 防静电分析评价

(1) 根据该加油站提供的防雷装置定期检测报告, 输油管道防感应雷接地电阻值和防静电接地电阻值均合格。

(2) 该加油站的汽油罐车卸车场地设有防静电接地装置, 并安装有静电接地仪, 符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 13.2.11 的要求。

(3) 在爆炸危险区域内少于 5 根螺栓的油品管道上法兰两端的连接处采用金属线进行了跨接, 符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 13.2.12 的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 4 项, 全部合格。

12) 紧急切断系统评价

(1) 该加油站已设置了紧急切断系统, 确保了在紧急事故状态下能迅速切断潜油泵、加油机的电源, 符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 13.5.1 的要求。

(2) 该加油站紧急切断系统的启动开关在站房、收银台和加油机上安装了急停按钮, 加油泵能由手动启动的远程切断系统操纵关闭, 符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 13.5.2 和 13.5.3 的要求。

(3) 该加油站的紧急切断系统设置为只能手动复位, 符合《汽车加

油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.5.4 的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 4 项，全部合格。

13) 防渗措施

1) 该加油站埋地油罐区采用单层钢制油罐，设有防渗罐池，达到防渗漏要求，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 6.5.1 条的要求。

2) 埋地油罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 14.2.16 条的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 4 项，全部合格。

5.2 重点监管危险化学品安全措施和应急处置分析评价

依据《重点监管的危险化学品名录》（2013 年完整版）辨识可知，该加油站储存的汽油为首批重点监管的危险化学品，采用检查表对该加油站储存的汽油的安全措施和应急处置进行分析评价如下表 5.2-1:

表 5.2-1 汽油安全措施和应急处置检查表

序号	项 目 检 查 内 容	事实记录	结论
一般要求	1 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。	员工经过培训，考核合格后上岗。	合格
	2 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。	装卸油作业为密闭操作，工作场所全面通风，站区严禁烟火。	合格
	3 操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。	操作人员穿防静电工作服。	合格
	4 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。	油罐设有液位计，有高、低液位报警、温度远传功能。	合格
	5 避免与氧化剂接触。	油品单独储存于油罐中，没有与氧化剂接触。	合格
	6 生产、储存区域应设置安全警示标志。	作业及储存区域有安全警示标志。	合格
	7 灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。	有去除静电接地装置。	合格
	8 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。	消防器材及应急处理设备数量足够。	合格

序号	项 目 检 查 内 容	事实记录	结论
操作安全	9 油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。	油罐区严禁烟火且汽油未与其他易燃物质储存在一起。	合格
	10 往油罐或油罐汽车装油时,输油管要插入油面以下或接近罐的底部,以减少油料的冲击和与空气的摩擦。	输油管插入油面以下。	合格
	11 沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内,以免自燃。	设有泄漏应急处理设备和油品回收装置。	合格
储存安全	12 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。	汽油储存远离火种、热源。	合格
	13 应与氧化剂分开存放,切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装,不要用塑料桶来存放汽油。盛装时,切不可充满,要留出必要的安全空间。	汽油单独储存在钢制储罐内。	合格
	14 采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于 1000m ³ 及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。	没有使用易产生火花的设备和工具。储存区设有泄漏应急处理设备。	合格

由上表可知,对该加油站重点监管的危险化学品汽油的安全措施和应急处置共检查 14 项,均符合《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(安监总厅管三[2011]142 号)的安全要求。

5.3 作业条件危险性评价法评价

5.3.1 作业条件危险性评价过程

对于具有潜在危险性的作业条件,采用格雷厄姆(K.J.Graham)——金尼法(G.F.Kinney)法(也称 LEC 法)进行评价。根据此方法,影响危险性的主要因素包括:(1)发生事故或危险事件的可能性;(2)暴露于这种危险环境的情况;(3)事故一旦发生可能产生的后果。用公式表示为: $D=L \cdot E \cdot C$

式中 D——作业条件的危险性;

L——事故或危险事件发生的可能性;

E——暴露于危险环境的频率;

C——发生事故或危险事件的可能结果。

采用作业条件危险性评价法对该加油站的作业条件危险性进行评价,其评价过程和结果如下表 5.3-1:

表5.3-1 作业条件危险性进行评价过程和结果

作业场所	危险、有害因素	影响因素	分数值	说明
加油作业区	火灾	L	1	火灾爆炸事故概率较低。
		E	6	作业人员在工作时间内均处于该区域。
		C	7	设备设施损毁，对人员造成一定伤害。
		D	42	一般危险，需要注意。
	其他爆炸	L	1	火灾爆炸事故概率较低。
		E	6	作业人员在工作时间内均处于该区域。
		C	7	设备设施损毁，对人员造成一定伤害。
		D	42	一般危险，需要注意。
	中毒和窒息	L	0.5	发生中毒的可能性相对较低。
		E	6	作业人员在工作时间内均处于该区域。
		C	1	有可能造成人员损害。
		D	3	稍有危险，可以接受。
	触电	L	1	电器线路防护设施状况良好，触电危险性降低。
		E	6	作业人员在工作时间内均处于该区域。
		C	7	有可能对人员造成一定伤害。
		D	42	一般危险，需要注意。
	高处坠落	L	0.5	防护设施良好，发生事故概率降低。
		E	6	作业人员在工作时间内均处于该区域。
		C	7	对人员造成一定伤害。
		D	21	一般危险，需要注意。
	物体打击	L	1	无交叉作业，劳动防护设施比较完善。
		E	6	作业人员在工作时间内均处于该区域。
		C	3	对人员造成一定伤害。
		D	18	稍有危险，可以接受。
	车辆伤害	L	1	加油站道路状况及设备防护设施状况良好。
		E	6	作业人员在工作时间内均处于该区域。
		C	7	车辆可能对人体造成碰撞伤害，损坏设施。
		D	42	一般危险，需要注意。
	机械伤害	L	1	有可能会引起机械伤害事故
		E	6	作业人员在工作时间内均处于该区域。
		C	3	有可能造成人员损害。
		D	18	稍有危险，可以接受。
卸油	火灾	L	1	火灾爆炸事故概率较低。

广州新沙加油站有限公司东沙西加油站安全现状评价报告

作业场所	危险、有害因素	影响因素	分数值	说明
作业区		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	15	储存物质数量较大，一旦发生事故后果严重。
		D	45	一般危险，需要注意。
	其他爆炸	L	1	火灾爆炸事故概率较低。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	15	储存物质数量较大，一旦发生事故后果严重。
		D	45	一般危险，需要注意。
	中毒和窒息	L	3	有可能会引起中毒事故。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	1	有可能造成人员损害。
		D	9	稍有危险，可以接受。
	触电	L	1	电器线路防护设施状况良好，触电危险性降低。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	可对人体造成一定伤害。
		D	21	一般危险，需要注意。
	高处坠落	L	0.5	防护设施良好，发生事故概率降低。
		E	3	作业人员在工作时间较少处于该区域。
		C	7	对人员造成一定伤害。
		D	10.5	稍有危险，可以接受。
	物体打击	L	1	不存在交叉作业，卸油作业简单。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于区域。
		C	7	可对人体造成一定伤害。
		D	21	一般危险，需要注意。
	车辆伤害	L	1	加油站道路状况以及设备防护设施状况良好。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	车辆可能对人体造成碰撞伤害，损坏设施。
		D	21	一般危险，需要注意。
埋地油罐区	火灾	L	1	存在发生火灾事故的可能性。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于区域。
		C	15	设备设施损毁，对人员造成一定伤害。
		D	45	一般危险，需要注意。
	其他爆炸	L	1	存在发生火灾事故的可能性。

广州新沙加油站有限公司东沙西加油站安全现状评价报告

作业场所	危险、有害因素	影响因素	分数值	说明
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于区域。
		C	15	设备设施损毁，对人员造成一定伤害。
		D	45	一般危险，需要注意。
	中毒和窒息	L	3	有可能会引起中毒事故。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	1	有可能造成人员损害。
		D	9	稍有危险，可以接受。
	触电	L	1	电器线路防护设施状况良好，触电危险性降低。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	可对人体造成一定伤害。
		D	21	一般危险，需要注意。
	机械伤害	L	1	有可能会引起机械伤害事故
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	3	有可能造成人员损害。
		D	9	稍有危险，可以接受。
	车辆伤害	L	1	加油站道路状况以及设备防护设施状况良好。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	车辆可能对人体造成碰撞伤害，损坏设施。
		D	21	一般危险，需要注意。
发配电房	火灾	L	1	存在发生火灾事故的可能性。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	有可能造成人员伤亡。
		D	21	一般危险，需要注意。
	触电	L	1	电器线路防护设施状况良好，触电危险性降低。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	有可能对人员造成一定伤害。
		D	21	一般危险，需要注意。
	机械伤害	L	1	有可能会引起机械伤害事故
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	3	有可能造成人员损害。
		D	9	稍有危险，可以接受。
站房	火灾	L	1	存在发生火灾事故的可能性。

作业场所	危险、有害因素	影响因素	分数值	说明
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	有可能造成人员伤亡。
		D	21	一般危险，需要注意。
	触电	L	1	电器线路防护设施状况良好，触电危险性降低。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	有可能对人员造成一定伤害。
		D	21	一般危险，需要注意。
	高处坠落	L	0.5	防护设施良好，发生事故概率降低。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	有可能造成人员伤亡。
		D	10.5	稍有危险，可以接受。
洗车机	触电	L	1	电器线路防护设施状况良好，触电危险性降低。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	有可能对人员造成一定伤害。
		D	21	一般危险，需要注意。
	机械伤害	L	1	有可能会引起机械伤害事故
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	3	有可能造成人员损害。
		D	9	稍有危险，可以接受。
	车辆伤害	L	1	加油站道路状况以及设备防护设施状况良好。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	车辆可能对人体造成碰撞伤害，损坏设施。
		D	21	一般危险，需要注意。

5.3.2 作业条件危险性评价结果

1) 根据对加油作业区单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、其他爆炸、触电、高处坠落、车辆伤害的危险程度为“一般危险，需要注意”，中毒和窒息、机械伤害、物体打击的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

根据对卸油作业区单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、其他爆炸、触电、物体打击、车辆伤害的危险程度为“一般危险，

需要注意”，中毒和窒息、高处坠落的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

根据对埋地油罐区单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、其他爆炸、车辆伤害、触电的危险程度为“一般危险，需要注意”，中毒和窒息、机械伤害的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

根据对发配电房单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、触电的危险程度为“一般危险，需要注意”，机械伤害的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

根据对站房单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、触电的危险程度为“一般危险，需要注意”；高处坠落的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

根据对洗车机单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：触电、车辆伤害的危险程度为“一般危险，需要注意”；机械伤害的危险程度为“稍有危险，可以接受”。

2) 作业条件危险性分析只是从统计和经验角度上来考虑的，事故的发生及其后果也并不是绝对的，在一定条件下可以转化，只有在工艺设计上采取措施进行预防，并通过加强教育培训，严格操作规程熟练操作技能，杜绝“三违”，加强防护，以预防事故的发生。

对于危险程度为“一般危险，需要注意”（如：加油作业区的火灾、其他爆炸、触电、高处坠落、车辆伤害；卸油作业区的火灾、其他爆炸、触电、物体打击、车辆伤害；埋地油罐区的火灾、其他爆炸、车辆伤害、触电；配电房的火灾、触电；站房的火灾、触电；洗车机的触电、车辆伤害）的危险有害因素，该加油站需要重点关注，一旦发现上述危险有害因素时，其后果较为严重，可能会导致人员的伤害或造成较大的财产损失。在加油站储存和经营过程中需要采取相应的安全措施加以防范，对设备进行定期检验维护，确保设备使用安全；加强员工的培训，取得上岗资格证，提高员工安全意识和安全技能，降低发生各类安全事故的风险。

5.4 火灾、爆炸危险指数法评价

5.4.1 火灾、爆炸危险指数法评价过程

(1) 选择工艺单元

本报告选取储罐区的埋地储罐作为评价单元，并选取汽油作为其代表性物质。该加油站埋地油罐区设有25m³的92#汽油罐1个，25m³的95#汽油罐1个，25m³的98#汽油罐1个，汽油密度取0.75t/m³，约56.25t。用道化学火灾、爆炸危险指数法对储罐区的埋地汽油罐作定量评价。

(2) 确定物质系数MF

物质系数MF是物质内在的一个基础数据，表述物质在燃烧或其他化学反应引起的火灾、爆炸时释放能量大小的内在特性。本站内的危险化学品为汽油。查道化法（七版）附表“物质系数和特性”，汽油的物质系数和特性见下表。

表5.4-1 汽油的物质系数及特性表

物料名称	物料系数MF	燃烧热H _C 10 ³ Btu/lb	NFPA分级			闪点 (°C)
			N _H	N _F	N _R	
汽油	16	18.8	1	3	0	-46

(3) 计算一般工艺危险系数F₁

一般工艺危险系数F₁是确定事故损害大小的主要因素，其确定计算过程见火灾爆炸指数F&EI表。

(4) 计算特殊工艺危险系数F₂

特殊工艺危险是影响事故发生概率的主要因素，特定的工艺条件是导致火灾爆炸事故的主要原因。工艺危险系数F₂的计算过程见火灾爆炸指数F&EI表。

(5) 计算工艺单元危险系数F₃

单元工艺危险系数F₃是一般工艺危险系数与特殊工艺危险系数的乘积。单元工艺危险系数的正常值范围为1-8，若超过8，则取值为8。

(6) 确定火灾、爆炸指数F&EI

火灾、爆炸危险指数是用来估计生产事故可能造成破坏的大小，火灾爆炸指数F&EI等于物质系数MF与工艺危险系数F₃的乘积，具体计算数值见火灾爆炸指数F&EI表。

(7) 确定安全补偿系数C

根据以往的安全管理经验，对本评价项目实施一定的安全对策措施，从

而预防严重事故的发生和降低事故的发生概率和危害。安全措施可分为工艺控制、物质隔离、防火措施三类，其补偿系数为 C_1 、 C_2 、 C_3 ，具体数据见安全补偿系数表。

（8）确定补偿后的火灾爆炸指数 $F\&EI'$

补偿后的火灾爆炸指数 $F\&EI'$ 等于火灾爆炸指数 $F\&EI$ 与安全补偿系数 C 的乘积。

（9）确定暴露区域范围

在火灾、爆炸事故中，暴露区域内的设备、设施将会暴露在火灾或爆炸的环境之中，并可能遭受破坏。考虑评价单元内设备在火灾、爆炸事故中遭受的损坏的实际影响，用一个围绕着评价单元的圆柱体的体积来表征该范围内设备所承受的风险的大小，其底面积是暴露区域，高度相当于暴露半径。同此可见，暴露半径决定了暴露区域的大小，暴露半径（ R ）可以用 $F\&EI$ 值乘以0.256计算获得，暴露区域面积可由公式 $S=\pi R^2$ 计算获得，其结果见表火灾、爆炸风险分析汇总表。

（10）确定火灾爆炸危险等级

由计算所得火灾爆炸指数 $F\&EI$ 和 $F\&EI'$ ，根据道化学法（七版）火灾爆炸危险指数与危险等级对应表确定危险等级，详见火灾爆炸风险分析汇总表。

表5.4-2 火灾、爆炸指数（ $F\&EI$ ）表

代表物质：汽油			
物质系数（MF）：16			
1. 一般工艺危险	危险系数范围	采用危险系数	取值说明
基本系数	1.00	1.00	
A.放热化学反应	0.3~1.25	0.00	无放热反应
B.吸热反应	0.20~0.40	0.00	无吸热反应
C.物料处理与输送	0.25~1.05	0.5	汽油为I类易燃液体
D.密闭式或室内工艺单位	0.25~0.90	0.45	油品装卸场所为密闭工艺
E.通道	0.20~0.35	0.00	装置周围有紧急救援车辆进出通道
F.排放和泄漏控制	0.25~0.50	0.50	卸油点周围为可排放泄漏液的平坦地，一旦失火，会引起火灾
一般工艺危险系数（F）		2.45	$F_1=1.0+0.5+0.45+0.5=2.45$
2.特殊工艺危险	危险系数范围	采用危险系数	取值说明

基本系数	1.00	1.00	
A.毒性物质	0.20~0.80	0.20	汽油健康危害级别 $N_H=1$ ，毒性物质系数为 0.2×1 ， $N_H=0.2$
B.负压（<500mmHg）	0.50	0.00	为常压操作
C.燃烧范围或其附近的操作	0.50	0.50	油罐泵出物料时，会吸入空气，爆炸危险性大
D.粉尘爆炸	0.25~2.00	0.00	无粉尘爆炸危险
E.压力	100/100	0.16	泵出压力，查危险系数图，取值
F.低温	0.20~0.30	0.00	常温状态
G.易燃及不稳定物质	0.16-1.8	0.54	储存中易燃液体，总能量 $=56.25 \times 10^3 \times 18.8 \times 10^3 \div 0.454 = 2.33 \times 10^9 \text{Btu}$ ，查贮存中易燃液体与危险系数图
H.腐蚀与磨损	0.10~0.75	0.20	储罐存在轻微腐蚀与磨损
I.泄漏-接头和填料	0.10~1.50	0.30	法兰连接处可能产生正常的一般泄漏
J.使用明火设备		0.00	加油站无明火设备
K.热油热交换系统	0.15~1.15	0.00	无热油热交换系统
L.转动设备	0.50	0.00	无大于600马力的压缩机和大于75马力的泵
特殊工艺危险系数（F）		2.90	$F_2 = 1.00 + 0.20 + 0.5 + 0.16 + 0.54 + 0.20 + 0.30 = 2.9$
工艺单位危险系数（ $F_3 = F_1 \times F_2$ ）		7.11	$F_3 = 2.45 \times 2.9 = 7.11$
火灾爆炸危险指数 $F \&EI = F_3 \times MF$		113.76	$F \&EI = 7.11 \times 16 = 113.76$
潜在火灾爆炸危险等级			中等

表5.4-3 安全补偿系数表

安全措施		补偿系数范围	采用补偿系数	取值说明
工艺控制	a.应急电源	0.98	1.00	无应急电源
	b.冷却装置	0.97~0.99	1.00	无冷却系统
	c.抑爆装置	0.84~0.98	1.00	无
	d.紧急停车装置	0.96~0.99	0.98	设置有紧急切断阀
	e.计算机控制	0.93~0.99	1.00	无计算机监测系统
	f.惰性气体保护	0.94~0.96	1.00	无惰性气体保护
	g.操作规程、程序	0.91~0.99	0.95	有操作规程，鉴于管理水平参差不齐，取中间值
	h.化学活泼性物质检查	0.91~0.98	1.00	汽油不属活性化学物质
	i.其它工艺风险分析	0.91~0.98	0.95	加油站对所经营的危险化学品的采取相应的安全措施
工艺控制安全补偿系数（ C_1 ）			0.88	$C_1 = 0.98 \times 0.95 \times 0.95 = 0.88$
物质隔离	a.遥控阀	0.96~0.98	1	紧急切断按钮设在营业厅内，可切断所有电源
	b.卸料、排空装置	0.96~0.98	1.00	无倒罐流程

	c.排放系统	0.91~0.97	1.00	无可容纳泄漏出来的油品的排放系统
	d.联锁装置	0.98	1.00	无联锁装置
物质隔离安全补偿系数 (C_2)			1	$C_2=1$
防火措施	a.泄漏检测装置	0.94~0.98	1.00	无
	b.钢质结构	0.95~0.98	1.00	无防火钢结构及防火涂层
	c.消防水供应系统	0.94~0.97	1.00	无
	d.特殊灭火系统	0.91	1.00	无
	e.洒水灭火系统	0.74~0.97	1.00	无
	f.水幕	0.97~0.98	1.00	无
	g.泡沫灭火系统	0.92~0.97	1.00	无
	H. 手提式灭火器、水枪	0.93~0.98	0.95	按规范要求配备灭火器和灭火沙
	i.电缆防护	0.94~0.98	0.94	采用埋地电缆
防火设施安全补偿系数 (C_3)			0.89	$C_3=0.95 \times 0.94 = 0.89$
安全措施补偿系数 $C = C_1 \times C_2 \times C_3 = 0.88 \times 1 \times 0.89 = 0.78$				
补偿后火灾爆炸指数			$113.76 \times 0.78 = 88.73$	
补偿后潜在火灾爆炸危险等级			较轻	

表5.4-4 危险指数与危险等级对应表

火灾爆炸危险指数	危险等级
1~60	最 轻
61~96	较 轻
97~127	中 等
128~158	很 大
>159	非常大

5.4.2 火灾、爆炸危险指数法分析评价小结

将计算结果进行汇总，给出火灾、爆炸危险分析汇总表。

表5.4-5 火灾、爆炸危险分析汇总表

序号	评价项目	埋地储罐工艺
1	代表性物质	汽油
2	物质系数(MF)	16
3	火灾爆炸危险指数 $F \& EI = F_3 \times MF$	113.76
4	暴露半径(m) $R = F \& EI \times 0.256$	29.12
5	潜在火灾爆炸危险等级	中等
6	暴露区面积 (m^2) $S = \pi R^2$	2664
7	安全补偿系数 $C = C_1 \times C_2 \times C_3$	0.78
8	补偿后的火灾爆炸危险指数 $F \& EI' = C \times F \& EI$	88.73

序号	评价项目	埋地储罐工艺
9	补偿后的暴露半径(m) $R'=F\&EI'\times 0.256$	22.71
10	实际火灾爆炸危险等级	较轻

由上表中得出如下结论：

(1) 由表中火灾、爆炸风险分析表得出，埋地油罐的火灾爆炸危险指数 $F\&EI$ 为 113.76，暴露半径为 29.12m，暴露区面积为 2664m²，火灾、爆炸危险性为“中等”程度。

(2) 由表中火灾、爆炸风险分析表得出，各评价单元在采取安全措施后，埋地油罐补偿后的火灾爆炸危险指数 $F\&EI'$ 为 88.73，补偿后的暴露半径为 22.71，火灾爆炸危险等级由“中等”降至“较轻”。

(3) 通过比较补偿前后评价单元火灾、爆炸指数和危险性程度，可以看出评价工艺单元采取的安全措施，在降低火灾爆炸危险程度方面，起到一定的作用。考虑到储油罐发生火灾、爆炸事故后果的严重性，在操作中应该采取更多可行的安全防护措施和相应应急救援预案，使该单元的火灾、爆炸危险指数进一步降低。

该加油站在经营储运过程中其危险程度属于较轻，风险可以接受。但作为危险化学品经营单位必须严把安全关，落实安全生产责任制、各项安全管理制度及安全操作规程，保障现有安全设备、设施的正常运作。

5.5 经营单位基本条件分析评价

5.5.1 经营和储存场所、设施、建筑物

该加油站持有建设工程消防验收意见书，其建筑物耐火等级二级，其经营和储存场所、设施、建筑物符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）和《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018 年版]）的有关要求，符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）第六条第一款的规定。

5.5.2 人员上岗资格

该加油站主要负责人、安全管理人员均已取得相关管理部门颁发的安全

合格证书，其他作业人员经本单位专业培训取得上岗资格，符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）第六条第二款的规定。

5.5.3 安全管理制度和操作规程

该加油站已建立各岗位安全责任制、临时动火用电审批制度和加油、卸油操作规程以及各类安全管理制度，符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）第六条第三款的规定。

5.5.4 事故应急救援预案

该加油站制定有本油站的生产安全事故应急救援预案，并已取得生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表，并规定每年都要定期进行员工专项消防灭火训练演练及防跑、防冒、防漏油等应急演练。符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）的规定。

5.5.5 经营条件、储存条件

该加油站持有《营业执照》和《成品油零售经营批准证书》，经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）的要求。站房、罩棚设置防雷保护设施，油罐按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）相关规定设置。符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）第六条第五款的规定。

5.5.6 小结

通过以上分析，该加油站经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）的要求。

6 对策措施建议

6.1 现场勘查存在的问题及建议

表 6.1-1 现场勘查存在的问题及建议汇总表

序号	存在主要问题	依据	整改建议
1.	发配电房内仅配备一具手提式二氧化碳灭火器。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）12.1.2	发配电房内应配备不少于 2 具灭火器。

6.2 安全技术对策措施

6.2.1 管理方面（制度、组织、人员）的对策措施

1) 主要负责人应建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，并落实本单位安全生产规章制度和操作规程。（《中华人民共和国安全生产法》第二十一条）

2) 加油站应当依法经营，确保安全，禁止下列危及安全的经营行为：（《广东省成品油经营（安全）许可实施细则》第二十二条）

（1）无证无照、证照不符或超越范围经营成品油。

（2）从未取得危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证的企业采购成品油。

（3）向未取得危险化学品经营许可证的成品油批发经营企业或加油站销售成品油。

（4）转让、买卖、出租、出借、伪造危险化学品经营许可证。

（5）经营走私、非法炼制的非标号或国家明令禁止的成品油。

（6）加油站利用后方油库，通过加油机以外的其它方式销售成品油或变相从事批发业务。

（7）加油站擅自掺混、调制成成品油。

（8）非高速公路服务区设置的加油站内开办大型超级商场（便利店除外）、餐馆、洗脚屋、发廊、桑拿、娱乐场所或旅馆且不符合安全距离的。

（9）国家、省法律、行政法规禁止的其它经营行为。

(10) 加油站应定期组织“全民消防，生命至上”“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”等主题的消防安全宣传教育，坚持预防为主，着力提升基层防灾避险能力，确保员工掌握火灾预防知识，提升疏散逃生和自救互救技能。

(11) 加油站是使用加油机为机动车油箱加注汽油的专门场所，原则上不能销售散装汽油。对为保证正常生产、生活活动确实需要罐装或散装零售成品汽油的，散装汽油的购买应出示由当地派出所备案的证明。散装汽油购买时，加油站应认真查验和登记购买人的所在单位、姓名、居民身份证号码、地址、购买数量、用途等情况，留存购买人身份证复印件和购买证明原件并经加油站负责人签字批准才能购买，批准购买情况由加油站当天汇总书面报当地派出所备案。

6.2.2 场所、设施、装置、消防、电器方面的对策措施

1、加油场所、设施、装置安全对策措施

(1) 对进入加油站尚未熄火的车辆工作人员应予以及时制止，严禁用油枪往塑料桶（瓶）内加油，严禁在站内修车。

(2) 加油员必须亲自操作加油枪，不能让顾客操作。

(3) 加油时不得强拉拆扭加油软管。

(4) 加油时集中精力认真操作，做到不洒不冒。

(5) 加油机发生故障应立即停止加油。

(6) 发生跑、冒、漏油时，必须清理现场后，加油车辆方能启动离去。

(7) 给车辆加油，要提醒司机不要在加油站内打电话；加完油后，要及时提起加油枪，防止司机突然驾车驶离时拉断加油枪软管。

(8) 加油工要注意车辆来往，防止车辆伤害。

(9) 加油站在今后有新建、扩建和改建的工程设计和施工时，加油站汽油罐共用的卸油油气回收主管应满足公称直径不小于 100mm 的规定。

2、卸油场所、设施、装置安全对策措施

(1) 加油站人员应在确认油罐车无油品滴漏后，方可引导油罐车进入卸油作业区，油罐车在站内车速不应大于 5km/h。

(2) 罐车进入罐区后不能立即卸油，应静置一段时间(大于 5 分钟)，导除静电后方可。卸油时应保证静电接地设施的良好，并有人在一旁监视。

(3) 卸油时，油罐车应连通静电接地，发动机熄火排气管加阻火罩，车头朝向道路出口一侧。

(4) 卸油时经双方检查确认具备开阀卸油条件后，将卸油口对应油罐进油阀门打开（卸汽油还是先打开气路阀门），再缓慢开启油罐车卸油阀门。通过采取调节阀门开度等措施控制卸油流速不大于 4.5m/s，作业时操作区域应有专人监守、防止冒罐跑油。

(5) 雷雨天禁止卸油作业。

(6) 卸油时司机和操作人员不得穿静电易积聚的服装和易产生火花的钉鞋，现场有专人监护，闲杂人员严禁入内。

(7) 站内应杜绝一切明火操作，包括生活用火（如烟头、火柴、灯火、打火机、煤气灶等）和生产用火（如电焊和气焊，加热炉、非防爆的电气设备、开关等）。确实需要进行动火操作，应严格执行临时动火审批制度。

(8) 发现员工和外来人员有以上动用明火的情况，应立即予以制止。

(9) 站房内的电气设备应加强维护，平时应注意防尘、除尘。室内应杜绝明火。严禁私拉乱接电线。严禁带电检修电器设备，应经常清除电器设备内的灰尘及异物。

(10) 防雷防静电设施应按有关部门的规定进行铺设，并做好后期保养。

(11) 对洒漏在地面上的油品要及时处理，不得用化纤织物擦拭加油机，汽车油箱和地面，以防静电打火。

(12) 检修操作应使用不发火花的专用工具，操作时不得有敲击碰撞。

(13) 定期对加油站内的管道设施、储罐进行安全检查，做到发现问题及时整改。

(14) 工作人员定期检视埋地油罐观察井，尤其是雨后，确保能够及时发现问题。

(15) 长期使用的法兰垫片、螺栓等连接管路的配件应注意更换。

6.2.3 特殊作业安全对策措施

1) 基本要求

(1) 加油站应按照特殊作业安全管理制度要求办理作业审批，同一作业内容涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行相应的作业许可要求，办理相应的作业许可证。对于同一风险的不同管控措施，应以最严格的管控措施为准。

(2) 将特殊作业发包的，承包单位应具备相应的安全生产条件，加油站应对发包作业安全承担主体责任。加油站应与承包方签订安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责，加油站应对承包单位的作业方案和实施的作业进行审批。

(3) 作业前，对作业人员进行安全教育培训，培训内容包括主要风险及管控措施、安全管理要求、现场处置方案、作业所属工程概况及施工特点、工程主要风险及管控措施、作业人员劳动防护用品佩戴的要求等。参加培训的人员应在培训记录上签字确认。

(4) 发生危险情况可能危及作业人员安全时应立即停止作业，撤离人员，并按要求通知相关单位及人员，启动应急预案。

(5) 作业完毕应清理现场，及时撤离工具设备，清理废料、杂物、垃圾、油污；作业完毕应恢复原状，恢复作业时拆除的安全设施的使用功能。

2) 加油站受限空间作业安全对策措施

(1) 加油站必须严格执行作业审批制度，严禁擅自进入受限空间作业。受限空间作业执行“三不进入”原则，即无受限空间作业许可证不进入、监护人不在场不进入、风险防范措施不落实不进入。受限空间安全作业票有效期不应超过 24 小时。

(2) 必须进行安全隔离，严禁采用水封或关闭阀门代替加装盲板。与受限空间相连的可能危及安全作业的孔、洞必须进行封堵。

(3) 必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁气体分析不合格进入作业。作业过程中采取通风措施，保持空气畅通，不应向受限空间充入纯氧或富氧空气，作业前 30 分钟，对受限空间气体进行气体检测，作业中断时间超过 60 分钟，必须重新采样分析。

(4) 必须配置移动式气体检测报警仪, 严禁超标作业。作业时要连续进行气体浓度检测, 每 2 小时记录 1 次, 当气体浓度超标时, 必须停止作业, 撤离人员。

(5) 必须配备防中毒和窒息等防护装备, 严禁无防护监护措施作业。监护人要对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量进行登记, 作业完毕后再次进行清点。

(6) 必须设置安全警示标识, 严禁人员误入。受限空间作业期间, 应在受限空间入口设置警示标志。

(7) 必须全程有人监护, 严禁监护人在无防护设施下探入或进入受限空间。

(8) 必须制定应急措施, 严禁盲目施救。

3) 加油站其他特殊作业应严格按照《危险化学品特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)、《广东省应急管理厅关于印发〈广东省危险化学品企业特殊作业安全指引(试行)〉的通知》(粤应急函〔2024〕224 号)及其他相关国家法律、行政法规的规定要求执行。

6.2.4 特别管控危险化学品安全对策措施

根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告 2020 年第 3 号)辨识可知, 汽油属于特别管控危险化学品。加油站应针对汽油产生安全风险的主要环节, 在法律法规和经济技术可行的条件下, 研究推进实施以下管控措施, 最大限度降低安全风险, 有效防范遏制重特大事故。

- 1) 建设信息平台, 实施全生命周期信息追溯管控。
- 2) 研究规范包装管理。
- 3) 严格安全生产准入。
- 4) 强化运输管理。
- 5) 实施储存定置化管理。

6.3 隐患整改情况

评价组对该加油站的已整改情况进行了复查，结果如下表：

表 6.3-1 已整改情况汇总表

序号	存在主要问题	整改建议	整改情况及照片	结论
1	发配电房内仅配备一具手提式二氧化碳灭火器。 	发配电房内应配备不少于 2 具灭火器。	发配电房内已配备 4 具手提式二氧化碳灭火器。 	合格

7 安全评价结论

7.1 危险、有害因素辨识小结

1) 根据《企业职工伤亡事故分类》(GB/T 6441-1986) 对该加油站存在的危险、有害因素进行辨识, 该加油站在经营、储存过程中存在的危险、有害因素有: (1) 火灾; (2) 其他爆炸; (3) 中毒和窒息; (4) 车辆伤害; (5) 触电; (6) 高处坠落; (7) 物体打击; (8) 机械伤害。其中, 最主要的危险、有害因素是火灾和其他爆炸。

2) 按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018) 进行辨识, 该加油站生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源。

3) 依据《危险化学品目录(2015 版)》(原国家安全监管总局等 10 部门公告 2015 年第 5 号; 应急管理部等 10 部门公告 2022 年第 8 号调整, 于 2023 年 1 月 1 日起实施) 进行辨识, 可知该加油站的汽油属于危险化学品, 其中汽油属于低闪点易燃液体, 类别 2*。

4) 该加油站经营、储存的汽油、柴油不属于剧毒化学品、不属于易制毒化学品、不属于易制爆危险化学品、不涉及监控化学品; 经营、储存的汽油属于国家重点监管的危险化学品、属于特别管控危险化学品。该加油站的卸油、储存、加油、油气回收工艺不属于国家公布的重点监管的危险化工工艺, 该加油站经营、储存的汽油、柴油和工艺设备不属于国家明令淘汰的产品和工艺设备。该加油站不存在重大生产安全事故隐患。该加油站风险等级为蓝色。

7.2 采取安全评价现场检查表评价小结

采用安全评价现场检查表对该加油站的现状进行安全评价, 其中, 适用于该加油站的检查项目共 90 项, 其中适用的 89 项检查项目合格, 1 项整改后合格。

7.3 采用作业条件危险性评价法评价小结

采用作业条件危险性评价法对该加油站的加油作业区、卸油作业区、埋地油罐区、发配电房、站房、洗车机存在的危险、有害因素进行了分析评价,

分析结果为：

1) 根据对加油作业区单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、其他爆炸、触电、高处坠落、车辆伤害的危险程度为“一般危险，需要注意”，中毒和窒息、机械伤害、物体打击的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

2) 根据对卸油作业区单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、其他爆炸、触电、物体打击、车辆伤害的危险程度为“一般危险，需要注意”，中毒和窒息、高处坠落的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

3) 根据对埋地油罐区单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、其他爆炸、车辆伤害、触电的危险程度为“一般危险，需要注意”，中毒和窒息、机械伤害的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

4) 根据对发配电房单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、触电的危险程度为“一般危险，需要注意”，机械伤害的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

5) 根据对站房单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、触电的危险程度为“一般危险，需要注意”；高处坠落的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

6) 根据对洗车机单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：触电、车辆伤害的危险程度为“一般危险，需要注意”；机械伤害的危险程度为“稍有危险，可以接受”。

7.4 采用道化学火灾、爆炸危险指数评价法评价小结

采用道化学法（七版）对该加油站的汽油储罐进行火灾爆炸危险评价，结果为：汽油储罐的火灾危险爆炸危险指数为 113.76，暴露半径为 29.12m，火灾爆炸固有危险等级为中等。采用安全措施补偿后，火灾爆炸危险指数为 88.73，暴露半径为 22.71m，火灾爆炸危险等级为较轻。

7.5 经营单位基本条件分析评价小结

1) 该加油站的经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018 年版]）和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB

50156-2021) 的规定, 并且经当地相关部门验收合格。

2) 该加油站经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 55 号, 根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正) 的相关要求。油罐按《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 相关规定设置。

3) 该加油站主要负责人、安全管理人员已取得相关管理部门颁发的安全资格证书, 符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 55 号, 根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正) 的规定。

4) 该加油站有健全的安全生产管理制度和岗位安全操作规程, 符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 55 号, 根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正) 的规定。

5) 该加油站有本单位的生产安全事故应急预案, 每年都按规定定期进行员工专项消防灭火训练及防跑冒、防漏油等应急演练, 符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 55 号, 根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正) 的规定。

7.6 综合结论

广东劳安职业安全事务有限公司安全评价小组通过对广州新沙加油站有限公司东沙西加油站的安全现状进行全面深入的检查、分析和评价后得出结论:

广州新沙加油站有限公司东沙西加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》(2021 年修正)、《危险化学品安全管理条例》(国务院令 第 591 号, 第 645 号修正)、《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 55 号, 根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 等法律、法规、规章及标准的相关要求, 具备危险化学品经营的安全条件, 符合延期换证的要求。

附件目录

序号	资料名称
1	委托书
2	营业执照
3	危险化学品经营许可证
4	成品油零售经营批准证书
5	加油站不动产权证书、租赁经营合同
6	建设工程消防验收意见书
7	竣工验收证明书
8	防雷装置定期检测报告
9	油气回收检测报告
10	管道检验报告及合格证
11	加油机防爆合格证
12	主要负责人、安全生产管理人员证（每年再继续教育培训记录）
13	油站日常全员安全培训记录
14	安全生产责任保险凭证
15	生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表
16	重点监管危险化学品安全措施及应急处置原则
17	加油站安全管理制度及操作规程目录清单
18	加油站照片
19	加油站手绘平面图
20	加油站手绘四至图
21	加油站总平面布置图、四至图、工艺管道布置图、工艺管道流程图
22	专家意见、报告修改说明