

安全评价项目网上公开表

项目名称	中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价	报告提交时间	2025 年 9 月 17 日
现场勘查人员	赵飞云、邵毅权	现场勘查时间	2025 年 8 月 1 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	赵飞云	项目组成员	邵毅权、李福春、劳业来、范长德
报告编制人	赵飞云、邵毅权	报告审核人	田成林
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
（1）项目情况 中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站位于广州市白云区钟落潭镇广从公路五龙岗料口，该加油站产权属于广州市兴仁企业管理有限公司，曾用名：钟落潭镇加油站；2014 年 4 月，广州市兴仁企业管理有限公司将在该地块上的加油站租赁给中油碧辟石油有限公司，并签订了《加油站建筑物及土地使用权承租合同》；该加油站由其分公司中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站负责运营。该加油站占地面积 10478m²，成立日期：2007 年 04 月 12 日，经广州市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：914401016618087440，负责人：夏谭珍，类型：分公司。主要负责人、安全管理人员均经过培训，并经考试合格取得了安全生产知识和管理能力考核合格证，有较为完善的成品油经营管理制度以及可行的生产安全事故应急预案。该加油站持有《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第 44A50554 号），从事汽油、柴油零售业务；还持有《危险化学品经营许可证》（粤穗 WH 应急证字[2024]0071（4）），有效期限：2022 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 10 日，许可范围：汽油、柴油（2022 年的危险化学品经营许可证的许可范围为汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]）（（备注：二级加油站，汽油罐 50m³×2 个，柴油罐 50m³×2 个，4 台加油机。）（内村）；于 2024 年 10 月向广州市应急管理局提交资料并成功变更《危险化学品经营许可证》的法定代表人。 该加油站主要建（构）筑物有站房、罩棚、埋地油罐区、仓库、辅房 1、辅房 2、配电房等，该加油站主要在用埋地卧式储罐 3 个，分别为 50m³ 的 92#汽油罐 1 个，50m³ 的 95#汽油罐 1 个，50m³ 的 0#柴油罐 1 个，柴油容积折半计入油罐总容积，该加油站总容积 V=（50×2+50÷2）m³=125m³。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中 3.0.9 关于加油站等级划分的规定，“总容积：90m³<V≤150m³，单罐容积：≤50m³”故该加油站为二级加油站。 （2）项目评价结论 中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。			

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站现场照片



编号:LAFPJ-2025-269(B)

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站

安全现状评价报告

广东劳安职业安全事务有限公司

APJ-（粤）-016

二〇二五年九月十七日

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站

安全现状评价报告

法 定 代 表 人：田成林

技 术 负 责 人：罗伟雄

评价项目负责人：赵飞云

二〇二五年九月十七日

（安全评价机构公章）

前 言

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站（以下简称“该加油站”）位于广州市白云区钟落潭镇广从公路五龙岗料口，该加油站产权属于广州市兴仁企业管理有限公司，曾用名：钟落潭镇加油站；2014年4月，广州市兴仁企业管理有限公司将在该地块上的加油站租赁给中油碧辟石油有限公司，并签订了《加油站建筑物及土地使用权承租合同》；该加油站由其分公司中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站负责运营。成立日期：2007年04月12日，经广州市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：914401016618087440，负责人：夏谭珍，类型：分公司。该加油站持有《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第44A50554号），从事汽油、柴油零售业务；还持有《危险化学品经营许可证》（粤穗WH应急证字[2024]0071(4)），有效期限：2022年11月11日至2025年11月10日，许可范围：汽油、柴油（2022年的危险化学品经营许可证的许可范围为汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]）（备注：二级加油站，其中汽油罐 $50\text{m}^3\times 2$ 个，柴油罐 $50\text{m}^3\times 1$ 个，4台加油机。）（内村）；于2024年10月向广州市应急管理局提交资料并成功变更《危险化学品经营许可证》的法定代表人。现即将到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证手续。

受该加油站的委托，广东劳安职业安全事务有限公司按照国家有关法律、法规、标准要求和《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据国家安全生产监督管理总局令第79号修正）等文件的要求，对该加油站的安全现状进行了综合评价，并编制完成了本报告。

1、中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告依据《安全评价通则》（AQ 8001—2007）和现行有关法律、法规、规章、标准、规范及委托单位提供的有关资料进行编制。

2、委托单位提供的各类文件、证件等资料是本次评价的重要依据，委托单位对所提供资料的真实性负责。

3、根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律的规定，生产经营单位是安全生产的责任主体，对本单位的安全生产承担主体责任。生产经营单

位委托安全评价机构为其准确、客观、科学的安全评价服务，安全评价机构协助生产经营单位识别安全风险、提出改进建议，并共同致力于提升安全生产管理水平。

4、本报告是在评价期间（2025 年 7-9 月）经现场勘察、资料收集的基础上编制完成的。

5、本报告所涉及内容即建设项目周边环境、有关生产经营流程、生产经营品种及储量、主要设备、设施、布局等发生重大变化影响生产经营安全时，应重新进行评价。

6、本报告中文字、数据经涂改、增删无效。

7、本报告以加盖委托安全评价检测检验机构公章为准，复印无效。

8、如对本报告内容有异议者，请于收到本报告之日起十五日内向我公司提出书面意见。

安全评价报告摘要

委托单位	中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站				
主要负责人	夏谭珍	电话	13925127392	传真	--
联系人	柯咏亮	电话	13802805921	邮编	510550
受评价 化学品名称	危险性类别		CAS 号	危险化 学品目 录序号	备注
汽油	易燃液体，类别 2*； 生殖细胞致突变性，类别 1B； 致癌性，类别 2； 吸入危害，类别 1； 危害水生环境-急性危害，类别 2； 危害水生环境-长期危害，类别 2		86290-81-5	1630	重点监 管危险 化学品、 特别管 控危险 化学品
柴油	易燃液体，类别 3		68334-30-5	1674	--
安全评价结论	中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。				
安全评价单位	广东劳安职业安全事务有限公司				
法定代表人	田成林				
评价项目负责人	赵飞云				
报告完成时间	2025 年 9 月 17 日				

目 录

1 编制说明	1
1.1 安全评价目的	1
1.2 安全评价依据	1
1.3 评价范围	7
1.4 评价程序	7
2 成品油经营企业的基本情况	9
2.1 加油站基本情况	9
2.2 所在地及周围环境状况	11
2.3 平面布置	13
2.4 工艺流程	16
2.5 主要设备设施	18
2.6 公用工程	19
2.7 安全管理	21
2.8 该加油站上次前取证至今的变化情况	22
3 辨识与分析危险、有害因素	24
3.1 物质的危险、有害因素辨识	24
3.2 作业过程危险、有害因素的辨识与分析	30
3.3 自然灾害及其危险性分析	36
3.4 爆炸危险区域及范围	37
3.5 受限作业空间辨识	39
3.6 危险化学品重大危险源辨识	40
3.7 重大事故隐患分析结果	41
3.8 企业风险评估分级	44
4 评价方法的选择和评价单元的划分	45
4.1 评价单元的划分	45
4.2 评价方法的选择	45
4.3 评价方法的简介	45
5 定性、定量评价	49

5.1 采用安全评价检查表法评价	49
5.2 重点监管危险化学品安全措施和应急处置分析评价	75
5.3 作业条件危险性评价法评价	76
5.4 火灾、爆炸危险指数法评价	81
5.5 经营单位基本条件分析评价	86
6 对策措施建议	88
6.1 现场勘查存在的问题及建议	88
6.2 安全技术对策措施	88
6.3 隐患整改情况	93
7 安全评价结论	95
7.1 危险、有害因素辨识小结	95
7.2 采取安全评价现场检查表评价小结	95
7.3 采用作业条件危险性评价法评价小结	95
7.4 采用道化学火灾、爆炸危险指数评价法评价小结	96
7.5 经营单位基本条件分析评价小结	96
7.6 综合结论	97
8 与被评价单位交换意见的情况结果评价结论	98
附件目录	99

1 编制说明

1.1 安全评价目的

本次安全评价的主要目的：（1）通过安全评价找出该加油站在经营、储存成品油过程中潜在的危险、有害因素，分析系统灾害的状况，为进一步采取降低危险性的措施提供依据；（2）对潜在危险进行分析和预测，建立系统安全的最优方案；（3）针对类似事故发生的各种原因进行分析，提出消除危险的技术措施方案，以达到经营过程中的最大安全化。

本报告通过对该加油站的安全现状进行系统综合分析，找出其存在的安全隐患以及安全管理上的不足，提出相应的安全对策措施，从而达到加强防范，有效避免事故的发生，努力实现经营过程最大安全化的目标；同时为地方政府应急管理部门换发《危险化学品经营许可证》提供客观、公正的依据。

1.2 安全评价依据

1.2.1 国家法律

1) 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号，根据 2021 年 6 月 10 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第三次修正）；

2) 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号修改，自 2021 年 4 月 29 日起施行）；

3) 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，根据 2018 年 12 月 29 日国家主席令第二十四号公布的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）；

4) 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2024 年 6 月 28 日，中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订通过，自 2024 年 11 月 1 日起施行）；

5) 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号，2013 年 6 月 29 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第 3 次会议通过，自 2014 年 1 月 1 日起施行）。

1.2.2 行政法规

1) 《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号，2018 年 12 月 5 日，国务院第 33 次常务会议通过，2019 年 2 月 17 日公布，自 2019 年 4 月 1 日起施行）；

2) 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号，2011 年 2 月 16 日国务院第 144 次常务会议修订通过，根据 2013 年 12 月 4 日国务院第 32 次常务会议通过，2013 年 12 月 7 日中华人民共和国国务院令第 645 号公布，自 2013 年 12 月 7 日起施行的《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）；

3) 《中华人民共和国监控化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第 588 号修改，自 2011 年 1 月 8 日起施行）；

4) 《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第 445 号，中华人民共和国国务院令第 653 号第一次修订，中华人民共和国国务院令第 666 号第二次修订，中华人民共和国国务院令第 703 号第三次修订）；

5) 《工伤保险条例》（2003 年 4 月 27 日中华人民共和国国务院令第 375 号公布，2010 年 12 月 20 日中华人民共和国国务院令第 586 号修改，自 2011 年 1 月 1 日起施行）；

6) 《国务院办公厅关于同意将 1-苯基-2-溴-1-丙酮和 3-氧-2-苯基丁腈列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2014〕40 号）；

7) 《国务院办公厅关于同意将 N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2017〕120 号）；

8) 《国务院办公厅关于同意将 α -苯乙酰乙酸甲酯等 6 种物质列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2021〕58 号）。

1.2.3 部门规章及规范性文件

1) 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 40 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）；

2) 《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）；

- 3) 《关于印发〈危险化学品经营单位安全评价导则（试行）〉的通知》（安监管管二字〔2003〕38号）；
- 4) 《危险化学品目录（2015版）》（原国家安全生产监督管理总局等十部门公告第5号公布，自2015年5月1日起施行；根据应急管理部等十部门公告第8号调整，自2023年1月1日起施行）；
- 5) 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）；
- 6) 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）；
- 7) 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）；
- 8) 《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号）；
- 9) 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）；
- 10) 《关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管〔2015〕80号）；
- 11) 《易制爆危险化学品名录（2017年版）》（公安部于2017年5月11日公布）；
- 12) 《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号）；
- 13) 《列入第三类监控化学品的新增品种清单》（国家石油和化学工业局令第1号）；
- 14) 《国家禁化武办编制公布〈部分第四类监控化学品名录（2019版）〉及索引》；
- 15) 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号）；
- 16) 《生产经营单位安全培训规定》（2006年1月17日国家安全监管总局令第3号公布，根据2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次

修正，根据 2015 年 5 月 29 日国家安全生产监管总局令第 80 号第二次修正）；

17) 《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第 88 号，中华人民共和国应急管理部令第 2 号修改）；

18) 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015 年第一批）的通知》（原安监总科技〔2015〕75 号）；

19) 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016 年）的通知》（安监总科技〔2016〕137 号）；

20) 《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）〉的通知》（应急厅〔2020〕38 号，2020 年 10 月 23 日）；

21) 《应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知》（应急厅〔2024〕86 号）；

22) 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142 号）；

23) 《卫生部关于印发〈高毒物品目录〉的通知》（卫法监发〔2003〕142 号）；

24) 《应急管理部办公厅关于印发〈有限空间作业安全指导手册〉和 4 个专题系列折页的通知》（应急厅函〔2020〕299 号）；

25) 《商务部办公厅关于印发〈商务系统安全生产风险隐患事项清单〉的通知》（商办建函〔2024〕321 号）；

26) 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 7 号）；

27) 《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》(应急管理部 财政部 金融监管总局 工业和信息化部 住房和城乡建设部 交通运输部农业农村部应急〔2025〕27 号)；

28) 《成品油流通管理办法》（中华人民共和国商务部令第 4 号令，2025 年 7 月 21 日商务部第 22 次部务会议审议通过，自 2025 年 9 月 1 日起施行）。

1.2.4 地方性法规及地方政府规章

- 1) 《广东省安全生产条例》（2023 年 7 月 27 日广东省第十四届人民代表大会常务委员会第四次会议第二次修订，自 2023 年 10 月 1 日起施行）；
- 2) 《广东省安全生产监督管理局关于做好〈危险化学品目录（2015 年版）〉实施工作的通知》（粤安监管三〔2015〕40 号）；
- 3) 《广东省安全生产监督管理局关于做好危险化学品和烟花爆竹领域风险点危险源排查管控工作的通知》（粤安监〔2016〕121 号）；
- 4) 《广东省安全生产监督管理局关于进一步加强汽车加油站安全管理工作的紧急通知》（粤安监管三〔2017〕9 号）；
- 5) 《关于认真贯彻危险化学品经营许可证管理办法的通知》（粤安监〔2012〕129 号）；
- 6) 《广东省安全生产监督管理局转发国家安全监管总局〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（粤安监〔2017〕219 号）；
- 7) 《关于我省成品油经营单位危险化学品经营许可证审批权下放实施有关事项的通知》（粤安监〔2010〕42 号）；
- 8) 《广东省应急管理厅关于做好柴油危险化学品安全监管工作的通知》（粤应急〔2022〕182 号）；
- 9) 《广州市应急管理局关于印发广州市危险化学品禁止、限制和控制目录的通知》（穗应急规字〔2025〕2 号）。

1.2.5 国家标准和行业标准

- 1) 《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）；
- 2) 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）；
- 3) 《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）；
- 4) 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）；
- 5) 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）；
- 6) 《安全色》（GB 2893-2008）；
- 7) 《化学品分类和标签规范第 1 部分：通则》（GB 30000.1-2024）；

- 8) 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；
- 9) 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；
- 10) 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）；
- 11) 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB 50257-2014）；
- 12) 《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；
- 13) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）；
- 14) 《车用汽油》（GB 17930-2016）；
- 15) 《车用柴油》国家标准第 1 号修改单（GB 19147-2016/XG1-2018）；
- 16) 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；
- 17) 《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB 50016-2014）；
- 18) 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）；
- 19) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》（GB 39800.1-2020）；
- 20) 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）；
- 21) 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）；
- 22) 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）；
- 23) 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）；
- 24) 《建筑抗震设计标准（2024 年版）》（GB/T 50011-2010）；
- 25) 《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T 34661-2017）；
- 26) 《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2018）；
- 27) 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）；
- 28) 《爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求》（GB/T 3836.1-2021）；
- 29) 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）；
- 30) 《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2018）；
- 31) 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）；
- 32) 《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2022）；
- 33) 《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T 3004-2020）。

1.2.6 经营单位委托书、合同书

- 1) 安全评价委托书;
- 2) 安全现状评价合同书。

1.2.7 经营单位有关证照、资料

- 1) 《营业执照》;
- 2) 《危险化学品经营许可证》;
- 3) 《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》;
- 4) 该加油站提供的其它资料（见报告附件）。

1.3 评价范围

本次安全评价主要针对该加油站储存经营车用汽油、柴油的必要的安全条件、安全管理状况、经营场所及设备设施安全状况、加油、卸油等作业区域存在的危险、有害因素进行综合安全评价。该加油站的有关环境保护、生活设施、运输的部分等不在本评价范围之内。该加油站涉及规划、公安、消防、气象防雷、环境保护、地质灾害、法定检测、职业健康等方面的具体问题，以相关部门的具体意见或检测报告为准。本评价报告未提及的其他问题，应严格执行国家法律法规、标准。

1.4 评价程序

根据《安全评价通则》（AQ 8001-2007），针对经营单位的危险性特点，制定了危险化学品经营安全评价程序：

（1）前期准备

接受单位委托，成立评价小组，现场勘察，收集资料，明确评价范围，了解企业基本情况。

（2）辨识与分析危险、有害因素

根据被评价单位的经营情况，以及所经营危险化学品的特性，对经营过程中涉及的危险、有害因素进行辨识，确定危险、有害因素存在的部位及方式，分析事故可能发生的途径及其变化规律。

（3）划分评价单元

评价单元的划分在对危险、有害因素分析的基础上，根据评价的目的和

评价方法的需要将系统分成若干有限定范围和需要评价的单元，以利于评价工作的客观性和准确性。

（4）定性、定量评价

在危险、有害因素辨识与分析的基础上，划分评价单元，选择合理的评价方法对系统进行评价。

（5）提出安全对策措施建议


在分析、评价的基础上，针对实际情况和存在的事故隐患，提出合理可行的安全对策措施和建议，供被评价单位参考或整改。

（6）做出评价结论

依据定性定量评价结果，以及整改复查情况，形成评价结论。

（7）编制安全评价报告

汇总前几个阶段所得出的数据和资料，依据评价结果，编制评价报告。

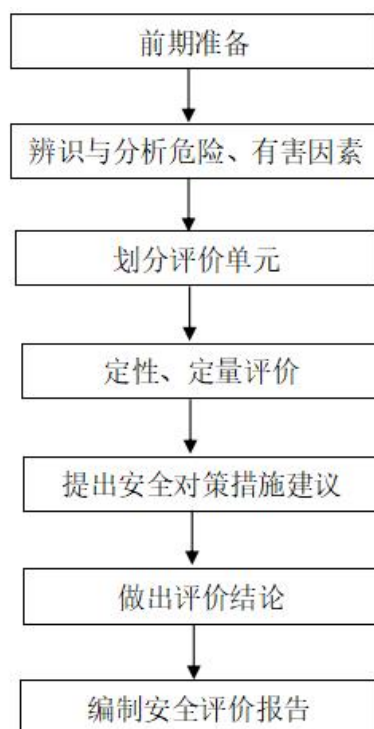

安全评价程序图

2 成品油经营企业的基本情况

2.1 加油站基本情况

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站位于广州市白云区钟落潭镇广从公路五龙岗料口，该加油站产权属于广州市兴仁企业管理有限公司，曾用名：钟落潭镇加油站；2014年4月，广州市兴仁企业管理有限公司将在该地块上的加油站租赁给中油碧辟石油有限公司，并签订了《加油站建筑物及土地使用权承租合同》；该加油站由其分公司中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站负责运营。该加油站占地面积 10478m^2 ，成立日期：2007年04月12日，经广州市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：914401016618087440，负责人：夏谭珍，类型：分公司。主要负责人、安全管理人员均经过培训，并经考试合格取得了安全生产知识和管理能力考核合格证，有较为完善的成品油经营管理制度以及可行的生产安全事故应急预案。该加油站持有《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第44A50554号），从事汽油、柴油零售业务；还持有《危险化学品经营许可证》（粤穗WH应急证字[2024]0071（4）），有效期限：2022年11月11日至2025年11月10日，许可范围：汽油、柴油（2022年的危险化学品经营许可证的许可范围为汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^\circ\text{C}$]）（（备注：二级加油站，汽油罐 $50\text{m}^3 \times 2$ 个，柴油罐 $50\text{m}^3 \times 2$ 个，4台加油机。）（内村）；于2024年10月向广州市应急管理局提交资料并成功变更《危险化学品经营许可证》的法定代表人。

该加油站主要建（构）筑物有站房、罩棚、埋地油罐区、仓库、辅房1、辅房2、配电房等，该加油站主要在用埋地卧式储罐3个，分别为 50m^3 的92#汽油罐1个， 50m^3 的95#汽油罐1个， 50m^3 的0#柴油罐1个，柴油容积折半计入油罐总容积，该加油站总容积 $V = (50 \times 2 + 50 \div 2) \text{m}^3 = 125\text{m}^3$ 。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中3.0.9关于加油站等级划分的规定，“总容积： $90\text{m}^3 < V \leq 150\text{m}^3$ ，单罐容积： $\leq 50\text{m}^3$ ”故该加油站为二级加油站。

表 2-1 加油站基本情况表

企业名称	中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站					
加油站地址	广州市白云区钟落潭镇广从公路五龙岗料口			负责人	夏谭珍	
站区面积	10478 m²	储存能力	125m³ (柴油折半)	联系电话	13925127392	
加油机数量	4 台	加油枪数量	24 支	加油站级别	二级	
一、建（构）筑物情况						
名 称	结构类型	耐火等级	层数	高度（m）	建筑面积（m²）	
罩棚	钢混结构 (部分钢结构)	二级	1	6.5	1129.9（投影）	
站房	钢混结构	二级	1	3.5	94.9	
仓库	钢混结构	二级	1	3.5	97.6	
辅房 1	钢混结构	二级	2	7	500	
辅房 2	钢混结构	二级	1	3.5	74.4	
配电房	钢混结构	二级	1	3.5	30	
二、储存设备情况						
序号	设备名称	储存油品	单罐容积(m³)	数量	材质	形式
1.	汽油罐	92#汽油	50	1 个	内衬双层	卧式埋地
2.	汽油罐	95#汽油	50	1 个	内衬双层	卧式埋地
3.	柴油罐	0#柴油	50	1 个	内衬双层	卧式埋地
三、主要消防、安全设施、工器具配备情况						
序号	名 称	规格、型号	数量	状况	备注	
1.	推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC35	4 台	良好	卸油区、加油区	
2.	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC5	8 具	良好	加油岛	
3.	灭火毯	—	5 块	良好	加油岛、卸油区	
4.	消防沙池	2m³	1 座	良好	卸油区	
5.	消防沙铲	—	2 把	良好	卸油区	
6.	消防沙桶	—	5 个	良好	加油区、卸油区	
四、主要安全管理制度						

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站位于广州市白云区钟落潭镇广从公路五龙岗料口，该加油站东面为绿化空地、架空电力线①（有绝缘层，H=5m）；南面为广从七路（属主干路）、广州地铁 14 号线高架段（地上）；西面为绿化空地、地铁变电房（二层，建筑面积约 1300m²，按丙类物品生产厂房确定）、架空电力线②（有绝缘层，H=8.5m）；北面为绿化空地，西北为架空电力线③（无绝缘层，H=40m）。站区上空无架空电力线路，站区东、西、北侧设有高 2.2m 的非燃烧实体围墙。



图 2.2-1 加油站卫星图

该加油站 50m 范围内无重大危险源，所在地交通便利，易于消防救护和人员疏散。该加油站埋地油罐、加油机和通气管管口与站外建（构）筑物的安全间距，具体四至情况见报告附件《中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站四至图》。

加油站与站外建（构）筑物安全间距一览表详见表 2.2-1。

表 2.2-1 汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物安全间距一览表（m）

站外建（构）筑物		汽（柴）油工艺设备		埋地油罐		通气管管口		加油机	
		二级站							
方位	建构筑物	汽油	柴油	汽油	柴油	汽油	柴油	汽油	柴油
东面	绿化空地	—	—	—	—	—	—	—	—
	架空电力线①（有绝缘层，H=5m）	36.9/5	34.5/5	35.3/5	35.3/5	42.1/5	42.1/5		
西面	绿化空地	—	—	—	—	—	—	—	—
	地铁变电房（按丙类物品生产厂房确定）	78.3/11	79.8/9	83/10.5	83/9	62.4/10.5	62.4/9		
	架空电力线②（有绝缘层，H=8.5m）	61.7/6	66.4/5	67.7/5	67.7/5	56.6/5	56.6/5		

汽（柴）油工艺 设备 站外建（构）筑物		埋地油罐		通气管管口		加油机	
		二级站					
方位	建构筑物	汽油	柴油	汽油	柴油	汽油	柴油
南面	广从七路（属主干路）	78.2/5.5	74.3/3	79.6/5	79.6/3	39.4/5	39.4/3
	广州地铁 14 号线高架段（地上）	90.4/15.5	86.5/15	91.8/15.5	91.8/15	51.5/15.5	51.5/15
北面	绿化空地	—	—	—	—	—	—
西北面	空电力线③（无绝缘层，H=40m）	69.3/40	75.7/30	73.8/6.5	73.8/6.5	82.5/6.5	82.5//6.5

注：1）表格内的分子式中：分子为实际距离，分母为《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156—2021）表 4.0.4 要求的安全间距。

2）规范的数据表示《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156—2021）表 4.0.4 条的有关要求，“—”表示无安全间距要求。

3）该加油站为二级站，安装有汽油加油、卸油油气回收系统。

4）加油机安全间距的起止点为加油机中心线，埋地储罐的安全间距的起点为储罐外壁。

5）通气管位于埋地油罐区中部，汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，通气管管口高出地面 4m 以上，通气管管口安装了阻火器，其中汽油通气管还设置有呼吸阀。

6）汽油加油采用分散式加油油气回收管线，该加油站未设独立的油气回收处理装置。

7）依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156—2021）A.0.2 安全间距和防火间距未特殊说明时，均应为平面投影距离。

从表 2-2 可知，该加油站的油罐、通气管管口、加油机与站外建（构）筑物的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第 4.0.4 条的要求。

2.3 平面布置

1）建（构）筑物布置情况

站区主要建（构）筑物有站房、罩棚、埋地油罐区、仓库、辅房 1、辅房 2、配电房等。

该加油站南面设置加油站入、出口。该加油站站区东、西、北侧设有 2.2m 高的实体围墙。

罩棚位于站区中部，属钢混结构（部分钢结构），耐火等级为二级，罩棚高度为 6.5m；罩棚下设有 4 台加油机（另外预留 6 座加油岛，且管线已做

封堵处理），每台 6 枪，共 24 支加油枪，两排布置（一排三台（东侧））。该加油站罩棚下方共设 1 条单车道，2 条双车道，单车道宽大于 4m，双车道宽大于 6m。

站房位于罩棚的北侧，一层钢混结构，耐火等级二级，站房高度约 3.5m，站房内为便利店、办公室、收银台等。

仓库位于站房东侧，一层钢混结构，耐火等级二级，仓库高度约 3.5m，用于存放便利店商品，属丙类物品库房。

辅房 1 位于站房西侧（罩棚西侧），二层钢混结构，耐火等级二级，一层用于办公室、储物间、会议室、厨房（无明火）等；二层用于员工临时休息区，属三类保护物。

辅房 2 位于站房西南侧（站区西南角），一层钢混结构，耐火等级二级，空置，属三类保护物。

卫生间位于站房西南侧（罩棚西侧），一层钢混结构，耐火等级二级，属三类保护物。

站房北侧（罐区北侧）有一间过油泵房（已停用）、1 个水池（占地面积约 200m²）、铁皮棚（一层，占地面积约 40m²，用于存放员工车辆，属三类保护物），围墙内侧有一条架空电力线④（有绝缘层，H=5m）（与架空电力线①连接）。

配电房位于辅房 1 北侧，一层，建筑面积约 30m²，配电房内设置一台 168kW 柴油发电机（型号：SNC-185），配套设置防鼠板、应急照明灯、绝缘地胶和灭火器等。

2) 埋地油罐区布置情况

该加油站埋地油罐设在站房东侧的埋地罐区内，设 3 个双层储罐（内衬法）（另外有 5 个废弃储罐不在本次评价范围内），一排布置，从东南向西北，依次为 1 个 50m³0#柴油双层罐（内衬法）、1 个 50m³92#汽油双层罐（内衬法）、1 个 50m³95#汽油双层罐（内衬法）。通气管位于埋地罐区中部，汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，通气管管口高出地面 4m 以上，管口安装了阻火器，其中汽油通气管还设置有呼吸阀，卸油口设在罐区北侧（92#汽油罐北侧）。

埋地油罐区北面设有消防器材、卸油口（油品卸车区域）、2m³消防砂池。油品卸车区域设有静电接地报警仪 2 个。

该加油站具体平面布置见附件《中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站平面图》，其具体站内设施的安全间距见表 2.3-1：

表 2.3-1 站内设施防火间距一览表

设施名称	站内设施（单位：m）					
	汽油罐	柴油罐	汽油通气管管口	柴油通气管管口	加油机	油品卸车点
汽油罐	0.5/0.5	0.5/0.5	—	—	—	—
柴油罐	0.5/0.5	0.5/0.5	—	—	—	—
汽油通气管管口	—	—	—	—	—	8.4/3
柴油通气管管口	—	—	—	—	—	8.4/2
油品卸车点	—	—	8.4/3	8.4/2	—	—
围墙	16.1/2	21.8/2	23.4/2	23.4/2	—	—
站房	8.3/4	5.8/3	7/4	7/3.5	7.3/5 (7.3/4)	15.4/5
仓库（按丙类库房确定）	23.9/11	20.4/9	28.1/10.5	28.1/9	34.6/10.5 (34.6/9)	—
辅房 1（站内，三类保护物）	42.8/8.5	42.8/6	48.7/7	48.7/6	36.3/7 (36.3/6)	—
辅房 2（站内，三类保护物）	67.8/8.5	67.8/6	72.3/7	72.3/6	47.2/7 (47.2/6)	—
卫生间（站内，三类保护物）	62.6/8.5	65.2/6	68.1/7	68.1/6	51.8/7 (51.8/6)	—
铁皮棚（站内，三类保护物）	38.6/8.5	45.1/6	44.5/7	44.5/6	49.7/7 (49.7/6)	—
配电房	48.9/8	54.3/6	55.1/8	55.1/6	54.7/8	60.6/8

注：1）表格内的分子式中：分子为实际距离，分母为《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156—2021）表 5.0.13-1 要求的防火间距。“—”表示无防火间距要求。

2）加油机防火间距的起止点为加油机中心线，埋地储罐的防火间距的起点为储罐外壁。

3）站房的起算点为门窗等洞口。

4）“（）”表示柴油加油机到站房、辅房 1、辅房 2、仓库、卫生间、铁皮棚的防火间距。

5）该加油站通气管位于埋地油罐区中部，汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，通气管管口高出地面 4m 以上，通气管管口安装了阻火器，其中汽油通气管还设置有呼吸阀。

6）依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156—2021）A.0.2 安全间距和防火间距未特殊说明时，均应为平面投影距离。

设施名称	站内设施（单位：m）					
	汽油罐	柴油罐	汽油通气管管口	柴油通气管管口	加油机	油品卸车点
7) 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 2.1.18 条及 5.0.8 条，表中汽油设备距配电房的防火间距采用爆炸危险区域边界线的距离加 3m 检查。汽油加油机距配电房防火间距不小于 6m，汽油油罐距配电房防火间距不小于 4.5m，汽油通气管口距配电房防火间距不小于 5m，油品卸车点距配电房防火间距不小于 4.5m。柴油设备为设备外缘加 3m。						
8) 配电房内设有柴油发电机，故按自用有燃油设备的房间核算防火间距。						

从上表 2-3-1 可知，该加油站站内设施防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）表 5.0.13-1 要求。

2.4 工艺流程

1) 卸油工艺:

该加油站采用密闭卸油方式卸油，已安装使用卸油油气回收系统。油品由槽车运送至加油站卸油区，设置消防应急器材，确认卸车油品和装入储罐是否正确。用卸油管连接油罐车出油接头和密闭卸油口指定卸油接头，并进行确认，实现油品密闭卸车，同时设置防溢流阀，正常工况下，通过卸油管实现密闭卸车，开启油罐车卸油阀，油品采用自流形式注入油罐，油料达到油罐容量 90%时，将触动高液位报警装置；油料达到油罐容量 95%时，手动关闭停止卸油。高液位报警装置安置在站房内 24 小时人员值守的醒目位置。卸汽油时需使用回收管连接油气回收口和油罐车油气接头，关闭储罐通气管球阀。卸油完毕后进行卸车后安全检查，拆除卸油管和油气回收连接管，收好静电接地线，打开储罐通气管球阀，引导油罐车出站。具体汽油卸油工艺流程图见图 2.4-1。

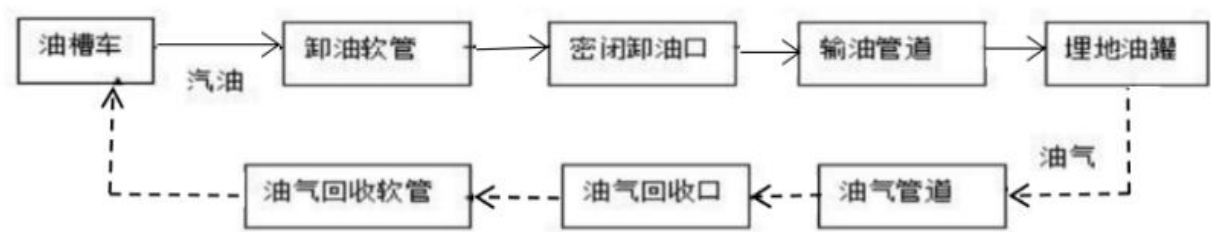


图 2.4-1 卸油工艺流程

柴油采用密闭卸油的方式卸油，油品由油槽车运送至加油站卸油区，接

通静电接地装置，将卸油软管接通密闭卸油口，利用液位差将柴油输送至埋地油罐内储存。柴油卸油工艺流程图见图 2.4-2。



图 2.4-2 柴油卸油工艺流程

2) 加油工艺:

进行油品加注时，由潜油泵对油品进行输送，加油机与配套潜油泵之间进行连锁，当需要油品加注时，潜油泵自动启动将油品输送至加油机，加油结束后潜油泵自动停止运转。汽油加油枪上的油气回收装置，将原本由汽车油箱溢散于空气中的油气经过加油枪、抽气泵回收于埋地油罐内。汽油加油工艺流程图见图 2.4-3，柴油加油工艺流程图见图 2.4-4。

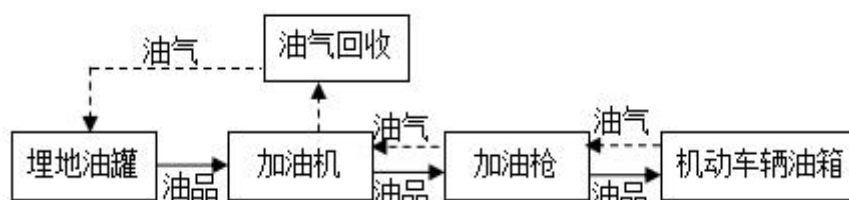


图 2.4-3 汽油加油工艺流程图



图 2.4-4 柴油加油工艺流程图

3) 量油:

采用液位仪和人工量油检尺相结合的方法进行测量。

4) 汽油加油油气回收系统:

该加油站加油油气回收工艺采用分散式二次油气回收系统。通过油气回收真空泵和油气回收管路将加油时产生的油气回收至汽油贮油罐中，气体回收率大于 90%，气液比（A / L）：1~1.2：1，形成一个密闭循环式加油和油气回收过程。具体汽油加油油气回收基本流程见图 2.4-4:

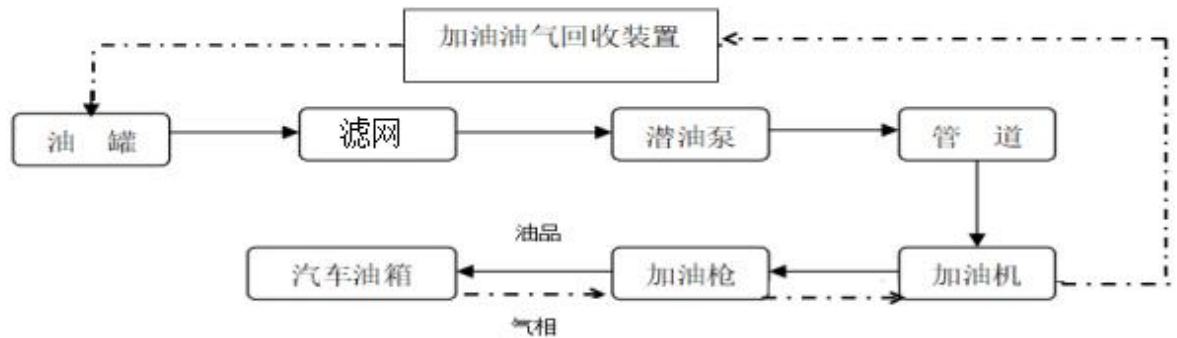


图 2.4-5 汽油加油工艺及加油油气回收工艺流程图

5) 汽油卸油油气回收系统：

在油罐车与地下油罐之间加设了一条油气回收连通管道。

封闭的油罐车通过密闭卸油口把油加到贮油罐中，在油罐车卸油的同时，排出的油气通过油气回收连通管道回收到油罐车，在此过程中形成一个密闭循环卸油和油气回收过程。汽油卸油油气回收系统工艺基本流程见图 2.4-5。

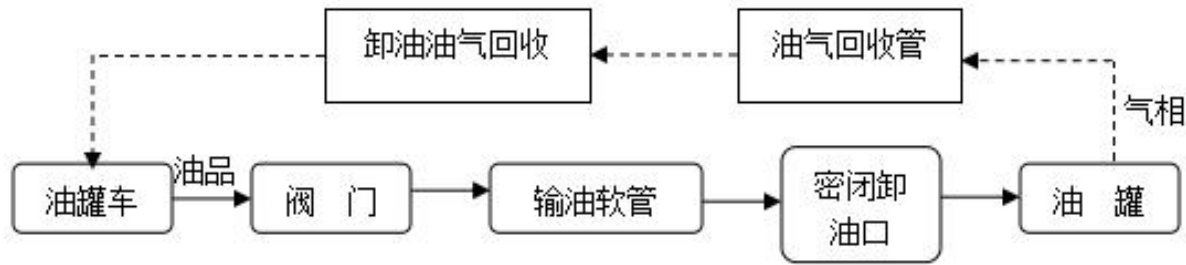


图 2.4-6 汽油卸油工艺及卸油油气回收工艺流程图

2.5 主要设备设施

该加油站主要设备设施见表 2.5-1：

表 2.5-1 主要设备设施表

序号	名 称	规格、型号	结构形式	单位	数量	备注
1	95#汽油储罐	V=50m³	内衬双层	个	1	卧式、埋地
2	92#汽油储罐	V=50m³	内衬双层	个	1	卧式、埋地
3	0#柴油储罐	V=50m³	内衬双层	个	1	卧式、埋地
4	税控燃油加油机	WT306B	防爆型	台	4	
5	加油枪	/	自封式	支	24	
6	潜油泵	红夹克	防爆型	台	5	设置在油罐区

序号	名 称	规格、型号	结构形式	单位	数量	备注
7	液位仪	/	防爆型液位计	套	1	每个罐设 1 根探棒
8	油气回收系统	--	--	套	1	包括汽油加油和卸油油气回收系统
9	可燃气体探测器	--	--	个	1	设置在卸油区
10	静电接地报警器	SA-MF	--	个	2	设置在卸油区
11	人体静电释放器	PS-A	--	个	1	设置在卸油区
12	加油机紧急切断按钮	--	--	个	2	设置在站房门前、收银台
13	加油机紧急按钮	--	--	个	8	加油机
14	UPS电源	--	--	个	1	设置在站房
15	发电机	SNC-185/168kW	--	台	1	设置在配电房
16	应急照明灯	--	--	个	7	设置在站房、加油区、配电房
17	油品管道	热塑性塑料复合管	双层管线	--	配套	/
18	视频监控系统	--	--	1	套	/

2.6 公用工程

1) 供电

该加油站供电负荷为三级，由当地供电单位供电。加油站外接电源经埋地电缆接入配电房，电压为 380/220V，站区放射状供电，低压配电采用 TN-S 系统。配电房内设有配电箱和计量装置，配线采用防火阻燃电缆穿管直接埋地敷设送到加油站的各用电设备中。

该加油站主要用电负荷为潜油泵、加油机、罐区液位控制系统、监测系统等。设备选用防爆型，电力线路采用电缆且直埋地敷设，加油站内爆炸危险区域以外的站房、配电房等建筑物选用非防爆型照明灯具。罩棚下处于非爆炸危险区域的照明灯具选用防护等级为 IP66 级的照明灯具。

该加油站配电房内设有配电柜、应急照明灯、挡鼠板、绝缘地胶、168kW 柴油发电机（与中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站共用）等设施。

加油站火灾爆炸区域内配电线均穿过镀锌钢管，镀锌钢管外侧采用接地线与防雷防静电装置进行可靠的连接；该加油站罩棚、站房、配电房等处均设应急照明，连续供电时间不少于 90min。

2) 给排水

该加油站设有给排水系统（包括消防用水），用水均由市政统一供水，供水管网从加油站外埋地引入。站内屋面雨水通过雨水管排至站外、地面雨水散流排出站外。站内设有三级隔油池处理含油废水，含油废水收集后交有资质的单位处理。

3) 视频监控系统

该加油站设置有视频监控系统，视频监控主机设置在站房内，工作人员可以实时对卸油作业区、加油作业区及站房区域全天候全方位的动态监视，室外摄像机电源线、网线设置浪涌保护功能。硬盘录像机录像存储时间不少于 90 天；视频监控系统与不间断电源相连接，且连续供电时间不少于 60min。

4) 消防设施

该加油站持有广州市公安局白云区分局颁发的《建筑工程消防验收意见书》（穗公云消验〔2000〕0303 号）。

表 2.6-1 加油站消防设施设置表

序号	名 称	规格、型号	数量	状况	备注
1	推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC35	4 台	良好	卸油区、加油区
2	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC5	8 具	良好	加油岛
3	灭火毯	—	5 块	良好	加油岛、卸油区
4	消防沙池	2m ³	1 座	良好	卸油区
5	消防沙铲	—	2 把	良好	卸油区
6	消防沙桶	—	5 个	良好	加油区、卸油区
7	防毒面具	—	2 个	良好	站房
8	视频监控系统	—	1 套	良好	站房

5) 防雷、防静电

该加油站的埋地油罐区、加油罩棚、办公室、配电房等属于二类防雷建筑，根据《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）的要求均按二类防雷建

筑的要求设置。防雷设施每半年进行一次检测，持有广州市气象公共服务中心出具的《广东省防雷装置定期检测报告》（报告编号：粤雷检[2025]YFAT-2-0114号，下次检测日期：2025年10月30日前）。

该加油站埋地油罐的各管道、法兰等均有防静电连接并良好接地。汽油卸油场地设置了油罐车卸油时的防静电接地装置并设置静电接地报警器和人体消除静电仪器。

2.7 安全管理

该加油站根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）、《中华人民共和国消防法》（2021年修正），设有主要负责人、安全生产管理人员，主要负责人和安全生产管理人员均经相关机构培训考核合格后，持证上岗。其他运行岗位操作人员上岗前已进行岗前技能培训和安全教育培训，并经考试合格后上岗。该加油站相关人员持证情况如下表 2-7。

表 2-7 主要负责人、安全生产管理人员持证情况表

序号	姓名	证书编号	资格证类型	发证机构	证件有效期	再培训时间
1	夏谭珍	430223198308111826	主要负责人	广州市应急管理局	2023-07-20 至 2026-07-19	2024-05-15 至 2024-05-16
2	陈俊	513022197108276336	主要负责人		2023-07-20 至 2026-07-19	2025-05-15 至 2025-05-16
3	何翠华	440111198703021864	安全生产管理人员	广州市应急管理局	2023-12-13 至 2026-12-12	2025-05-15 至 2025-05-16
4	柯瑞玲	440822197907101068			2025-06-18 至 2028-06-17	2025-05-13 至 2025-05-14
5	魏展强	441424197910091579			2023-08-11 至 2026-08-10	2025-05-13 至 2025-05-14

该加油站制定有符合要求的生产安全事故应急预案，并已取得生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表（备案编号：011109（202409）041），每年按要求制定应急演练计划，按规定每年定期进行员工专项消防灭火训练演练及防跑、防冒、防漏油等应急演练。

该加油站已经制定了比较齐全的加油站安全管理制度及操作规程清单，主要包括有：识别和获取安全生产法律、法规及其它要求管理制度、加油站安全生产方针、加油站安全生产年度目标、加油站安全标准化工作实施方案、加油站安全责任制、加油站安全责任制考核制度、安全生产投入保障制度、

风险管理制度、隐患治理管理制度、变更管理制度、供应商管理制度、消防管理制度、电气管理制度、安全检查制度、事故管理制度、交接班制度、安全防火制度、加油作业指导书、卸油作业指导书、发电、变配电作业指导书、计量作业指导书、清罐作业指导书、电器检修作业指导书、加油机维护检修作业指导书、交接班作业指导书、灭火预案演练作业指导书、消防设施维护检修作业指导书、油罐维保作业指导书、油罐验收作业指导书、升降级作业指导书、数质量校验作业指导书、油气回收设备操作手册、管理制度评审和修订制度、安全例会制度、安全教育培训制度、加油站施工工程管理制度、安全设施管理制度、检维修管理制度、拆除和报废管理制度（附带审批流程）、作业许可证制度、临时动火作业管理制度、进入受限空间作业管理制度、破土作业安全程序、临时用电作业管理制度、高处作业管理制度、断路作业安全程序、吊装作业安全程序、抽堵盲板作业安全程序、其它危险性作业安全程序、承包商管理制度、职业健康管理制度、劳动防护用品管理制度、危险化学品管理制度、应急救援预案修订规定、安全检查管理制度、安全标准化自评管理制度、应急管理程序、中油碧辟安全奖励规定、危险化学品购销管理制度、安全生产奖惩制度，具体详见附件。

2.8 该加油站上次前取证至今的变化情况

该加油站上次取证至今周边环境及设备设施的变化情况详见下表 2-8。

表 2-8 该加油站上次前取证至今的变化情况

序号	项目	上次取证前情况	此次取证现状	变化情况
1	负责人	陆金妮	夏谭珍	已改变
2	站长	陈俊	陈俊	未改变
3	公司类型	分公司	分公司	未改变
4	企业名称	中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站	中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站	未改变
5	油站地址	广州市白云区钟落潭镇广从公路五龙岗料口	广州市白云区钟落潭镇广从公路五龙岗料口	未改变
6	许可范围	汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]	汽油、柴油	已改变

序号	项目	上次取证前情况	此次取证现状	变化情况
7	周边情况	东面： 绿化空地、架空电力线①； 南面： 广从七路（属主干路）、广州地铁 14 号线高架段（地上）； 西面： 绿化空地、地铁变电房、架空电力线②； 北面： 绿化空地，西北为架空电力线③； 站区上空无架空电力线路，站区东、西、北侧设有高 2.2m 的非燃烧实体围墙。	东面： 绿化空地、架空电力线①； 南面： 广从七路（属主干路）、广州地铁 14 号线高架段（地上）； 西面： 绿化空地、地铁变电房、架空电力线②； 北面： 绿化空地，西北为架空电力线③； 站区上空无架空电力线路，站区东、西、北侧设有高 2.2m 的非燃烧实体围墙。	未改变
8	站内建（构）筑物	站区中部：罩棚； 站区东北侧：仓库； 站区西南侧：辅房 2 站区西侧：卫生间、辅房 1 站区西北侧：配电房； 站区北侧：站房、埋地油罐区、卸车区过油泵房（停用）。	站区中部：罩棚； 站区东北侧：仓库； 站区西南侧：辅房 2 站区西侧：卫生间、辅房 1 站区西北侧：配电房； 站区北侧：站房、埋地油罐区、卸车区过油泵房（停用）。	未改变
9	储存设施、设备	1 个 50m ³ 92#汽油 SF 罐（内衬法）， 1 个 50m ³ 95#汽油 SF 罐（内衬法）， 1 个 50m ³ 0#柴油 SF 罐（内衬法）。 4 台加油机，共 24 支加油枪。 油气回收系统（分散式）。	1 个 50m ³ 92#汽油 SF 罐（内衬法）， 1 个 50m ³ 95#汽油 SF 罐（内衬法）， 1 个 50m ³ 0#柴油 SF 罐（内衬法）。 4 台加油机，共 24 支加油枪。 油气回收系统（分散式）。	未改变

由上表可知，该加油站自上次取证至今，除负责人由陆金妮变更为夏谭珍，许可范围由汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]变更为汽油、柴油之外，负责人、公司类型、企业名称、油站地址、周边情况、站内建（构）筑物、储存设施、设备等均未发生改变。

3 辨识与分析危险、有害因素

3.1 物质的危险、有害因素辨识

3.1.1 危险化学品的辨识

汽油和柴油均被列入《危险化学品目录（2015 版）》（原国家安全监管总局等 10 部门公告 2015 年第 5 号；应急管理部等 10 部门公告 2022 年第 8 号调整，于 2023 年 1 月 1 日起实施）内，其中汽油属于低闪点易燃液体，类别 2*；柴油属于易燃液体，类别 3，汽油和柴油的理化性质和危险特性见表 3-1 和表 3-2：

表 3-1 汽油的理化性质及危险特性表

标识	中文名		汽油			危险化学品目录序号	1630
	英文名		Gasoline	CAS 号	86290-81-5	别名	——
	危险性类别		易燃液体，类别 2*； 生殖细胞致突变性，类别 1B； 致癌性，类别 2； 吸入危害，类别 1； 危害水生环境－急性危害，类别 2； 危害水生环境－长期危害，类别 2			分子式	——
	UN 编号	1203		CAS 号	86290-81-5	相对分子量	——
理化性质	外观与性状		无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。				
	熔点/℃		<-60		相对密度（空气=1）		3.5
	沸点/℃		40~200		相对密度（水=1）		0.72~0.775
	临界温度/℃		无资料		临界压力/MPa		无资料
	饱和蒸汽压/kPa		无资料		最小引燃能量 mJ		无资料
	最小点火能/mJ		无资料		最大爆炸压力/MPa		无资料
	溶解性		不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。				
毒性及健康危害	侵入途径	吸入、食入、经皮吸收			急性毒性： LD ₅₀ : 67000mg/kg（小鼠经口） LC ₅₀ : 103000mg/m ³ , 2 小时（小鼠吸入）		
	健康危害	急性中毒： 主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，轻度中毒症状有恶心、头痛、头晕、呕吐、步态不稳、共济失调，高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学系肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝肾损害。慢性影响：					

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

		神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。				
	最高容许浓度（MAC）mg/m ³	300（溶剂汽油）	时间加权平均阈限值（TLV－TWA）mg/m ³	890	短时接触阈限值（TLV－STEL）mg/m ³	1480
燃烧爆炸危险性	燃烧性	易燃		闪点/℃		-46
	引燃温度/℃	415~530		爆炸极限%		1.3~7.6
	危险特性	其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火引着回燃。				
	燃烧分解产物	一氧化碳、二氧化碳		稳定性	稳定	
	聚合危害	不聚合		禁忌物	强氧化剂	
应急措施	灭火方法	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。				
	急救	皮肤接触： 立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： 给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。				
	防护	呼吸系统： 一般不需要特殊防护，高浓度接触时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛： 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体： 穿防静电工作服。 手： 戴防苯耐油手套。 其他： 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。				
	泄漏处理	迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏： 用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏： 构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至油罐车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。				
储运须知	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过 3m / s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。					

注：本表主要根据《车用汽油》（GB 17930-2016）、《危险化学品目录（2015 版）实施指南（试

行)》和《重点监管的危险化学品名录(2013 年完整版)》编制。

表 3-2 柴油的理化性质及危险特性

标识	中文名	柴油			危险化学品目录序号	1674
	英文名	diesel oil	CAS 号	68334-30-5	危险性类别	易燃液体类别 3
理化性质	外观与性状	稍有黏性的棕色液体。				
	凝点（℃）	≤0		相对密度（水=1）	0.81~0.845	
	沸点（℃）	180~370		饱和蒸汽压（KPa）	/	
健康危害	侵入途径	吸入、食入、经皮吸收。				
	毒性	LD ₅₀ : - LC ₅₀ : -				
	健康危害	皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头昏及头痛。				
	急救方法	皮肤接触： 脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： 尽快彻底洗胃。就医。				
燃烧爆炸危险性	燃烧性	易燃	燃烧分解物		一氧化碳、二氧化碳。	
	闪点（℃）	≥60℃	爆炸上限（v%）		6.5	
	引燃温度（℃）	350~380	爆炸下限（v%）		0.6	
	危险特性	遇明火、高热或与氧化剂接触有可能引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。				
	储运条件与泄漏处理	储运条件： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。公路运输时要按规定路线行驶。 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏： 用活性炭或其他惰性材料吸收。 大量泄漏： 构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。				
	建规火险分级	丙	稳定性	稳定	聚合危害	不出现
	禁忌物	强氧化剂、卤素。				
	灭火方法	用泡沫、二氧化碳、干粉灭火，用水灭火无效。				

注: 本表主要根据《车用柴油》国家标准第 1 号修改单 (GB 19147-2016/XG1-2018) 编制。

根据表 3-1、3-2 的资料分析，汽油属易燃液体类别 2*，柴油属于易燃液体类别 3，其危险、有害因素表现在以下几个方面：

该加油站储存经营的汽油、柴油均具有易燃特性，危险特性主要包括：

1) 易燃性

油品闪点越低，其火灾危险性就越大。汽油闪点较低，着火所需的能量极小（最小点火能量约为 0.2 毫焦），具有高度的易燃性。汽油一旦发生燃烧，速度很快，如有充足的空气，很容易造成更大的危险性。

根据闪点不同，油品的火灾危险性等级分为甲、乙、丙三类。汽油闪点在 -46°C ，属甲类油品。根据《建筑设计防火规范(2018 年版)》(GB 50016-2014)分级，该加油站经营汽油的火灾危险性类别为甲类，经营柴油的火灾危险性类别为丙类。

2) 易爆性

油蒸气与空气可形成爆炸性混合气体，当达到一定混合比例范围时遇点火源即能发生爆炸。爆炸的危险性取决于爆炸下限和爆炸范围，爆炸下限越低或爆炸范围越宽，爆炸的危险性就越大。汽油的爆炸下限极低，混合气体中汽油蒸气浓度达到 1.3%，在极小的点火能量下即可引起混合气体爆炸。汽油的爆炸极限范围为 1.3%~7.6%（体积比），爆炸危险性很大。柴油的爆炸下限也相对较低，混合气体中柴油蒸气浓度达到 0.6%，在较小的点火能量下即可触发混合气体的爆炸。柴油的爆炸极限范围为 0.6%~6.5%（体积比），同样具有很大的爆炸危险性。

3) 易积聚静电荷

油品为非极性物质，电阻率高，导电性能差，积累电荷的能力较强。油品在输送、灌装等过程中，由于摩擦容易产生静电。当静电荷积聚到一定程度时，就会产生电火花，如果静电火花能量达到或大于油品蒸汽的最小点火能量时，就会立即引起燃烧和爆炸。

油品在储运、经营过程中，其静电的产生和积聚量大小与流速、摩擦、阻力、冲击、晃动、气候等有关。如不采取有效的措施去防止静电的产生和积聚，就容易引起放电闪火，成为引火源，引发火灾事故。

4) 易蒸发、易扩散

油品中的轻质组分很容易离开液体挥发到气体中去，沸点越低，蒸发性越强。汽油在较低的气温下就能蒸发，柴油在常温下蒸发相对较慢。随着温度升高，蒸发速度加快。蒸发形成的油蒸气相对密度较大（比重大于空气），容易扩散，可能贴地面、水面流动飘散，还能存积在坑洼处与空气混合形成爆炸气体，油品这种易蒸发、易扩散的特性，往往是引起火灾爆炸的根源。

5) 易受热膨胀性、不可压缩性

油品受热后温度升高，体积膨胀。储存油品的密闭容器如靠近高温或受日光暴晒，会因内部压力升高而胀坏容器，故油罐容积必须留有余量。另一方面如果温度降低，体积缩小，容器内出现负压，则密闭容器在大气压的作用下会发生变形。因此油罐必须设置通气管，以便释放和吸入气体，维持油罐内部和外部气压相对平衡。油罐应埋地敷设，以减轻气温对储存油品的影响。

6) 毒性

油品大多含有烯烃、芳香烃、硫化物等烃类有机物和无机物，具有一定的毒性。油蒸气经口、鼻进入呼吸系统，能使人体器官受损。少则刺激人体肌肤，重则破坏生理机能，引起功能障碍、疾病等。

按照《职业性接触毒物危害程度分级》进行毒性危害程度分级，汽油和柴油毒性属“轻度危害”。

油品（事故的起因物）的危险特性往往是加油站发生事故的内在原因，从该加油站涉及的油品的理化常数和危险特性可知，该加油站主要的危险因素为火灾、爆炸，主要有害因素为毒性危害。

3.1.2 易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 445 号，第 653 号、第 666 号修正、第 703 号修改）、《国务院办公厅关于同意将 α -苯乙酰乙酸甲酯等 6 种物质列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2021〕58 号）、《关于将 4-（N-苯基氨基）哌啶、1-叔丁氧羰基-4-（N-苯基氨基）哌啶、N-苯基-N-（4-哌啶基）丙酰胺、大麻二酚、2-甲基-3-苯基缩水甘油酸

及其酯类、3-氧-2-苯基丁酸及其酯类、2-甲基-3-（3，4-（亚甲二氧基）苯基）缩水甘油酸酯类列入易制毒化学品管理的公告》（公安部 商务部 国家卫生健康委员会 应急管理部 海关总署 国家药品监督管理局 2024 年 8 月 2 日）和《关于将 4-哌啶酮和 1-叔丁氧羰基-4-哌啶酮列为易制毒化学品管理的公告》（公安部、商务部、卫生健康委、应急管理部、海关总署、国家药监局联合发布 2025 年 6 月 20 日）进行辨识，该加油站经营、储存的汽油、柴油不属于易制毒化学品。

3.1.3 易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录（2017 年版）》（公安部，2017 年 5 月 11 日）进行辨识，该加油站经营、储存的汽油、柴油不属于易制爆危险化学品。

3.1.4 剧毒化学品辨识

根据《危险化学品目录》（原国家安全监管总局等 10 部门公告 2015 年第 5 号；应急管理部等 10 部门公告 2022 年第 8 号调整，于 2023 年 1 月 1 日起实施），该加油站经营、储存的汽油、柴油不属于剧毒化学品。

3.1.5 监控化学品辨识

根据《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第 52 号）、《列入第三类监控化学品的新增品种清单》（国家石油和化学工业局令第 1 号）、《部分第四类监控化学品名录（2019 版）》（国家禁化武办 2019 年 9 月 18 日发布）进行辨识，该加油站经营、储存的汽油、柴油不属于监控化学品。

3.1.6 重点监管的危险化学品辨识

根据原国家安全监管总局关于公布《重点监管的危险化学品名录》（2013 年完整版）进行辨识，该加油站经营、储存的汽油属重点监管的危险化学品。

3.1.7 特别管控危险化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告 2020 年第 3 号）进行辨识，该加油站经营、储存的汽油属于特别管控危险化学品。

3.1.8 广州市危险化学品禁止、限制和控制危险化学品辨识结果

根据《广州市应急管理局关于印发广州市危险化学品禁止、限制和控制目录的通知》（穗应急规字〔2025〕2号）进行辨识，该加油站储存经营的汽油、柴油属于限制和控制危险化学品清单当中的危险化学品。

3.1.9 重点监管的危险化工工艺辨识

根据《重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）》对照辨识，该加油站的卸油、储存、加油、油气回收不属于国家公布的重点监管的危险化工工艺。

3.1.10 淘汰产品及工艺设备辨识

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知（应急厅〔2020〕38号）、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知（应急厅〔2024〕86号）辨识，该加油站经营汽油、柴油和工艺设备不属于国家明令淘汰的产品和工艺设备。

3.2 作业过程危险、有害因素的辨识与分析

根据该加油站经营的危险化学品的危险特性及其理化性质，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986），对作业过程中可能产生的危险、有害因素进行辨识。该加油站作业过程中存在的主要危险、有害因素有：火灾、其他爆炸、中毒和窒息、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害。

3.2.1 火灾

火灾是由可燃物、助燃物和点火源三个条件同时具备而产生的。通常情况，作为助燃剂之一的空气难以防范，以下从可燃物、点火源等方面对火灾的危险有害性进行分析。

1) 可燃物分析

汽油极易挥发，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热、雷击、静电火花等点火源极易燃烧爆炸，和氧化剂能发生强烈反应。汽油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

罩棚内车辆油箱漏油，或加油过程中，油箱过满，油品溢出，又或者油罐、输油工艺管道因腐蚀产生泄漏，卸车时因阀门、卸油管破裂或未接好，以及工作人员误操作（如加油车辆在加油未完成的情况下提前启动车辆，或者因溜车导致加油机被拉倒。卸油作业时未在车轮下放置三角木或三角木垫卡不牢导致油罐车溜车）等都有可能造成油品泄漏。汽油闪点低，极易挥发，能与空气混合形成爆炸性气体，遇点火源会引起燃烧爆炸。

加油站油气回收系统密闭性是保证整个油气回收系统正常运行的核心，而当密闭性失效，将会对油气回收设备造成重大影响。当由于加油机在加油运行过程中加油机内的油气回收泵会产生振动，有可能会造成油气回收铜管与加油机内的其他构件产生碰撞摩擦，久而久之会对铜管造成磨损，严重的情况下会把油气回收铜管磨出漏洞，造成回收的油气泄漏，遇到摩擦产生的大量散热增加发生火灾的危险性（非常小的火星能量（0.2-2.5MJ）就能点燃油气，油气一旦着火就会以每秒2米的速度迅猛蔓延，一旦发生火灾，又会释放大量的热能，加速油气蒸发，随着油气浓度增大，燃烧和爆炸也会交替出现）。

2) 点火源

(1) 明火

明火是指敞开的火焰、火星等。常见的明火包括生产用火，生活用火。该加油站常见的明火主要指生活用火，如烟头、火柴、打火机等。

(2) 电气火花和危险温度

在引起火灾爆炸事故的原因中，电气火花和电气设备产生的危险温度仅次于明火。电气设备设施引起的点火源，包括正常运行和故障状态（短路、过载、接触不良、漏电等）时所产生的电火花、电弧或危险温度等。在加油站爆炸危险区域内未按规定使用防爆电气设施，都有可能引起火灾爆炸事故。

（3）静电火花

汽油电阻率较高，容易积聚静电荷，加油站在装卸过程中汽油会因流动、摩擦而产生静电，若防静电措施未落实或不可靠，如，没接防静电接地线，或在接地不良情况下进行作业等，油罐、输油管道上积聚的静电荷与周围物体形成一定的电位差而放电，其产生的静电火花极易引起火灾、爆炸事故。此外，工作人员穿戴化纤类服饰时，由于行走、操作过程中摩擦或穿脱衣服而产生的静电也可能引起火灾、爆炸事故。

（4）摩擦和碰撞打火

在加油站作业场所使用易产生火花的铁质工具等，都有可能引起摩擦和碰撞打火。

（5）雷击

在雷雨天气里装卸油品，有可能因雷击而引起火灾、爆炸事故。

（6）其他

进入装卸场地的槽车或其他车辆，其尾气管带出的火花和高温尾气也能引燃汽油与空气形成的爆炸性混合物。

预防措施：

①各岗位（加油、卸油等）作业时必须严格遵守相关岗位安全操作规程，切实避免明火等点火源出现。

②在卸油和加油作业时采用密闭作业，条件许可时应采用油气回收系统，避免产生爆炸极限内的混合气体。

③加强日常检查，及时发现泄漏点并及时处理，避免发生漏油。

④防雷防静电设施可靠接地并定期检测。

⑤动火作业必须由有资质的单位进行，严格执行动火程序，检修设备、管道时应放尽其内部的油品，经清洗干净后方能动火，并派专人监护，配备灭火器材。

⑥加油站爆炸危险区域内应按规范使用防爆电器，作业场所禁止明火和使用易产生火花的工具等。

3.2.2 其他爆炸

这里的其他爆炸主要是化学性爆炸，指易燃液体挥发出来的气体与空气混合形成爆炸性混合物，接触引爆能源时发生的爆炸事故。化学性爆炸和火灾往往伴随着发生，而轻质油品的爆炸浓度下限很低，只需很小的引爆能量，就很容易引爆油气混合物。汽油的爆炸范围为 1.3%~7.6%，爆炸危险性很大。

焊接、切割等动火作业是油罐和设备设施检修过程中常见的作业方式，若违章动火或防护措施不当，易引发火灾爆炸事故。

3.2.3 中毒和窒息

汽油属轻度危害物质，在发生漏油、抢险救灾时过量吸入有毒有害油气；检修设备时未采取个人劳动保护措施；不注意个人清洁卫生，在饮食过程中误食油品等，都有可能引起中毒窒息。

汽油引起的急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状其蒸汽可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。

柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

人员进油罐内或其他受限空间进行清洗、检修、维护作业前，如果没有进行置换，没有探测受限空间内有害物质的浓度和氧气浓度，并采取相关防护措施和监护措施，进入受限空间作业人员的可能会因为缺氧而引起人员窒息。

预防措施：

1) 在处理突发事件时，抢险人员应佩戴个人防护用品，如防毒面具等，防止吸入有害气体。

2) 检修设备时应注意佩戴个人劳动保护用品。

3) 在作业场所内禁止吃东西、喝水、避免误食，加强个人清洁卫生。

4) 油罐为受限空间，如进行清洗、检修、维护作业前应认真进行吹扫、置换、气体检测，严格执行危险作业、动火申请制度、检修挂牌制度。

3.2.4 触电

加油站内的灯具、电缆、电线等电器设施因电气故障、过负荷、老化失修、接地不良、误操作。

预防措施：

- 1) 带电作业或设备维修时应严格落实“挂牌”作业制度。
- 2) 保证电气设备的外壳接地状况良好，避免因漏电而产生触电事故。
- 3) 电气设备设施委外专业持证电工维修。
- 4) 电气设备保养和安全检查指定经培训合格且具有相应处理技能和个体防护知识的专人负责。

电工作业内容：1、安装电路，2、维修电器设备，3、维护电器设备，4、安装和维修电力配电系统，5、进行电气测试和检查。

3.2.5 高处坠落

该加油站在进行罩棚维修施工过程中容易发生坠落，油站员工上油品运输车进行计量取样作业也会造成高处坠落及员工使用简易登高梯进行高处检查时可能出现坠落伤害。

预防措施：

- 1) 严格执行高处作业许可管理。
- 2) 设置警示区，规范搭设脚手架、使用安全带、安全帽等安全工具。
- 3) 通过培训和日常提醒，提高员工安全意识，要求员工上车进行取样时及时拉起防护栏，穿防滑工作鞋。
- 4) 淘汰简易登高梯，使用登高梯要确保牢固，配置专用高空作业用具，有效避免发生高处坠落事故。

3.2.6 物体打击

物体打击伤害是常见的安全事故之一，该加油站在进行设备检维修、油站改造工程施工及进行交叉作业容易造成物料落下伤人。

预防措施：

- 1) 作业过程中设置警戒区，安排专人进行现场管理，严禁非工作人员穿越警戒区或在其中停留。

2) 尽量避免进行交叉作业, 无法避免交叉作业时必须设置阻挡上面物体坠落的措施, 上下传递物件禁止抛掷。

3) 按要求佩戴安全帽等防护用品。

4) 经常性对员工进行安全知识的培训。

3.2.7 机械伤害

机械伤害是指机械设备与工具引起的绞、辗、碰、割、戳、切等伤害, 使用的工件或刀具飞出伤人; 切屑伤人; 被设备的转动机构缠住等造成的伤害等, 该加油站在加油设备使用或维修过程中, 防护措施损坏或缺失, 操作人员麻痹大意, 不遵守操作规程, 会导致机械伤害事故。

预防措施:

1) 使用的机械设备必须保持完好, 安全防护措施齐全。

2) 机械设备安装后应按规定办理安装验收手续, 经检查合格后才能使用。

3) 作业人员经过培训考核合格才能上岗, 特种作业人员要持证上岗。

4) 作业人员必须佩戴好劳动防护用品, 严格按操作说明及安全操作规程进行操作。

5) 检修机械设备必须严格执行断电、挂牌和设专人监护制度。

6) 加强对机械设备的维护保养, 保持机械设备处于良好的状态, 各种安全措施安全可靠。

3.2.8 车辆伤害

加油站内业务量大, 进出人员较多, 站内道路放置了妨碍和阻挡视线的物品, 或司机驾驶超速、失误; 汽车美容的工作人员移动车辆过程中, 可能导致车辆相互碰撞; 当加油站正在卸油作业时, 司机违章操作或驾驶不规范, 与正在卸油时槽罐车发生碰撞等都有发生车辆伤害的可能性。

预防措施:

1) 进入站内车辆应慢行并有专人引导停放, 在车辆停稳并拉下手刹后方可进行作业。

2) 站内道路不得放置妨碍和阻挡视线的物品。

3.2.9 主要危险、有害因素分布情况

该加油站主要危险、有害因素分布情况见下表 3-3:

表 3-3 主要危险、有害因素分布情况表

危险类别 \ 区域	加油作业区	卸油作业区	埋地油罐区	配电房	站房	辅房 1	仓库
火灾	√	√	√	√	√	√	√
其他爆炸	√	√	√	——	——	——	——
中毒和窒息	√	√	√	——	——	——	——
触电	√	√	√	√	√	√	√
高处坠落	√	√	——	——	√	√	——
物体打击	√	√	——	——	——	——	——
机械伤害	√	——	√	——	——	——	——
车辆伤害	√	√	√	——	——	——	——

3.3 自然灾害及其危险性分析

自然灾害危险性主要是指雷击、台风、地震等对加油站造成的影响。

1) 雷击

防雷设施损坏或失效造成不能完全避雷时，雷击就会导致击中物起火。该加油站所在地区夏季的雷雨天气频繁，应注意加强防雷的安全措施。

预防措施：加油站内防雷设施应定期请当地防雷设施检测所检测，平时应注意防雷设施的保养。

2) 台风和强降雨

台风具有突发性强、破坏力大的特点，是世界上最严重的自然灾害之一。台风带来的强降雨有可能引起内涝，强风力也会对建筑设施等造成破坏。台风灾害不可避免，但可以设法将台风带来的损失减轻到最低程度，因此防台风工作是一项长期而艰巨的工作。

预防措施：

(1) 加强员工对台风及台风预防知识的宣传教育，不断提高员工的防灾减灾意识。

(2) 加油站安全管理人员应经常保持与当地气象部门联系，掌握台风最

新信息，并根据油站实际情况进行预防。

3) 地震

地震的发生是地球内部构造不断运动和变化的表现，通常是由于震源所在区域的地壳岩石发生断裂、错动或体积变化等形变过程，导致能量释放和地震波传播的结果。地震直接灾害主要有：地面的破坏，建筑物与构筑物的破坏，火灾、水灾、瘟疫等。

预防措施：

(1) 加强员工对地震及地震预防知识的宣传教育，不断提高员工的防震减灾意识。

(2) 震后检查油罐及输油管线、电器设备等主要设施是否正常，所有故障排除后才能恢复正常营业。

4) 高温中暑

高温可能导致员工中暑，人体在高温、高湿或强热辐射环境下，由于体温调节中枢功能障碍、汗腺功能衰竭和水电解质丢失过多而引起的以中枢神经和（或）心血管功能障碍为主要表现的急性疾病。加油站员工在夏季高温环境下工作时可能面临的一种健康风险。

预防措施：

(1) 加强个人防护：员工应穿戴防静电工作服，减少阳光直射和热量吸收。

(2) 开展健康教育和应急演练：加强员工对高温中暑的认识和了解，提高员工的自我防护意识和能力。同时，定期开展防暑降温应急演练，确保员工能够熟练掌握应对措施和处置方法。

3.4 爆炸危险区域及范围

参照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021），该加油站（已采用卸油和加油油气回收系统）火灾爆炸危险区域划分图如下：

1) 汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划分为 1 区。

2) 汽油加油机的爆炸危险区域划分（见图 3.4-1）

(1) 加油机下箱体内部空间应划分为 1 区。

图 3.4-2 汽油油罐车和密闭卸油口的爆炸危险区域划分

3) 汽油埋地卧式油罐的爆炸危险区域划分 (见图 3.4-3)

(1) 罐内部油品表面以上的空间应划分为 0 区。

(2) 人孔 (阀) 井内部空间, 以通气管管口为中心、半径为 0.75m 的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为 0.5m 的球形空间, 应划分为 1 区。

(3) 距人孔 (阀) 井外边缘 1.5m 以内, 自地面算起 1m 高的圆柱形空间, 以通气管管口为中心, 半径为 2.0m 的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为 1.5m 的球形并延至地面的空间, 应划分为 2 区。

(4) 当地上密闭卸油口设在箱内时, 箱体内部的空间应划分为 1 区, 箱体外部四周 1m 和箱体顶部以上 1.5m 范围内的空间应划分为 2 区; 当密闭卸油口设在卸油坑内时, 坑内的空间应划分为 1 区, 坑口外 1.5m 范围内的空间应划分为 2 区。

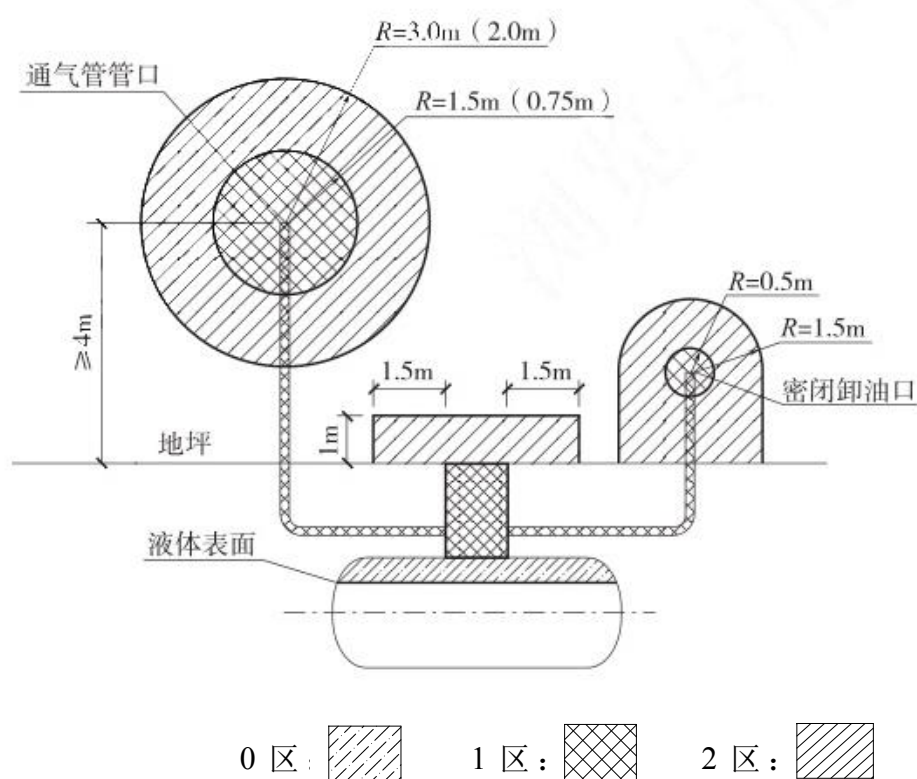


图 3.4-3 汽油埋地卧式油罐的爆炸危险区域划分

3.5 受限作业空间辨识

受限空间是指进出受限, 通风不良, 可能存在易燃易爆、有毒有害物质

或缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所。受限空间作业是指作业人员进入或探入受限空间进行的作业。受限空间作业是指作业人员进入受限空间实施的作业活动。受限空间或受限空间作业往往存在着多种危险有害因素，除共性的危险有害因素外，受限空间作业所特有的危险有害因素主要有三面：

- (1) 受限空间内可能存在有毒有害介质；
- (2) 受限空间内可能存在可燃性气体；
- (3) 受限空间可能属于缺氧环境。

该加油站涉及受限空间的场所有埋地油罐、三级隔油池、污水池、化粪池等，该加油站在受限空间场所进行检维修作业，可能发生的事故主要有：有毒气体导致作业人员中毒事故；缺氧导致作业人员窒息事故等。

3.6 危险化学品重大危险源辨识

危险化学品重大危险源是指长期的或临时的生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

临界量是指某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

单元指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中对构成重大危险源的定义和判别方法：

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表 1、表 2 规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1) 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2) 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

$$S = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} \dots + \frac{q_n}{Q_n} \geq 1$$

式中：S——辨识指标；

$q_1, q_2 \dots q_n$ ——每种危险化学品实际存在量，单位为吨；

$Q_1, Q_2 \dots Q_n$ ——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨。

以下根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）对该加油站的生产单元和储存单元进行危险化学品重大危险源进行辨识。

该加油站生产单元包含加油机及相应管道里面的油品在线量，其在线量远远小于临界量，因此，该加油站生产单元不构成危险化学品重大危险源。

该加油站的埋地储罐区为储存单元，储存单元包含 2 个 50m³汽油罐，1 个 50m³柴油罐，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）4.2.2：危险化学品储罐及其他容器、设备或仓储区的危险化学品实际存在量设计最大量确定。（汽油密度取 0.75t/m³）（柴油密度取 0.85t/m³）

则该加油站储存的汽油和柴油实际存在量为：

$$W(\text{汽油}) = (50\text{m}^3 \times 2) \times 0.75\text{t/m}^3 = 75(\text{t})$$

$$W(\text{柴油}) = 50\text{m}^3 \times 1 \times 0.85\text{t/m}^3 = 42.5(\text{t})$$

表 3-4 物质的临界量及实际量一览表

物质名称	类别	实际量 q (t)	临界量 Q (t)	q/Q
汽油	易燃液体类别 2*	75	200	0.375
柴油	易燃液体类别 3	42.5	5000	0.0085
合计 q/Q				0.3835<1

辨识结果：根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）辨识，该加油站的生产单元和储存单元不构成危险化学品重大危险源。

3.7 重大事故隐患分析结果

3.7.1 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定

根据《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉》的要求对该加油站进行分析评价，具体见下表 3-5：

表 3-5 重大生产安全事故隐患判定检查表

序号	构成重大隐患事项	检查结果	结论
1	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格	主要负责人和安全生产管理人员均依法经过考核并合格。	符合要求
2	特种作业人员未持证上岗	根据该加油站的需要，电工为统一安排，且已按规定考核合格，均持证上岗。	不涉及
3	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求	汽油罐与周边环境的安全间距符合国家标准要求。	符合要求
4	涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用	未涉及重点监管危险化工工艺。	不涉及
5	构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统	经辨识，该加油站未构成危险化学品重大危险源。	不涉及
6	全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施	不涉及全压力式液化烃储罐。	不涉及
7	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统	不涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装。	不涉及
8	光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域	不涉及光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道。	不涉及
9	地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求	无架空电力线路穿越加油站加油、卸油作业区。	符合要求
10	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断	在用油罐经正规设计后投入使用。	符合要求
11	使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备	使用的工艺和设备不属于淘汰落后工艺、设备。	符合要求
12	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备	1、卸油口处设有可燃气体报警器； 2、加油岛使用防爆加油机。	符合要求
13	控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求	不涉及控制室和机柜间。	不涉及
14	化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源	不涉及化工生产装置。	不涉及

序号	构成重大隐患事项	检查结果	结论
15	安全阀、爆破片等安全附件未正常投用	该加油站安全附件不涉及安全阀、爆破片。	符合要求
16	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度	加油站建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制、制定实施了生产安全事故隐患排查治理制度。	符合要求
17	未制定操作规程和工艺控制指标	制定有相应的安全操作规程。	符合要求
18	未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行	有按国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，并有效执行。	符合要求
19	新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估	不涉及新开发的危险化学品生产工艺、不涉及国内首次使用的化工工艺、不涉及新建装置、不属于精细化工企业。	不涉及
20	未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存	该加油站的汽油和柴油在埋地储存罐区用油罐储存，未超量、超品种储存。	符合要求

由上表可知，对该加油站进行重大生产安全事故隐患排查，共排查 20 项，其中，适用于该加油站的检查项目有 11 项，经排查，全部符合《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉》的相关要求，故该加油站不存在重大生产安全事故隐患。

3.7.2 商务领域安全生产重大隐患判定

根据《商务部办公厅关于印发〈商务系统安全生产风险隐患事项清单〉的通知》（商办建函〔2024〕321 号）第四条：成品油流通的要求对该加油站进行分析评价，具体见下表 3-6：

表 3-6 成品油流通安全生产重大隐患判定检查表

序号	构成重大隐患事项	检查结果	结论
1	<u>未按规定建立安全生产责任制度、应急预案和安全巡查台账。</u>	<u>该加油站已建立加油站安全责任制；已建立有应急预案和安全巡查台账。</u>	符合要求
2	<u>未按规定定期组织安全生产应急演练并对人员进行安全培训。</u>	<u>该加油站已定期组织安全生产应急预案演练；该加油站从业人员上</u>	符合要求

序号	构成重大隐患事项	检查结果	结论
		岗前均经过安全培训、教育。	
3	成品油零售企业未设置加油机防撞栏和相关防止车辆碰撞的措施和警示标识，未为从业人员配备个人防护用具。	该加油站已设置有加油机防撞栏和相关防止车辆误碰撞的措施和警示标识，并为从业人员配备有个人防护用品。	符合要求

由上表可知，对该加油站进行安全生产重大隐患排查，共排查 3 项，经排查，全部符合《商务部办公厅关于印发〈商务系统安全生产风险隐患事项清单〉的通知》（商办建函〔2024〕321 号）第四条：成品油流通的相关要求，故该加油站不存在安全生产重大隐患。

3.8 企业风险评估分级

根据《广东省安全生产监督管理局关于做好危险化学品的烟花爆竹领域风险点危险源排查管控工作的通知》（粤安监〔2016〕121 号），对该油站风险等级分级。根据（粤安监〔2016〕121 号）分级标准原则：第一条，（二）第 2 项：“加油站、零售业务的店面，风险等级为蓝色”。但依据该分级标准原则：第一条，（二）第 3 项“对周边有学校、幼儿园、医院、养老院、交通、商业、文化旅游以及住宅小区、街道等人员密集场所的危险化学品生产经营使用企业（零售业务的店面除外）和烟花爆竹经营单位，其最终风险等级应在评估级别基础上提高一个等级，如蓝色等级提高一个级别为黄色等级”。

该加油站经营场所位于广州市白云区钟落潭镇广从公路五龙岗料口，该加油站周边无人员密集场所，故该加油站的风险等级应为蓝色等级。

4 评价方法的选择和评价单元的划分

4.1 评价单元的划分

评价单元的划分在对危险、有害因素分析的基础上，根据评价的目的和评价方法的需要将系统分成若干有限定范围和需要评价的单元，以利于评价工作的客观性和准确性。

根据该项目的实际情况和安全评价的需要，本报告将评价单元划分为以下评价单元：证照文书、安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求、总平面布置、油罐、工艺系统、消防设施和给水排水、供配电、防雷、防静电、紧急切断系统、防渗措施和作业过程单元（加油作业区、卸油作业区、埋地储罐区、站房、辅房）共 14 个单元。

4.2 评价方法的选择

1) 制定《安全评价现场检查表》对该加油站存在的危险、有害因素进行定性评价，评价单元划分为证照文书、安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求、总平面布置、油罐、工艺系统、消防设施和给水排水、供配电、防雷、防静电、紧急切断系统、防渗措施共13个单元。

2) 采用作业条件危险性评价法（LEC 法），分别对加油作业区、卸油作业区、埋地储罐区、配电房、站房、辅房等存在的危险、有害因素进行分析评价。

3) 采用“道化学火灾、爆炸危险指数评价法”的评价单元为：埋地油罐区。

4.3 评价方法的简介

1) 安全检查表法（SCL）简介

安全检查表（Safety Check List）是系统安全工程的一种最简便、广泛应用的系统安全性评价方法。即为检查某一系统、设备以及各种操作、管理和组织措施中的不安全因素，事先将要检查的项目编制成表，以便进行系统检查的方法。

目前，安全检查表法在我国普遍用于查找系统中各种潜在的隐患，该方法能定性的评价系统危险性。本报告中依据我国现行法律法规标准规范相关

条款作为检查项，评价该加油站的经营储存现状是否满足要求。

2) 作业条件危险性评价法简介

“作业条件危险性评价法”又叫“格雷厄姆—金尼法”。美国的 K.J.格雷厄姆（Keneth.J.Graham）和 G.F.金尼（Gilbert.F.Kinnery）研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）为自变量，确定了它们之间的函数式 $D=LEC$ 。

根据实际经验他们给出了 3 个自变量的各种不同情况的分数值（如下表所示），采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再在按经验将危险性分数值划分的危险程度等级表或图上，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。

表 4—1 发生事故的可能性分值 L

分数值	事故发生可能性
10	完全可以预料到
6	相当可能
3	可能，但不经常
1	完全意外，可能性小
0.5	可以设想，很不可能
0.2	极不可能
0.1	实际上不可能

表 4—2 暴露于危险环境的频繁程度分值 E

分数值	暴露于危险环境的频繁程度
10	连续暴露
6	每天工作时间内暴露
3	每周一次或偶然暴露
2	每月暴露一次
1	每年几次暴露
0.5	非常罕见地暴露

表 4—3 发生事故产生的后果分值 C

分数值	事故造成的后果
100	十人以上死亡
40	数人死亡
15	一人死亡


分数值	事故造成的后果
7	严重伤残
3	有伤残
1	轻伤、需救护

表 4-4 危险等级划分标准 D

分数值	事故造成的后果
≥ 320	极度危险、不能继续作业
$\geq 160 \sim 320$	高度危险、要立即整改
$\geq 70 \sim 160$	显著危险、需要整改
$\geq 20 \sim 70$	一般危险、需要注意
< 20	稍有危险、可以接受

3) 道化学火灾、爆炸危险指数评价法简介

道化学火灾、爆炸危险指数评价法，是定量地对工艺装置及所含物料的潜在火灾、爆炸和反应危险性进行客观评价一种方法。1964 年发行第一版，现已发行至第七版，火灾、爆炸危险指数（F&EI）已发展成为一种能给出单一工艺单元潜在火灾、爆炸损失相对值的综合指数。它提供了评价火灾、爆炸总体危险的关键数据。火灾、爆炸危险指数评价法的评价目的：真实量化潜在火灾、爆炸事故的预期损失；确定可能引起事故发生或使事故扩大的装置；确定潜在的火灾、爆炸危险性；使有关人员了解到各工艺部门可能造成的损失，以此确定减轻事故严重性和总损失的有效、经济途径。道化学火灾、爆炸危险指数评价法的评价程序如下：

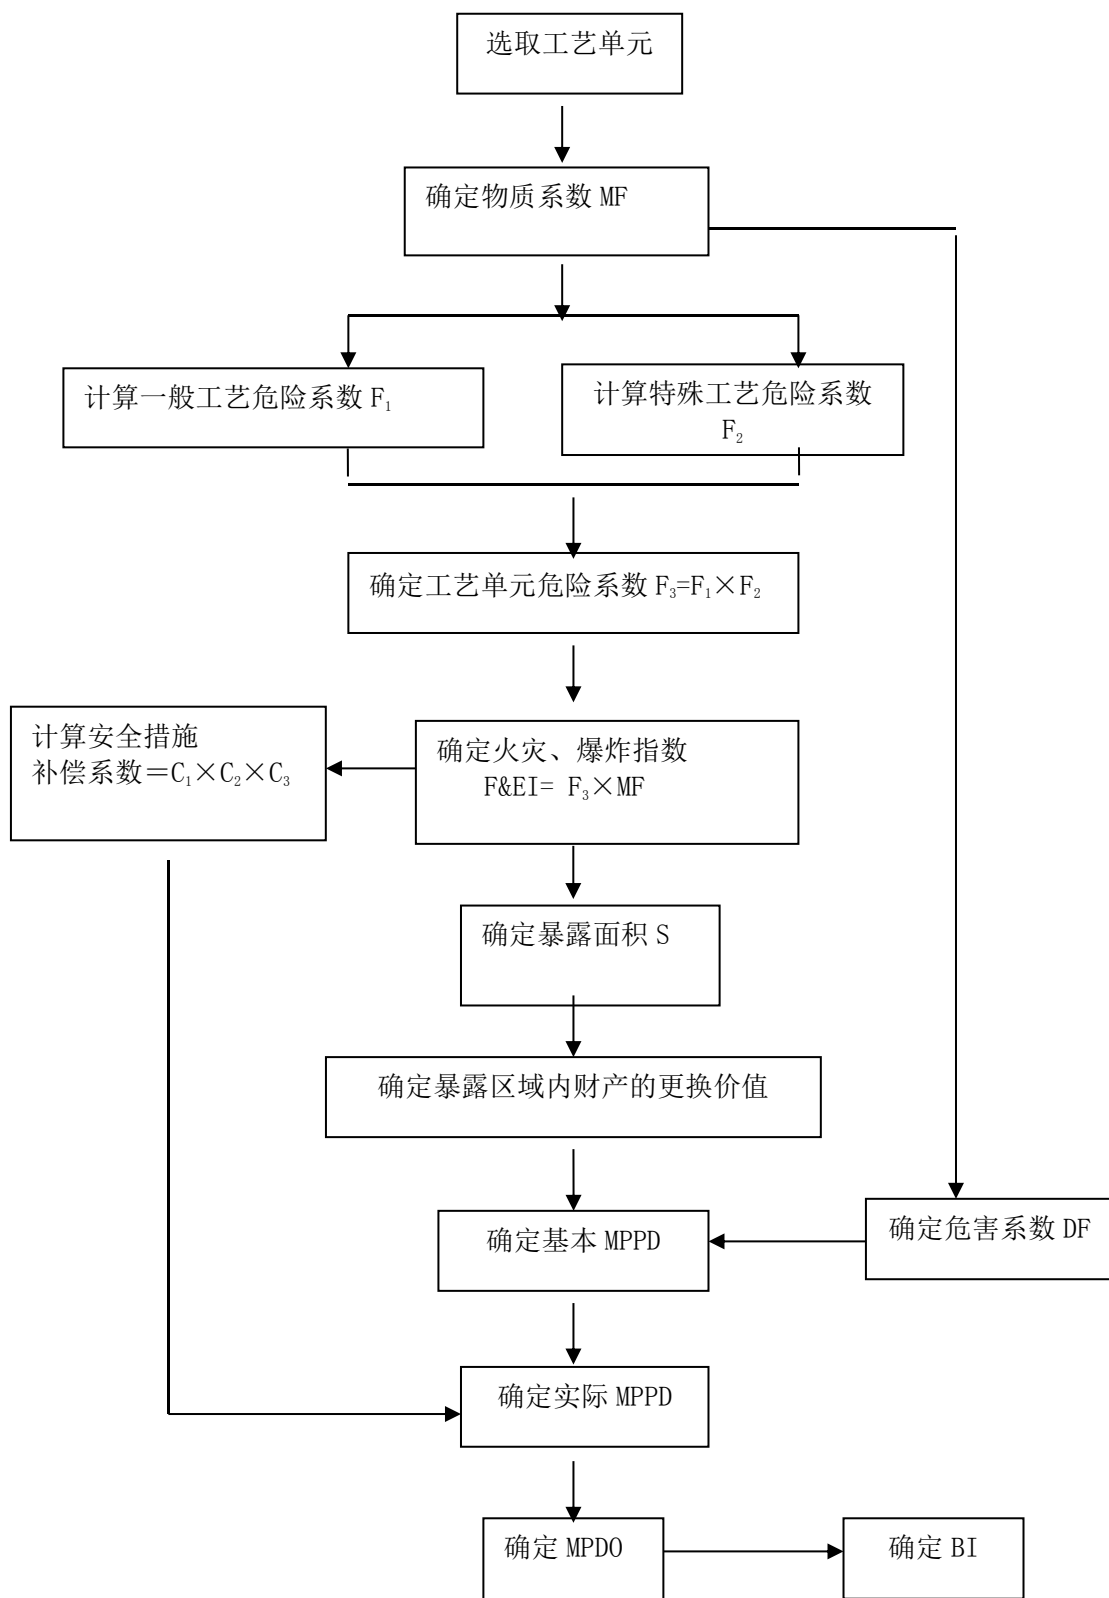

5 定性、定量评价

5.1 采用安全评价检查表法评价

5.1.1 安全评价检查表法说明

本报告依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）和《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据国家安全生产监督管理总局令第79号修正），并结合该加油站的实际情况，制定安全评价现场检查表对该加油站的证照文书、安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求、总平面布置、油罐、工艺系统、消防设施和给水排水、供配电、防雷、防静电、紧急切断系统、防渗措施共13个单元进行分析评价。

5.1.2 安全评价现场检查表

表 5-1 安全评价现场检查表

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
一 证 照 文 书	1、企业营业执照或企业名称核准通知书。	《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第三条、第九条	该加油站持有营业执照。	合格
	2、成品油零售经营批准证书或批准文件或化学危险品经营许可证。	《危险化学品经营许可证管理办法》第三条	该加油站持有危险化学品经营许可证。	合格
	3、消防验收意见证书。	《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号修订）第十三条	该加油站持有建筑工程消防验收意见书。	合格
	4、广东省防雷设施有效合格证。	《广东省防御雷电灾害管理规定》（广东省人民政府令284号）第二十条	该加油站持有广东省雷电防护装置检测报告。	合格
	5、加油机防爆合格证。	《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第591号，第645号	各加油机有防爆合格证号。	合格

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
		修正) 第二十条		
二 安全管理 制度	1、有各类人员安全生产责任制和岗位职责。	《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第55号,根据2015年5月27日国家安监总局令第79号修正)第六条	该加油站已建立全员安全生产责任制和岗位职责。	合格
	2、有健全岗位安全操作规程(包括卸油、加油等)。		该加油站已建立加油、卸油等操作规程。	合格
	3、有符合国家规定的危险化学品事故应急预案,并配备必要的应急救援器材、设备。		该加油站已取得生产经营许可证单位生产安全事故应急预案备案登记表,并配备有必要的应急救援器材、设备。	合格
	4、强化加油站作业现场管理 各成品油经营单位及加油站要依法认真履行安全生产主体责任,狠抓作业现场管理,在已有规定的基础上,还应满足下列安全管理要求。 (一)加油站应设置指示进出方向、车辆加油时停放位置的明显标识。 (二)在加油作业区范围严禁摆放与加油作业无关的促销商品等物品和张贴、放置任何产品销售广告板,防止因堵塞通道引发安全生产事故和阻碍事故应急救援工作。 (三)在加油作业区等爆炸危险区内严禁使用手机,严禁张贴、设置“微信扫码”“摇一摇”等易误导顾客使用手机的广告、标牌等。 (四)车辆进入加油作业区加油,应由专人引导到相应加油位置停车熄火,确认安全后方可加油。	《广东省安全生产监督管理局关于进一步加强汽车加油站安全管理工作的紧急通知》(粤安监三(2017)9号)第一条	该加油站已设置有指示进出方向、车辆加油时停放位置的明显标识。加油作业区范围未摆放与加油作业无关的物品。加油站明确规定作业区等爆炸危险区内严禁使用手机。车辆进入加油作业区加油,由专人引导到相应加油位置停车熄火,确认安全后方可加油。	合格
三 安全 管理 组织	1、生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人,对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。	《中华人民共和国安全生产法》(2021修正)(中华人民共和国主席令第十三号)第五条	该加油站主要负责人为油站的安全生产第一责任人。	合格
	2、生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的监督考核,保证安全生产责任制的落实。	《中华人民共和国安全生产法》(2021修正)(中华人民共和国主席令第八十八号)第二十二条	该加油站已制定有全员安全生产责任制。	合格

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	3、生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。	《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）（中华人民共和国主席令第八十八号）第二十三条	该加油站已按照规定制定有安全投入保障制度，专门用于改善安全生产条件。	合格
	4、矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。	《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）（中华人民共和国主席令第八十八号）第二十四条	该加油站配备了三名安全生产管理人员。	合格
	5、生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。	《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）（中华人民共和国主席令第八十八号）第二十七条	该加油站主要负责人及安全生产管理人员已取得安全生产知识和管理能力考核合格证。	合格
	6、单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，应落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。	《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号修订）第十六条	该加油站主要负责人为消防安全责任人，制定落实该加油站的消防管理制度及操作规程，制定并发布应急预案。	合格
四 从 业 人 员 要 求	1、企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全合格证书。	《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全生产监管总局令第79号修正）第六条	该加油站主要负责人和安全生产管理人员取得了相关管理部门颁发的安全合格证书。	合格
	2、其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。		其他从业人员经本单位专业培训后取得上岗资格。	合格
	3、特种作业人员按规定考核合格，持证上岗。		根据该加油站的需要，电工为统一安排，且已按规定考核合格，均持证上岗。	合格
	4、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员	《中华人民共和国安全生产法》（2021修	该加油站从业人员经加油站安全生产教育和培训合格	合格

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。	正）（中华人民共和国主席令第八十八号） 第二十八条	后上岗作业。	
	5、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。	《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）（中华人民共和国主席令第八十八号） 第三十条	根据该加油站的需要，电工为统一安排，且已按规定考核合格，均持证上岗。	合格
	6、生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。	《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）（中华人民共和国主席令第八十八号） 第四十五条	该加油站配备劳动防护用品。	合格
	7、生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。	《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）（中华人民共和国主席令第八十八号） 第五十一条	该加油站已依法参加工伤保险，并为从业人员缴纳保险费。	合格
五 总 平 面 布 置	1、汽车加油加气加氢站内不应设置存放甲、乙类火灾危险性物品的封闭式房间。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021） 3.0.25	该加油站未设置存放甲、乙类火灾危险性物品的封闭式房间。	合格
	2、汽车加油加气加氢站应设置电视监控系统，监视范围应覆盖作业区。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 3.0.27	该加油站站内设置有视频监控系統，监视范围能覆盖全部作业区。	合格
	3、汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户方便的地点。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 4.0.1	该加油站的选址符合规划、环境保护和防火安全的要求，站址交通便利，用户加油方便。	合格
	4、在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG 加气母站。	《汽车加油加气加氢站技术标准》	该加油站为二级加油站。	合格

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
		(GB50156-2021) 4.0.2		
	5、城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 4.0.3	该加油站设置靠近城市道路，交通便利。	合格
	6、加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）表 4.0.4 的规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 4.0.4 的规定	该加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）表 4.0.4 的规定。	合格
	7、架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 4.0.12	该加油站没有跨越加油站作业区的架空电力线路。	合格
	8、与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站用地范围。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 4.0.13	该加油站用地范围没有可燃介质管道穿越。	合格
	9、车辆入口和出口应分开设置。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 5.0.1	该加油站车辆入口和出口分开设置。	合格
	10、加油站的停车场及道路设计应符合下列要求： 1) 单车道宽度不应小于 4m，双车道宽度不应小于 6m。 2) 站内道路转弯半径不宜小于 9m 3) 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于 8%，宜坡向站外。 4) 作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 5.0.2	该加油站分别设有单、双车道，单车道宽大于 4m，双车道宽大于 6m，地面为水泥地面，站内停车位为平坡。	合格
	11、作业区与辅助服务区之间应有界线标识。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 5.0.3	该加油站作业区及辅助区设有界线标识。	合格
	12、加油加气作业区内，不得有“明	《汽车加油加气加氢	该加油站爆炸危险区域内	合格

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	火地点”或“散发火花地点”。	站技术标准》 (GB50156-2021) 5.0.5	无“明火地点”或“散发火花地点”。	
	13、加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 5.0.8	该加油站的配电房设置在作业区外。	合格
	14、站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第 14.2.10 条的规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 5.0.9	该加油站站房未布置在爆炸危险区域内。	合格
	15、当汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本标准第 4.0.4 条～第 4.0.8 条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机公安警卫处停车场等设施内设置明火设备时，应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 5.0.10	该加油站内的非油品设施（仓库）与站内可燃液体的防火间距，符合本标准第 4.0.4 条～第 4.0.8 条有关三类保护物的规定。	合格
	16、汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 5.0.11	该加油站内的爆炸危险区域未超出站区围墙。	合格
	17、汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于 2.2m。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于本标准表 4.0.4～表 4.0.8 中安全间距的 1.5 倍，且大于 25m 时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建（构）筑物，其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其中的安全距离应符合本标准表 4.0.4～表 4.0.8 的相关规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 5.0.12	该加油站东面、西面、北面设有高度约 2.2 米的实体围墙与站外建（构）筑物分隔，站外建筑与站内工艺设备安全间距符合要求。	合格

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	18、加油站内设备设施之间的防火间距不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）表 5.0.13-1 的规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 5.0.13-1	该加油站内设备设施之间的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）表 5.0.13-1 的规定。	合格
	19、作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）14.2.1	该加油站站房的耐火等级为二级。罩棚顶棚采用不燃烧体建造。	合格
	20、汽车加油、加气场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： ①罩棚应采用不燃烧材料建造； ②进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于 4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度； ③罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于 2m； ④罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068 的有关规定执行； ⑤罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009 的有关规定； ⑥罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 的有关规定执行； ⑦设置于 CNG 设备、LNG 设备和氢气设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式； ⑧罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）14.2.2	该加油站加油罩棚为不燃烧材料制作，高 6.5m；罩棚边缘与加油机距离 3 m；罩棚的安全等级和可靠度设计按《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068 的有关规定执行。罩棚相关设计标准值符合《建筑结构荷载规范》GB 50009 的有关规定。罩棚的抗震设计按《建筑抗震设计规范》GB/T 50011 的有关规定执行。罩棚柱已设有防止车辆碰撞的防撞栏。	合格
	21、加油岛的设计应符合下列规定： ①加油岛应高出停车位的地坪 0.15m~0.20m； ②加油岛两端的宽度不应小于 1.2m； ③加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于 0.6m； ④靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）14.2.3	该加油站加油岛高出停车位的地坪 0.2m，加油岛两边宽度 1.3m，加油岛上的罩棚支柱距岛端部 0.6m。靠近岛端部的加油机设有防撞栏和警示标识。高度大于 0.5m，且设置牢固，钢管防撞柱直径为 90mm。	合格

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。		该加油站建于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）实施之前，新规实施后，该加油站未进行过改建或扩建，符合原规范《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012，2014 年版）的 6.2.6 的要求。	
	22、汽车加油加气加氢站作业区内不得种植油性植物。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）14.3.1	该加油站站内作业区内无油性植物。	合格
	23、城市消防站应位于易燃易爆危险品场所或设施全年最小频率风向的下风侧，其用地边界距离加油站、加气站、加油加气合建站不应小于 50m，距离甲、乙类厂房和易燃易爆危险品储存场所不应小于 200m。城市消防站执勤车辆的主出入口，距离人员密集的大型公共建筑的主要疏散出口不应小于 50m。	《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）1.0.7	该加油站周边 50m 范围内没有设置城市消防站。	合格
六 油 罐	1、除撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）6.1.1	该加油站在室外埋地设置汽油罐、柴油罐。	合格
	2、汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）6.1.2	该加油站的汽油罐、柴油罐为埋地卧式油罐。	合格
	3、单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐 第 1 部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020-2008）的有关规定执行，并应符合下列规定： （1）钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，不应小于表 6.1.4 的规	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）6.1.4	该加油站的汽油罐、柴油罐为卧式钢制油罐，油罐的厚度符合要求。	合格

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	定。 (2) 钢制油罐的设计内压不应低于 0.08MPa。			
	4、油罐应采用钢制人孔盖。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.1.11	该加油站油罐采用钢制人孔盖。	合格
	5、油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于 0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于路面不宜小于 0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于 0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.1.12	该加油站油罐设在非车行道下，罐顶的覆土厚度大于 0.5m。	合格
	6、当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.1.13	该加油站有采用防止油罐上浮的措施。	合格
	7、埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.1.14	该加油站埋地油罐已设置人孔操作井，人孔井位于非车行道下。	合格
	8、油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量的 90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量的 95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.1.15	该加油站油罐卸油时采用防满溢措施。当油料达到油罐容量的 90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量的 95%时，能自动停止油料继续进罐。 液位报警装置设置在站房收银台处（24 小时人员值班）。	合格
	9、设有油气回收系统的加油站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.1.16	该加油站在站房营业厅（24 小时人员值班收银台处）设置了带有高液位报警功能的液位检测系统。	合格
	10、受地形限制，加油油气回收管道	《汽车加油加气加氢	该加油站已在管道靠近油	合格

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	坡向油罐的坡度无法满足本标准第 6.3.14 条的要求时,可在管道靠近油罐的位置设置集液器,且管道坡向集液器的坡度不应小于 1%。	站技术标准》 (GB50156-2021) 6.3.16	罐的位置设置集液器,且管道坡向集液器的坡度大于 1%。	
七 工艺系统	1、加油机不得设在室内。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.2.1	该加油站的加油机未设置在室内。	合格
	2、加油枪宜采用自封式加油枪,流量不应大于 50L/min。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.2.2	该加油站加油枪采用自封式加油枪,其最大流量不大于 50L/min。	合格
	3、加油软管上宜设安全拉断阀。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.2.3	该加油站加油软管上设置安全拉断阀。	合格
	4、以正压(潜油泵)供油的加油机,底部的供油管道上应设剪切阀,当加油机被撞或起火时,剪切阀应能自动关闭。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.2.4	该加油站加油机底部供油管道设置剪切阀。	合格
	5、采用一机多油品的加油机时,加油机上的放枪位应有各油品的文字标识,加油枪应有颜色标识。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.2.5	该加油站加油机上已设置油品文字标识。	合格
	6、汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.3.1	该加油站油罐车卸油采用密闭卸油方式。	合格
	7、每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口应有明显的标识。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.3.2	该加油站每个油罐均有各自的卸油管道及卸油口,卸油口均有明显的标识。	合格
	8、卸油接口应装设快速接头及密封盖。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.3.3	该加油站卸油口设有快速接头及密封盖。	合格
	9、加油站卸油油气回收系统的设计应符合下列规定:	《汽车加油加气加氢站技术标准》	1、该加油站采用平衡式密闭油气回收系统;	合格

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	1) 汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统; 2) 各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管, 回收主管的公称直径不宜小于 100mm; 3) 卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽, 采用非自闭式快速接头时, 应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。	(GB50156-2021) 6.3.4	2、该加油站汽油罐共用一根油气回收主管, 回收主管管径为 80mm; 3、卸油油气回收管道的接口采用自闭式快速接头和盖帽。	
	10、加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机(枪)的加油工艺。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.3.5	该加油站采用装设潜油泵的一泵多枪加油工艺。	合格
	11、加油站应采用加油油气回收系统。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.3.6	该加油站已采用加油油气回收系统。	合格
	12、加油油气回收系统的设计应符合下列规定: ①应采用真空辅助式油气回收系统; ②汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道, 多台汽油加油机可共用一根油气回收主管, 油气回收主管的公称直径不应小于 50mm; ③加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施; ④加油机应具备回收油气功能, 其气液比宜设定为 1.0~1.2; ⑤在加油机底部与油气回收立管的连接处, 应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通, 其旁通短管上应设公称直径为 25mm 的球阀及丝堵。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.3.7	1、该加油站采用真空辅助式油气回收系统。 2、汽油加油机与油罐之间设油气回收管道, 多台汽油加油机共用 1 根油气回收主管, 油气回收主管的公称直径为 50mm。 3、加油油气回收系统中安装有气体单向阀, 可防止油气反向流至加油枪。 4、加油机气液比设定为 1.0~1.2。 5、在加油机底部与油气回收立管的连接处安装有丝接三通, 其旁通短管上设公称直径为 25mm 的球阀及丝堵。	合格
	13、油罐的接合管设置应符合下列规定: ①接合管应为金属材质; ②接合管应设在油罐的顶部, 其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口应设在人孔盖上; ③进油管应伸至罐内距罐底 50mm~	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.3.8	1、该加油站油罐接合管为金属材质; 2、接合管设在油罐的顶部, 进油接合管设在人孔盖上, 出油接合管及潜油泵未设在人孔盖上。该加油站在 2006 年后未进行过	合格

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	100mm 处, 进油立管的底端应为 45°斜管口或 T 形管口, 进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口; ④罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀, 应高于罐底 150mm~200mm; ⑤油罐的量油孔应设带锁的量油帽, 量油孔下部的接管宜向下伸至罐内距罐底 200mm 处, 并应有检尺时使接管内液位与罐内液位相一致的技术措施; ⑥油罐人孔井内的管道及设备应保证油罐人孔盖的可拆装性; ⑦人孔盖上的接管与引出井外管道的连接, 宜采用金属软管过渡连接。		改建或扩建, 原规范《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2002, 2006 年版)的第 6.1.8 条的要求: “油罐的各接管, 应设在油罐的顶部, 其中出油接管宜设在人孔盖上”; 未作强制要求, 满足原规范要求; 3、进油管设置符合规范要求; 4、潜油泵入油口高于罐底 150mm; 5、量油孔设置了带锁的量油帽; 6、人孔井内设备可以保证人孔盖板的可拆装性; 7、没有采用金属软管过渡连接, 不作强制要求。	
	14、汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于 4m。沿建(构)筑物的墙(柱)向上敷设的通气管, 管口应高出建筑物的顶面 2m 及以上。通气管管口应设置阻火器。	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 6.3.9	汽油罐与柴油罐的通气管分开设置, 通气管管口高出地面 4m 以上, 管口安装了阻火器, 其中汽油通气管还设置有呼吸阀。	合格
	15、通气管的公称直径不应小于 50mm。	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 6.3.10	该加油站的通气管公称直径为 50mm。	合格
	16、通气管管口应安装阻火器。当采用卸油油气回收系统和加油油气回收系统时, 汽油通气管管口上应安装机械呼吸阀。	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 6.3.11	该加油站通气管口已安装阻火器, 汽油通气管管口安装有呼吸阀。	合格
	17、油罐通气管道和露出地面的管道, 应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163 的无缝钢管。	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 6.3.12	该加油站油罐通气管道和露出地面的管道已采用无缝钢管, 符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163 的无缝钢管。	合格
	18、油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管, 应采用导静电耐	《汽车加油加气加氢站技术标准》	该加油站油罐车卸油时用的卸油连通软管采用导静	合格

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	油软管。	(GB50156-2021) 6.3.13	电耐油软管。	
	19、加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.3.14	该加油站站内工艺管道均埋地敷设。	合格
	20、卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于 2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于 1‰。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.3.15	该加油站卸油管道、卸油油气回收管道和油罐通气管横管坡向埋地油罐；卸油管道坡度大于 2‰，卸油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不小于 1‰，已在管道靠近油罐的位置设置集液器，且加油油气回收管道坡向集液器的坡度大于 1‰。	合格
	21、工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.3.18	该加油站的工艺管道埋地敷设，且没有穿过站房等建、构筑物。	合格
	22、埋地管道防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447 的有关规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.3.20	该加油站埋地工艺管道外表面防腐设计符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447 的有关规定。	合格
	23、汽车加油加气加氢站设备和管道的防腐蚀要求应符合设计文件的规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 15.8.1	该加油站的设备防腐蚀设计符合国家规范要求。	合格
	24、汽车加油站管道的防腐蚀施工应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447 的有关规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 15.8.3	该加油站埋地工艺管道外表面防腐设计符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447 的有关规定。	合格
	25、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。	《中华人民共和国安全生产法》（2021 修正）（中华人民共和国主席令第八十八号）第三十五条	该加油站已在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。	合格

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	26、建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于 1m³。油箱的通气管设置应满足防火要求，油箱的下部应设置防止油品流散的设施。储油间应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与发电机间、锅炉间分隔。	《建筑防火通用规范》（GB 55037—2022）第 4.1.5 条	该加油站发电机与柴油桶未储存在同一房间，柴油桶单独储存且小于 1m³。	合格
八 消防 设施 和 给 水 排 水	1、加油站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定： ①每 2 台加油机应配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火器，或 1 具 5kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器。 ②地下储罐应配置 1 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过 15m 时，应分别配置。 ③一、二级加油站应配置灭火毯 5 块、沙子 2m³。三级加油站应配置灭火毯 2 块、沙子 2m³。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）12.1.1	1.该加油站每 2 台加油机已配置 2 具 5kg 的手提式干粉灭火器。 2.已配置有 35kg 推车式干粉灭火器。 3.已配置 1 座 2m³消防沙箱。 4.加油站已设置灭火毯 5 块。	合格
	2、其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）12.1.2	该加油站配电室未配备不少于 2 具同类型的灭火器。	整改后合格
	3、加油加气站的排水应符合下列规定： （1）站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。 （2）加油站、LPG 加气站或加油与 LPG 加气合建站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井（独立的生活污水除外）。水封井的水封高度不应小于 0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于 0.25m。 （3）清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。 （4）排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定。 （5）加油站不应采用暗沟排水。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）12.3.2	站内地面雨水散流排放在排出围墙之前，设置水封装置。清洗油罐的污水集中收集交有资质环保公司处理。	合格
	4、排水井、雨水口或化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB	该加油站排水井等未设在作业区和可燃液体出现泄	合格

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	能流经的部位。	50156-2021) 12.3.3	漏事故时可能流经的部位。	
九 供 配 电	1、加油加气站的供电负荷等级可为三级。	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 13.1.1	该加油站供电负荷等级为三级。	合格
	2、加油站的供电电源,宜采用380/220V 外接电源。	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 13.1.2	该加油站采用 380/220V 外接电源。加油站的供电系统设独立的计量装置。	合格
	3、汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG 泵房、压缩机间等处均应设应急照明,连续供电时间不应少于 90min。	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 13.1.3	该加油站罩棚、站房、配电房等处均设应急照明,连续供电时间不少于 90min。	合格
	4、当引用外电源有困难时加油站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口应安装阻火器,排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定: 1) 排烟口高出地面 4.5m 以下时不应小于 5m。 2) 排烟口高出地面 4.5m 及以上时不应小于 3m。	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 13.1.4	该加油站设有一台 168kW 柴油发电机,发电机排烟口安装有阻火器,管口至各爆炸区域边界的水平距离符合要求。	合格
	5、加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 13.1.5	该加油站电力线路采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分穿钢管保护。	合格
	6、当采用电缆沟敷设电缆时,作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、油品、LPG、LNG 和 CNG 管道以及热力管道敷设在同一沟内。	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 13.1.6	该加油站电缆沟内充沙填实。	合格
	7、爆炸危险区域内的电气设备选型安装、电力线路敷设等应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014) 的规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 13.1.7	该加油站爆炸危险区域内的电气设备采用防爆型号。	合格
	8、加油加气站内爆炸危险区域以外的照明灯具,可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具,应选用防护等级不低于 IP44 级的照明灯具。	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 13.1.8	该加油站内爆炸危险区域以外的站房、配电房等建筑物选用非防爆型照明灯具。罩棚下处于非爆炸危险区域的照明灯具选用防护等级高于 IP44 级的照明	合格

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
			灯具。	
十 防 雷	1、油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.1	该加油站油罐防雷接地点不少于两处。	合格
	2、汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于 4Ω。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.2	该加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，接地电阻不大于 4Ω。	合格
	3、埋地钢制油罐、埋地 LPG 储罐和埋地 LNG 储罐，以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.4	该加油站埋地钢制油罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件已作电气连接并接地。	合格
	4、当加油加气站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，其顶面单层金属板厚度大于 0.5mm、搭接长度大于 100mm，且下面无易燃的吊顶材料时，可不采用避雷带（网）保护。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.6	该加油站的站房和罩棚采用避雷带保护。	合格
	5、加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.7	该加油站的信息系统采用导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均已接地。	合格
	6、加油站气站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.8	该加油站安装有与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。	合格
	7、380/220V 供配电系统宜采用 TN-S 系统，当外电源为 380V 时，可采用 TN-C-S 系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.9	该加油站 380/220V 供配电系统采用 TN-S 系统，安装有过电压（电涌）保护器。	合格
十一	1、加油加气站的汽油罐车、LPG 罐车和 LNG 罐车卸车场地和 CNG 加气子站内的车载储气瓶组的卸	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.11	该加油站的汽油罐车卸车场地设置有静电接地报警仪。	合格

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
防静电	气场地，应设卸车或卸气时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。			
	2、在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于 5 根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.12	该加油站少于 5 根螺栓的油品管道上的法兰两端已用金属线进行跨接。	合格
	3、防静电接地装置的接地电阻不应大于 100Ω。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.15	该加油站防静电接地装置的接地电阻小于 100 Ω。	合格
	4、油罐车、LPG 罐车、LNG 罐车和液氢罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置不应设置在爆炸危险 1 区。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.16	该加油站油罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置未设置在爆炸危险 1 区。	合格
十二 紧急 切断 系统	1、汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）13.5.1	该加油站已设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断潜油泵、加油机供电。紧急切断系统具有失效保护功能。	合格
	2、紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1) 在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置； 2) 在控制室、值班室内或站房收银台等有人值守的位置。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）13.5.2	该加油站站房（24 小时人员值班收银台）、加油机均设置了紧急停止按钮。	合格
	3、工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）13.5.3	该加油站加油泵能由手动启动的切断系统操纵关闭。	合格
	4、紧急切断系统应只能手动复位。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）13.5.4	该加油站站房（24 小时人员值班收银台）已设置了只能手动复位的紧急停止按钮。	合格
	5、紧急停车按钮应采用红色蘑菇头按钮，并带防护罩。	《信号报警及联锁系统设计规范》（HG/T20511-2014）第 4.11.4 条	该加油站收银台处的急停按钮未设防护罩。	整改后合格

项目	检查内容	检查依据	检查记录	结论
十三 防 渗 措 施	1、加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： (1) 采用双层油罐； (2) 单层油罐设置防渗罐池。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.5.1	该加油站埋地油罐采用双层油罐（内衬法）。	合格
	2、装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.5.4	该加油站装有潜油泵的油罐人孔操作井、加油机底槽均设有防泄漏措施。	合格
	3、加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定： ①双层管道的内层管应符合本标准第6.3节的有关规定； ②采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求； ③采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm； ④双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通； ⑤双层管道系统的最低点应设检漏点； ⑥双层管道坡向检漏点的坡度不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现； ⑦管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 6.5.5	该加油站加油管道采用双层管道。 双层管道的壁厚不小于5mm。 双层管道内层管与外层管之间的缝隙贯通串联。 双层管道设有在线检测系统。	合格
	4、埋地油罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花措施。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 14.2.16	该加油站人孔操作井内采取防渗漏和防火花发生的措施。	合格

5.1.3 新旧规范差异对照分析评价

表 5-2 (GB 50156) 新旧版规范对照表

序号	(GB50156) 旧规范	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)	检查结果	结论
1	《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2002, 2006 年版) 6.2.3 采用卸油油气回收系统时,应符合下列规定: 1. 油罐车上的油气回收管道接口, 应	6.1.15 油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量的 90% 时, 应能触动高液位报警装置; 油料达到油罐容量的 95%	该加油站液位报警装置设置在站房收银台处 (24 小时人员值班)。油料达到油罐容量 90% 时, 将触动高液位报警	合格

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

	装设手动阀门。 2. 密闭卸油管道的各操作接口处，应设快速接头及闷盖。宜在站内油气回收管道接口前设手动阀门。 3. 加油站内的卸油管道接口、油气回收管道接口宜设在地面以上。 4. 油罐应设带有高液位报警功能的液位计。	时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。	装置；油料达到油罐容量 95%时，手动关闭停止卸油。该加油站建于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）实施之前，新规实施后，该加油站未进行过改建或扩建，高液位报警的功能满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2002，2006 年版）6.2.3 的要求。	
2	《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012，2014 年版） 6.3.4 加油站采用卸油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1 汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。 2 各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于 80mm。 3 卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上	6.3.4 加油站卸油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1) 汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统； 2) 各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于 100mm； 3) 卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽，采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。	1、该加油站采用平衡式密闭油气回收系统； 2、该加油站汽油罐共用一根油气回收管，回收管管径为 80mm； 3、卸油油气回收管道的接口采用自闭式快速接头和盖帽。 该加油站改建于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）实施之前，新规实施后，该加油站未进行过改建或扩建，符合原规范《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012，2014 年版）的 6.3.4 的要求（各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不小于 80mm。）	合格
3	《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012，2014 年版） 6.3.8 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于 4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面 1.5m 及以上。通气管管口应设置阻火器。	6.3.9 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于 4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面 2m 及以上通气管管口应设置阻火器。	汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，通气管管口高出地面 4m，通气管口均安装有阻火罩。符合新、旧规范要求。	合格
4	《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012，2014 年版） 10.1.1 条 加油加气站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定： （1）每 2 台加油机应配置不少于 2 具 4g 手提式干粉灭火器，或 1 具 4kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火	12.1.1 加油加气加氢站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定： （1）每 2 台加油机应配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火器，或 1 具 5kg 手提式干粉灭火器和 1	该加油站每 2 台加油机已配置 2 具 5kg 的手提式干粉灭火器。符合新、旧规范要求。	合格

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

	器。加油机不足 2 台应按 2 台配置。	具 6L 泡沫灭火器。加油机不足 2 台应按 2 台配置。		
5	《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012, 2014 年版)第 11.1.3 条 加油站, 加气站及加油加气合建站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG 泵房、压缩机间等处, 均应设应急照明。	13.1.3 汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG 泵房、压缩机间等处均应设应急照明, 连续供电时间不应少于 90min。	该加油站罩棚、站房、配电房等处均设应急照明, 连续供电时间不少于 90min。符合新、旧规范要求。	合格
6	《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012, 2014 年版) 11.4.6 报警系统应配有不间断电源。	第 13.4.5 条 报警系统应配有不间断电源, 供电时间不宜少于 60min。	报警系统配有 UPS 不间断电源, 供电时间不少于 60min。符合新、旧规范要求。	合格
7	《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012, 2014 年版) 6.2.6 位于加油岛端部的加油机附近应设防撞柱(栏), 其高度不应小于 0.5m。	14.2.3 加油岛的设计应符合下列规定: (4) 靠近岛端部的加油机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱(栏)时, 其钢管的直径不应小于 100mm, 高度不应小于 0.5m, 并应设置牢固。	钢管防撞柱直径为 90mm。该加油站建于《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)实施之前, 新规实施后, 该加油站未进行过改建或扩建, 符合原规范《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012, 2014 年版)的 6.2.6 的要求。	合格
8	《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2002, 2006 年版) 6.1.8 油罐的各接合管, 应设在油罐的顶部, 其中出油接合管宜设在人孔盖上。	6.3.8 油罐的接合管设置应符合下列规定: ①接合管应为金属材质; ②接合管应设在油罐的顶部, 其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口应设在人孔盖上; ③进油管应伸至罐内距罐底 50mm~100mm 处, 进油立管的底端应为 45°斜管口或 T 形管口, 进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口; ④罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀, 应高于罐底 150mm~200mm; ⑤油罐的量油孔应设带锁的量油帽, 量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底 200mm 处, 并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施; ⑥油罐人孔井内的管道	接合管设在油罐的顶部, 进油接合管设在人孔盖上, 出油接合管及潜油泵未设在人孔盖上。该加油站在 2006 年后未进行过改建或扩建, 原规范《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2002, 2006 年版)的第 6.1.8 条中未作强制要求, 满足原规范要求。	符合

		及设备应保证油罐人孔盖的可拆装性； ⑦人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。		
--	--	---	--	--

由表 5-2 分析可知，该加油站在今后进行改建或扩建设计和施工时，建议按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第 6.3.4 条汽油罐共用的卸油油气回收主管应满足公称直径不小于 100mm 的规定，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第 14.2.3 条加油岛防撞柱钢管的直径不应小于 100mm，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第 6.3.8 条应满足接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口应设在人孔盖上；进一步提高加油站的设备本质安全水平。

5.1.4 安全评价现场检查表汇总

表 5-3 安全评价现场检查表汇总

序号	名称	应有检查项	实际检查项		
			合格	不合格	无此项
01	证照文书	5	5	0	/
02	安全管理制度	4	4	0	/
03	安全管理组织	6	6	0	/
04	从业人员要求	7	7	0	/
05	总平面布置	23	23	0	/
06	油罐	10	10	0	/
07	工艺系统	26	26	0	/
08	消防设施和给水排水	4	3	1	/
09	供配电	8	8	0	/
10	防雷	7	7	0	/
11	防静电	4	4	0	/
12	紧急切断系统	5	4	1	/
13	防渗措施	4	4	0	/
14	总计	113	111	2	0

采用安全评价现场检查表对该加油站的现状进行安全评价，其中，适用于该加油站的检查项目共 113 项，其中适用的 111 项检查项目合格，2 项整改

后合格。其中，整改后合格项为：

1. 该加油站配电室未配备不少于 2 具同类型的灭火器，经建议在配电室内配备 2 具同类型的灭火器；
2. 该加油站收银台处的急停按钮未设防护罩，经建议在收银台的急停按钮设置透明防护罩。

5.1.4 安全评价现场检查表分析

根据《加油站安全评价现场检查表》的内容将加油站划分为证照文书、安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求、总平面布置、油罐、工艺系统、消防设施和给水排水、供配电、防雷、防静电、紧急切断系统、防渗措施共 13 个单元，以下分别对各单元进行分析评价。

1) 证照文书分析评价

该加油站按照国家有关危险化学品经营管理的法规标准规定，已持有以下证件：

- (1) 《营业执照》；
- (2) 《危险化学品经营许可证》；
- (3) 《建筑工程消防验收意见书》；
- (4) 《防雷装置检测标志》；

本单元适用于该加油站的检查项目共 5 项，全部合格。

2) 安全管理制度分析评价

该加油站根据国家的有关法律法规和政府安全管理部门的有关规定，建立了站长、安全管理人员等各类岗位的全员安全生产责任制和岗位职责，并针对自身的特点制定了包括《全员安全生产责任制度》等安全管理责任制，以及加油、卸油等岗位操作规程，该加油站制定了本单位的《生产安全事故应急预案》，报送相关管理部门进行了备案，并能够定期进行演练。

本单元适用于该加油站的检查项目共 4 项，全部合格。

3) 安全管理组织分析评价

该加油站作业现场配备最少有 1 名安全管理人员，并成立了全员参与的义务消防队，员工职责明确，操作熟练，熟悉站内灭火器材、设施的分布、

种类和操作，该加油站建立有安全管理机构，任命站长为消防责任人。

本单元适用于该加油站的检查项目共 6 项，全部合格。

4) 从业人员要求分析评价

该加油站站长和安全管理人員已取得相關管理部门颁发的安全合格证书，其他从业人员经本单位培训合格后上岗。该加油站电工为统一安排。

本单元适用于该加油站的检查项目共 7 项，全部合格。

5) 总平面布置分析评价

本节主要依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等有关标准、规范，从安全的角度，对该加油站的站址选择、总平面布置等方面进行分析评价。

(1) 加油站选址分析评价

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站位于广州市白云区钟落潭镇广从公路五龙岗料口，该加油站东面为绿化空地、架空电力线①（有绝缘层，H=5m）；南面为广从七路（属主干路）、广州地铁 14 号线高架段（地上）；西面为绿化空地、地铁变电房（二层，建筑面积约 1300m²，按丙类物品生产厂房确定）、架空电力线②（有绝缘层，H=8.5m）；北面为绿化空地，西北为架空电力线③（无绝缘层，H=40m）。

该加油站与周边建构筑物之间的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）4.0.4 的要求。

(2) 加油站总平面布置分析评价

①该加油站的围墙设置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）5.0.12 的要求。

②站内道路采用水泥路面，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）5.0.2 的要求。

③罩棚为半敞开式结构，加油岛高度、加油岛的宽度、罩棚支柱距离加油岛端部符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）14.2.3 的要求。

④站房及其它附属建筑物的耐火等级为二级，符合《汽车加油加气加氢

站技术标准》（GB 50156-2021）14.2.1 的要求。

⑤站内作业区域内无油性植物，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）14.3.1 的要求。

综上所述，本单元适用于该加油站的检查项目共 23 项，全部合格。

6) 油罐分析评价

(1) 该加油站油罐为卧式钢制油罐，均为室外埋地设置，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.1.4 的要求。

(2) 每个油罐的人孔设有操作井；油罐已采用外表防腐设计和防止油罐上浮的措施；油罐设在非车行道下面，罐顶的覆土厚度大于 0.5m，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.1.12、6.1.13 和 6.1.14 的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 10 项，全部合格。

7) 工艺系统分析评价

(1) 油罐车采用密闭卸油方式，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.3.1 的要求。

(2) 该加油站的加油机设在罩棚内，且均有防爆合格证。该加油站采用潜油泵加油工艺。加油枪采用自封式加油枪，最大流量均不大于 50L/min，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.2.1 和 6.2.2 的要求。

(3) 加油站内的工艺管道均埋地敷设，且未穿越站房等建（构）筑物，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.3.14 和 6.3.18 条的要求。卸油管道坡度大于 2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不小于 1%，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）6.3.15 的要求。

(4) 该加油站汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，通气管位于油罐区中部，通气管管口高出地面 4m 以上，管口安装了阻火器，其中汽油通气管还设置有呼吸阀。

本单元适用于该加油站的检查项目共 26 项，26 项全部合格。

8) 消防设施和给水排水分析评价

(1) 该加油站已为每台加油机已配置 2 具 5kg 的手提式干粉灭火器；埋地油罐区已配备有 35kg 推车式干粉灭火器，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）12.1.1 的要求。

(2) 站内有设置水封装置，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）12.3.1 的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 4 项，3 项合格，其中 1 项经油站整改后合格。

9) 供配电分析评价

该加油站供电负荷等级为三级，供电电源采用外接的 380V/220V 的电源，独立计量。符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.1.1 和 13.1.2 的要求。加油站电缆采用直埋敷设，穿越行车道电缆已穿钢管保护，加油站内爆炸危险区域以外的站房、配电房等建筑物选用非防爆型照明灯具。罩棚下处于非爆炸危险区域的照明灯具选用防护等级高于 IP44 级的照明灯具，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.1.5 和 13.1.8 的要求。爆炸危险区域以内的电气设备采用防爆型号，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.1.7 的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 8 项，全部合格。

10) 防雷分析评价

该加油站持有有效期内的防雷装置检测标志，具体分析如下：

(1) 该加油站钢制油罐防雷接地点不少于 2 处，与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。站房和罩棚采用避雷带保护。符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.1、13.2.4 和 13.2.6 的要求。

(2) 根据该加油站提供的防雷装置检测报告，油罐的防雷装置接地电阻阻值，以及输油管道接地电阻和防静电接地电阻阻值均合格。

(3) 加油站的信息系统采用导线穿钢管配线，配电线路装设有与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.7 和 13.2.8 的要求。

(4) 380/220V 供配电系统采用了 TN-S 系统，供电系统的电缆金属保护

管两端均有接地，在供配电系统的电源端安装有与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.9 的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 7 项，全部合格。

11) 防静电分析评价

（1）根据该加油站提供的防雷装置定期检测报告，输油管道防感应雷接地电阻值和防静电接地电阻值均合格。

（2）该加油站的汽油罐车卸车场地设有防静电接地装置，并安装有静电接地仪，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.11 的要求。

（3）在爆炸危险区域内少于 5 根螺栓的油品管道上法兰两端的连接处采用金属线进行了跨接，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.2.12 的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 4 项，全部合格。

12) 紧急切断系统评价

（1）该加油站已设置了紧急切断系统，确保了在紧急事故状态下能迅速切断潜油泵、加油机的电源，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.5.1 的要求。

（2）该加油站紧急切断系统的启动开关在站房、收银台和加油机上安装了急停按钮，加油泵能由手动启动的远程切断系统操纵关闭，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.5.2 和 13.5.3 的要求。

（3）该加油站的紧急切断系统设置为只能手动复位，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）13.5.4 的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 5 项，4 项合格，其中 1 项经油站整改后合格。

13) 防渗措施

该加油站埋地油罐采用双层油罐（内衬法），符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）6.5.1 的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 4 项，全部合格。

5.2 重点监管危险化学品安全措施和应急处置分析评价

依据《重点监管的危险化学品名录》（2013 年完整版）辨识可知，该加油站储存的汽油为首批重点监管的危险化学品，采用检查表对该加油站储存的汽油的安全措施和应急处置进行分析评价如下表 5-4：

表 5-4 汽油安全措施和应急处置检查表

序号	项 目 检 查 内 容	事实记录	结论
一般要求	1 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。	该加油站员工经过培训，考核合格后上岗。	合格
	2 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。	该加油站装卸油作业为密闭操作，工作场所全面通风，站区严禁烟火。	合格
	3 操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。	该加油站操作人员穿防静电工作服。	合格
	4 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。	该加油站油罐设有液位计，有高液位报警功能。	合格
	5 避免与氧化剂接触。	该加油站油品单独储存于油罐中，没有与氧化剂接触。	合格
	6 生产、储存区域应设置安全警示标志。	该加油站作业及储存区域有安全警示标志。	合格
	7 灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。	该加油站有去除静电接地装置。	合格
	8 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。	该加油站消防器材及应急处理设备数量足够。	合格
操作安全	9 油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。	该加油站埋地储罐区严禁烟火且汽油未与其他易燃物质储存在一起。	合格
	10 往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。	该加油站输油管插入油面以下。	合格
	11 沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。	设置危废储存柜，签订危废回收处理协议。	合格
储存安全	12 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。	该加油站汽油储存远离火种、热源。	合格
	13 应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。	该加油站汽油单独储存在钢制储罐内。	合格

序号	项 目 检 查 内 容	事实记录	结论
14	采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于 1000m ³ 及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。	该加油站没有使用易产生火花的设备和工具。储存区设有泄漏应急处理设备。	合格

由上表可知，对该加油站重点监管的危险化学品汽油的安全措施和应急处置共检查 14 项，均符合《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142 号）的安全要求。

5.3 作业条件危险性评价法评价

5.3.1 作业条件危险性评价过程

对于具有潜在危险性的作业条件，采用格雷厄姆（K.J.Graham）——金尼法（G.F.Kinney）法（也称 LEC 法）进行评价。根据此方法，影响危险性的主要因素包括：（1）发生事故或危险事件的可能性；（2）暴露于这种危险环境的情况；（3）事故一旦发生可能产生的后果。用公式表示为： $D=L \cdot E \cdot C$

式中 D——作业条件的危险性；

L——事故或危险事件发生的可能性；

E——暴露于危险环境的频率；

C——发生事故或危险事件的可能结果。

采用作业条件危险性评价法对该加油站的作业条件危险性进行评价，其评价过程和结果如下表 5-5：

表5-5 作业条件危险性进行评价过程和结果

作业场所	危险、有害因素	影响因素	分数值	说明
加油作业区	火灾	L	1	火灾爆炸事故概率较低。
		E	6	作业人员在工作时间内均处于该区域。
		C	7	设备设施损毁，对人员造成一定伤害。
		D	42	一般危险，需要注意。
	其他爆炸	L	1	火灾爆炸事故概率较低。
		E	6	作业人员在工作时间内均处于该区域。
		C	7	设备设施损毁，对人员造成一定伤害。
		D	42	一般危险，需要注意。

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

作业场所	危险、有害因素	影响因素	分数值	说明
	中毒和窒息	L	0.5	发生中毒的可能性相对较低。
		E	6	作业人员在工作时间内均处于该区域。
		C	1	有可能造成人员损害。
		D	3	稍有危险，可以接受。
	触电	L	1	电器线路防护设施状况良好，触电危险性降低。
		E	6	作业人员在工作时间内均处于该区域。
		C	7	有可能对人员造成一定伤害。
		D	42	一般危险，需要注意。
	高处坠落	L	0.5	防护设施良好，发生事故概率降低。
		E	6	作业人员在工作时间内均处于该区域。
		C	7	对人员造成一定伤害。
		D	21	一般危险，需要注意。
	物体打击	L	1	无交叉作业，劳动防护设施比较完善。
		E	6	作业人员在工作时间内均处于该区域。
		C	3	对人员造成一定伤害。
		D	18	稍有危险，可以接受。
	车辆伤害	L	1	加油站道路状况以及设备防护设施状况良好。
		E	6	作业人员在工作时间内均处于该区域。
		C	7	车辆可能对人体造成碰撞伤害，损坏设施。
		D	42	一般危险，需要注意。
	机械伤害	L	1	有可能会引起机械伤害事故
		E	6	作业人员在工作时间内均处于该区域。
		C	3	有可能造成人员损害。
		D	18	稍有危险，可以接受。
卸油作业区	火灾	L	1	火灾爆炸事故概率较低。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	15	储存物质数量较大，一旦发生事故后果严重。
		D	45	一般危险，需要注意。
	其他爆炸	L	1	火灾爆炸事故概率较低。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	15	储存物质数量较大，一旦发生事故后果严重。
		D	45	一般危险，需要注意。
	中毒和窒息	L	3	有可能会引起中毒事故。

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

作业场所	危险、有害因素	影响因素	分数值	说明
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	1	有可能造成人员损害。
		D	9	稍有危险，可以接受。
	触电	L	1	电器线路防护设施状况良好，触电危险性降低。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	可对人体造成一定伤害。
		D	21	一般危险，需要注意。
	高处坠落	L	0.5	防护设施良好，发生事故概率降低。
		E	3	作业人员在工作时间较少处于该区域。
		C	7	对人员造成一定伤害。
		D	10.5	稍有危险，可以接受。
	物体打击	L	1	不存在交叉作业，卸油作业简单。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于区域。
		C	7	可对人体造成一定伤害。
		D	21	一般危险，需要注意。
	车辆伤害	L	1	加油站道路状况以及设备防护设施状况良好。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	车辆可能对人体造成碰撞伤害，损坏设施。
		D	21	一般危险，需要注意。
埋地油罐区	火灾	L	1	存在发生火灾事故的可能性。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于区域。
		C	15	设备设施损毁，对人员造成一定伤害。
		D	45	一般危险，需要注意。
	其他爆炸	L	1	存在发生火灾事故的可能性。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于区域。
		C	15	设备设施损毁，对人员造成一定伤害。
		D	45	一般危险，需要注意。
	中毒和窒息	L	3	有可能会引起中毒事故。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	1	有可能造成人员损害。
		D	9	稍有危险，可以接受。
	触电	L	1	电器线路防护设施状况良好，触电危险性降低。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

作业场所	危险、有害因素	影响因素	分数值	说明
		C	7	可对人体造成一定伤害。
		D	21	一般危险，需要注意。
	机械伤害	L	1	有可能会引起机械伤害事故
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	3	有可能造成人员损害。
		D	9	稍有危险，可以接受。
	车辆伤害	L	1	加油站道路状况及设备防护设施状况良好。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	车辆可能对人体造成碰撞伤害，损坏设施。
		D	21	一般危险，需要注意。
配电房	火灾	L	1	存在发生火灾事故的可能性。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	有可能造成人员伤亡。
		D	21	一般危险，需要注意。
	触电	L	1	电器线路防护设施状况良好，触电危险性降低。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	有可能对人员造成一定伤害。
		D	21	一般危险，需要注意。
站房	火灾	L	1	存在发生火灾事故的可能性。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	有可能造成人员伤亡。
		D	21	一般危险，需要注意。
	触电	L	1	电器线路防护设施状况良好，触电危险性降低。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	有可能对人员造成一定伤害。
		D	21	一般危险，需要注意。
	高处坠落	L	0.5	防护设施良好，发生事故概率降低。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	有可能造成人员伤亡。
		D	10.5	稍有危险，可以接受。
辅房 1	火灾	L	1	存在发生火灾事故的可能性。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	有可能造成人员伤亡。

作业场所	危险、有害因素	影响因素	分数值	说明
	触电	D	21	一般危险，需要注意。
		L	1	电器线路防护设施状况良好，触电危险性降低。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	有可能对人员造成一定伤害。
		D	21	一般危险，需要注意。
	高处坠落	L	0.5	防护设施良好，发生事故概率降低。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	有可能造成人员伤亡。
		D	10.5	稍有危险，可以接受。
仓库	火灾	L	1	存在发生火灾事故的可能性。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	有可能造成人员伤亡。
		D	21	一般危险，需要注意。
	触电	L	1	电器线路防护设施状况良好，触电危险性降低。
		E	3	作业人员在工作时间内较少处于该区域。
		C	7	有可能对人员造成一定伤害。
		D	21	一般危险，需要注意。

5.3.2 作业条件危险性评价结果

1) 根据对加油作业区单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、其他爆炸、触电、高处坠落、车辆伤害的危险程度为“一般危险，需要注意”，中毒和窒息、机械伤害、物体打击的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

根据对卸油作业区单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、其他爆炸、触电、物体打击、车辆伤害的危险程度为“一般危险，需要注意”，中毒和窒息、高处坠落的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

根据对埋地油罐区单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、其他爆炸、车辆伤害、触电的危险程度为“一般危险，需要注意”，中毒和窒息、机械伤害的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

根据对配电房单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：

火灾、触电的危险程度为“一般危险，需要注意”；

根据对站房单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、触电的危险程度为“一般危险，需要注意”；高处坠落的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

根据对辅房 1 单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、触电的危险程度为“一般危险，需要注意”；高处坠落的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

根据对仓库单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、触电的危险程度为“一般危险，需要注意”。

2) 作业条件危险性分析只是从统计和经验角度上来考虑的，事故的发生及其后果也并不是绝对的，在一定条件下可以转化，只有在工艺设计上采取措施进行预防，并通过加强教育培训，严格操作规程熟练操作技能，杜绝“三违”，加强防护，以预防事故的发生。

对于危险程度为“一般危险，需要注意”（如：加油作业区的火灾、其他爆炸、触电、高处坠落、车辆伤害；卸油作业区的火灾、其他爆炸、触电、物体打击、车辆伤害；埋地油罐区的火灾、其他爆炸、车辆伤害、触电；配电房的火灾、触电；站房的火灾、触电；仓库的火灾）的危险有害因素，该加油站需要重点关注，一旦发现上述危险有害因素时，其后果较为严重，可能会导致人员的伤害或造成较大的财产损失。在加油站储存和经营过程中需要采取相应的安全措施加以防范，对设备进行定期检验维护，确保设备使用安全；加强员工的培训，取得上岗资格证，提高员工安全意识和安全技能，降低发生各类安全事故的风险。

5.4 火灾、爆炸危险指数法评价

5.4.1 火灾、爆炸危险指数法评价过程

(1) 选择工艺单元

本报告选取储罐区的埋地储罐作为评价单元，并选取汽油作为其代表性物质。该加油站埋地储罐区设有50m³的92#汽油罐1个，50m³的95#汽油罐1个，汽油密度取0.75t/m³，约75t。用道化学火灾、爆炸危险指数法对储罐区的埋地

汽油罐作定量评价。

(2) 确定物质系数MF

物质系数MF是物质内在的一个基础数据，表述物质在燃烧或其他化学反应引起的火灾、爆炸时释放能量大小的内在特性。本站内的危险化学品为汽油。查道化法（七版）附表“物质系数和特性”，汽油的物质系数和特性见下表。

表5-6 汽油的物质系数及特性表

物料名称	物料系数MF	燃烧热H _C 10 ³ Btu/lb	NFPA分级			闪点 (℃)
			N _H	N _F	N _R	
汽油	16	18.8	1	3	0	-46

(3) 计算一般工艺危险系数F₁

一般工艺危险系数F₁是确定事故损害大小的主要因素，其确定计算过程见火灾爆炸指数F&EI表。

(4) 计算特殊工艺危险系数F₂

特殊工艺危险是影响事故发生概率的主要因素，特定的工艺条件是导致火灾爆炸事故的主要原因。工艺危险系数F₂的计算过程见火灾爆炸指数F&EI表。

(5) 计算工艺单元危险系数F₃

单元工艺危险系数F₃是一般工艺危险系数与特殊工艺危险系数的乘积。单元工艺危险系数的正常值范围为1-8，若超过8，则取值为8。

(6) 确定火灾、爆炸指数F&EI

火灾、爆炸危险指数是用来估计生产事故可能造成破坏的大小，火灾爆炸指数F&EI等于物质系数MF与工艺危险系数F₃的乘积，具体计算数值见火灾爆炸指数F&EI表。

(7) 确定安全补偿系数C

根据以往的安全管理经验，对本评价项目实施一定的安全对策措施，从而预防严重事故的发生和降低事故的发生概率和危害。安全措施可分为工艺控制、物质隔离、防火措施三类，其补偿系数为C₁、C₂、C₃，具体数据见安全补偿系数表。

(8) 确定补偿后的火灾爆炸指数F&EI'

补偿后的火灾爆炸指数F&EI'等于火灾爆炸指数F&EI与安全补偿系数C的乘积。

(9) 确定暴露区域范围

在火灾、爆炸事故中，暴露区域内的设备、设施将会暴露在火灾或爆炸的环境之中，并可能遭受破坏。考虑评价单元内设备在火灾、爆炸事故中遭受的损坏的实际影响，用一个围绕着评价单元的圆柱体的体积来表征该范围内设备所承受的风险的大小，其底面积是暴露区域，高度相当于暴露半径。由此可见，暴露半径决定了暴露区域的大小，暴露半径（R）可以用F&EI值乘以0.256计算获得，暴露区域面积可由公式 $S=\pi R^2$ 计算获得，其结果见表火灾、爆炸危险分析汇总表。

(10) 确定火灾爆炸危险等级

由计算所得火灾爆炸指数F&EI和F&EI'，根据道化学法（七版）火灾爆炸危险指数与危险等级对应表确定危险等级，详见火灾爆炸危险分析汇总表。

表5-7 火灾、爆炸指数（F&EI）表

代表物质：汽油			
物质系数（MF）：16			
1. 一般工艺危险	危险系数范围	采用危险系数	取值说明
基本系数	1.00	1.00	
A.放热化学反应	0.3~1.25	0.00	无放热反应
B.吸热反应	0.20~0.40	0.00	无吸热反应
C.物料处理与输送	0.25~1.05	0.5	汽油为I类易燃液体
D.密闭式或室内工艺单位	0.25~0.90	0.45	油品装卸场所为密闭工艺
E.通道	0.20~0.35	0.00	装置周围有紧急救援车辆进出通道
F.排放和泄漏控制	0.25~0.50	0.50	卸油点周围为可排放泄漏液的平坦地，一旦失火，会引起火灾
一般工艺危险系数（F）		2.45	F₁=1.0+0.5+0.45+0.5=2.45
2.特殊工艺危险	危险系数范围	采用危险系数	取值说明
基本系数	1.00	1.00	
A.毒性物质	0.20~0.80	0.20	汽油健康危害级别N _H =1，毒性物质系数为0.2×1，N _H =0.2
B.负压（<500mmHg）	0.50	0.00	为常压操作
C.燃烧范围或其附近的操作	0.50	0.50	油罐泵出物料时，会吸入空气，爆炸危险性大

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告

D.粉尘爆炸	0.25~2.00	0.00	无粉尘爆炸危险
E.压力	100/100	0.16	泵出压力，查危险系数图，取值
F.低温	0.20~0.30	0.00	常温状态
G.易燃及不稳定物质	0.16-1.8	0.61	储存中易燃液体，总能量 = $75 \times 10^3 \times 18.8 \times 10^3 \div 0.454 = 3.1 \times 10^9 \text{Btu}$ ，查贮存中易燃液体与危险系数图
H.腐蚀与磨损	0.10~0.75	0.20	储罐存在轻微腐蚀与磨损
I.泄漏—接头和填料	0.10~1.50	0.30	法兰连接处可能产生正常的一般泄漏
J.使用明火设备		0.00	加油站无明火设备
K.热油热交换系统	0.15~1.15	0.00	无热油热交换系统
L.转动设备	0.50	0.00	无大于600马力的压缩机和大于75马力的泵
特殊工艺危险系数（F）		2.97	$F_2 = 1.00 + 0.20 + 0.5 + 0.16 + 0.61 + 0.20 + 0.30 = 2.97$
工艺单位危险系数（ $F_3 = F_1 \times F_2$ ）		7.28	$F_3 = 2.45 \times 2.97 = 7.28$
火灾爆炸危险指数 $F \& EI = F_3 \times MF$		116.42	$F \& EI = 7.28 \times 16 \approx 116.42$
潜在火灾爆炸危险等级			中等

表5-8 安全补偿系数表

安全措施		补偿系数范围	采用补偿系数	取值说明
工艺控制	a.应急电源	0.98	0.98	有应急电源
	b.冷却装置	0.97~0.99	1.00	无冷却系统
	c.抑爆装置	0.84~0.98	1.00	无
	d.紧急停车装置	0.96~0.99	0.98	设置有紧急切断阀
	e.计算机控制	0.93~0.99	1.00	无计算机监测系统
	f.惰性气体保护	0.94~0.96	1.00	无惰性气体保护
	g.操作规程、程序	0.91~0.99	0.95	有操作规程，鉴于管理水平参差不齐，取中间值
	h.化学活泼性物质检查	0.91~0.98	1.00	汽油不属活性化学物质
	i.其它工艺危险分析	0.91~0.98	0.95	加油站对所经营的危险化学品采取相应的安全措施
工艺控制安全补偿系数（ C_1 ）			0.87	$C_1 = 0.98 \times 0.98 \times 0.95 \times 0.95 = 0.88$
物质隔离	a.遥控阀	0.96~0.98	1	紧急切断按钮设在营业厅内，可切断所有电源
	b.卸料、排空装置	0.96~0.98	1.00	无倒罐流程
	c.排放系统	0.91~0.97	1.00	无可容纳泄漏出来的油品的排放系统
	d.联锁装置	0.98	0.98	设置了卸油高液位联锁装置
物质隔离安全补偿系数（ C_2 ）			0.98	$C_2 = 0.98$
防火措施	a.泄漏检测装置	0.94~0.98	1.00	无
	b.钢质结构	0.95~0.98	1.00	无防火钢结构及防火涂层
	c.消防水供应系统	0.94~0.97	1.00	无
	d.特殊灭火系统	0.91	1.00	无
	e.洒水灭火系统	0.74~0.97	1.00	无
	f.水幕	0.97~0.98	1.00	无

	g.泡沫灭火系统	0.92~0.97	1.00	无
	H. 手提式灭火器、水枪	0.93~0.98	0.95	按规范要求配备灭火器和灭火沙
	i.电缆防护	0.94~0.98	0.94	采用埋地电缆
防火设施安全补偿系数 (C_3)			0.89	$C_3=0.95\times0.94=0.89$
安全措施补偿系数 $C=C_1\times C_2\times C_3=0.87\times0.98\times0.89\approx0.76$				
补偿后火灾爆炸指数			$116.42\times0.76\approx$ 88.48	
补偿后潜在火灾爆炸危险等级			较轻	

表5-9 危险指数与危险等级对应表

火灾爆炸危险指数	危险等级
1~60	最 轻
61~96	较 轻
97~127	中 等
128~158	很 大
>159	非常大

5.4.2 火灾、爆炸危险指数法分析评价小结

将计算结果进行汇总，给出火灾、爆炸危险分析汇总表。

表5-10 火灾、爆炸危险分析汇总表

序号	评价项目	埋地储罐工艺
1	代表性物质	汽油
2	物质系数 (MF)	16
3	火灾爆炸危险指数 $F\&EI=F_3\times MF$	116.42
4	暴露半径 (m) $R=F\&EI\times0.256$	29.80
5	潜在火灾爆炸危险等级	中等
6	暴露区面积 (m^2) $S=\pi R^2$	2788.44
7	安全补偿系数 $C=C_1\times C_2\times C_3$	0.76
8	补偿后的火灾爆炸危险指数 $F\&EI'=C\times F\&EI$	88.48
9	补偿后的暴露半径 (m) $R'=F\&EI'\times0.256$	22.65
10	实际火灾爆炸危险等级	较轻

由上表中得出如下结论：

(1) 由表中火灾、爆炸危险分析表得出，埋地油罐的火灾爆炸危险指数 $F\&EI$ 为 116.42，暴露半径为 29.80m，暴露区面积为 2788.44 m^2 ，火灾、爆炸危险性为“中等”程度。

(2) 由表中火灾、爆炸危险分析表得出, 各评价单元在采取安全措施后, 埋地油罐补偿后的火灾爆炸危险指数F&EI为88.48, 补偿后的暴露半径为22.65, 火灾爆炸危险等级由“中等”降至“较轻”。

(3) 通过比较补偿前后评价单元火灾、爆炸指数和危险性程度, 可以看出评价工艺单元采取的安全措施, 在降低火灾爆炸危险程度方面, 起到一定的作用。考虑到储油罐发生火灾、爆炸事故后果的严重性, 在操作中应该采取更多可行的安全防护措施和相应应急救援预案, 使该单元的火灾、爆炸危险指数进一步降低。

该加油站在经营储运过程中其危险程度属于较轻, 风险可以接受。但作为危险化学品经营单位必须严把安全关, 落实安全生产责任制、各项安全管理制度及安全操作规程, 保障现有安全设备、设施的正常运作。

5.5 经营单位基本条件分析评价

5.5.1 经营和储存场所、设施、建筑物

该加油站持有建筑工程消防验收意见书, 其经营和储存场所、设施、建筑物符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)和《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB 50016-2014)的有关要求, 符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第55号, 根据国家安全生产监督管理总局令第79号修正)第六条第一款的规定。

5.5.2 人员上岗资格

该加油站主要负责人、安全管理人员均已取得相关管理部门颁发的安全合格证书, 其他作业人员经本单位专业培训取得上岗资格, 符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第55号, 根据国家安全生产监督管理总局令第79号修正)第六条第二款的规定。

5.5.3 安全管理制度和操作规程

该加油站已建立加油站安全责任制、临时动火作业管理制度、进入受限空间作业管理制度和加油、卸油操作规程以及各类安全管理制度, 符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第55号, 根据国家安全生产监督管理总局令第79号修正)第六条第三款的规定。

5.5.4 事故应急救援预案

该加油站制定有本油站的生产安全事故应急救援预案，并已取得生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表，并规定每年都要定期进行员工专项消防灭火训练演练及防跑、防冒、防漏油等应急演练。符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）第六条第四款的规定。

5.5.5 经营条件、储存条件

该加油站持有《营业执照》和《危险化学品经营许可证》，经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）的要求。站房、罩棚设置防雷保护设施，油罐按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）相关规定设置，符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）第六条第五款的规定。


5.5.6 小结

通过以上分析，该加油站经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）的要求。

6 对策措施建议

6.1 现场勘查存在的问题及建议

表 6.1 现场勘查存在的问题及建议汇总表

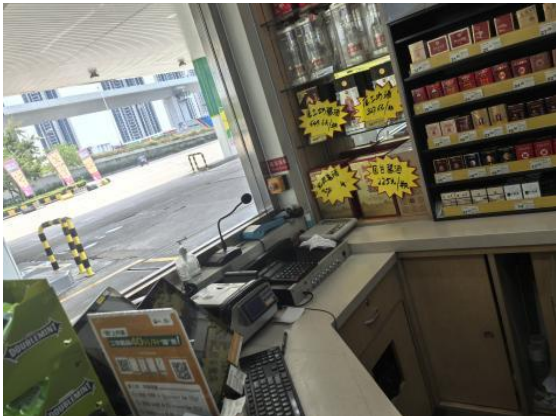序号	存在主要问题	依据	整改建议
1.	该加油站配电室未配备不少于 2 具同类型的灭火器。 	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第12.1.2条	建议企业在配电室配备 2 个 4kg 或 5kg 的干粉灭火器并定期检查。
2.	该加油站收银台处的急停按钮未设防护罩。 	《信号报警及联锁系统设计规范》(HG/T20511-2014) 第 4.11.4 条	建议该加油站在收银台的急停按钮设置透明防护罩。

6.2 安全技术对策措施

6.2.1 管理方面（制度、组织、人员）的对策措施

1) 主要负责人应建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，并落实本单位安全生产规章制度和操作规程。（《中华人民共和国安全生产法》第二十一条）

2) 加油站应当依法经营，确保安全，禁止下列危及安全的经营行为：（《广东省成品油经营（安全）许可实施细则》第二十二条）

(1) 无证无照、证照不符或超越范围经营成品油。

(2) 从未取得危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证的企业采购成品油。

(3) 向未取得危险化学品经营许可证的成品油批发经营企业或加油站销售成品油。

(4) 转让、买卖、出租、出借、伪造危险化学品经营许可证。

(5) 经营走私、非法炼制的非标号或国家明令禁止的成品油。

(6) 加油站利用后方油库，通过加油机以外的其它方式销售成品油或变相从事批发业务。

(7) 加油站擅自掺混、调制成品油。

(8) 非高速公路服务区设置的加油站内开办大型超级商场（便利店除外）、餐馆、洗脚屋、发廊、桑拿、娱乐场所或旅馆且不符合安全距离的。

(9) 国家、省法律、行政法规禁止的其它经营行为。

(10) 加油站应定期组织“全民消防，生命至上”“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”等主题的消防安全宣传教育，坚持预防为主，着力提升基层防灾避险能力，确保员工掌握火灾预防知识，提升疏散逃生和自救互救技能。

6.2.2 场所、设施、装置、消防、电器方面的对策措施

1、加油场所、设施、装置安全对策措施

(1) 对进入加油站尚未熄火的车辆工作人员应予以及时制止，严禁用油枪往塑料桶（瓶）内加油，严禁在站内修车。

(2) 加油员必须亲自操作加油枪，不能让顾客操作。

(3) 加油时不得强拉拆扭加油软管。

(4) 加油时集中精力认真操作，做到不洒不冒。

(5) 加油机发生故障应立即停止加油。

(6) 发生跑、冒、漏油时，必须清理现场后，加油车辆方能启动离去。

(7) 给车辆加油，要提醒司机不要在加油站内打电话；加完油后，要及时提起加油枪，防止司机突然驾车驶离时拉断加油枪软管。

(8) 加油工要注意车辆来往，防止车辆伤害。

(9) 加油机旁按要求配备灭火器和灭火毯。加油机爆炸危险区域内不放置可燃性物品。

(10) 不在加油作业区外进行加油作业。不向未采取防止静电积聚措施的绝缘性容器进行散装加注。防止客户操作非自助加油机。

(11) 车辆驶入非自助加油站时，加油员主动引导车辆进入加油位置。

(12) 加油作业前，加油员确认车辆停稳、熄火；摩托车驾驶员和乘坐人员离开座位，并将车辆熄火、放置平稳；加油员要与客户确认油品的名称和牌号等信息；提示客户在靠近油箱口前先释放人体静电。

(13) 加油时避免油料溅出，若发生油料滴漏、溢洒或影响加油作业安全的情况，立即停止加油，并及时处理。

(14) 加完油后，立即将加油枪复位于加油机。

2、卸油场所、设施、装置安全对策措施

(1) 加油站人员应在确认油罐车无油品滴漏后，方可引导油罐车进入卸油作业区，油罐车在站内车速不应大于 5km/h。

(2) 在油罐车静置进行静电释放 5min 后，方可进行计量、取样和卸油等相关作业，卸油时应保证静电接地设施的良好，并有人在一旁监视。

(3) 卸油时，油罐车应连通静电接地，发动机熄火排气管加阻火罩，车头朝向道路出口一侧。

(4) 卸油时经双方检查确认具备开阀卸油条件后，将卸油口对应油罐进油阀门打开（卸汽油还是先打开气路阀门），再缓慢开启油罐车卸油阀门。通过采取调节阀门开度等措施控制卸油流速不大于 4.5m/s，作业时操作区域应有专人监守、防止冒罐跑油。

(5) 雷雨天禁止卸油作业。

(6) 卸油时司机和操作人员不得穿静电易积聚的服装和易产生火花的钉鞋，现场有专人监护，闲杂人员严禁入内。

(7) 站内应杜绝一切明火操作，包括生活用火（如烟头、火柴、灯火、打火机、煤气灶等）和生产用火（如电焊和气焊，加热炉、非防爆的电气设备、开关等）。确实需要进行动火操作，应严格执行临时动火审批制度。

(8) 发现员工和外来人员有以上动用明火的情况，应立即予以制止。

(9) 站房内的电气设备应加强维护，平时应注意防尘、除尘。室内应杜绝明火。严禁私拉乱接电线。严禁带电检修电器设备，应经常清除电器设备内的灰尘及异物。

(10) 防雷防静电设施应按有关部门的规定进行铺设，并做好后期保养。

(11) 对洒漏在地面上的油品要及时处理，不得用化纤织物擦拭加油机，汽车油箱和地面，以防静电打火。

(12) 检修操作应使用不发火花的专用工具，操作时不得有敲击碰撞。

(13) 定期对加油站内的管道设施、储罐进行安全检查，做到发现问题及时整改。

(14) 工作人员定期检查埋地油罐观察井，尤其是雨后，确保能够及时发现问题。

(15) 长期使用的法兰垫片、螺栓等连接管路的配件应注意更换。

(16) 卸油作业现场设置隔离警示标识。

(17) 对油车进行人工取样时，人员应戴安全帽，选用铝或铜等不发火花，不易积聚静电的器具；油样可通过卸油口回罐，不从计量孔倒入。若人员在油罐车罐顶上取样，采取防坠落措施，并设专人监护。

(18) 油结束后，加油员全面检查并确认状态正常，方可引导油罐车启动车辆、离站，并清理卸油现场，将应急器材放回原位。

(19) 卸油作业过程中设专人监护，油罐车驾驶员和押运员不能同时离开作业现场。无人监护时，停止作业。

(20) 卸油作业过程中，不开启计量孔，不修理、擦洗油罐车，不鸣笛；使用器具时要轻拿轻放；与该罐连接且无防水杂措施的加油机要停止加油作业。

(21) 油时若发生油料溅溢或其他影响卸油安全情况时，立即停止作业并及时处理。若发生事故，立即停止作业，并按应急预案进行应急处置。

6.2.3 特殊作业安全对策措施

1) 基本要求

(1) 加油站应按照特殊作业安全管理制度要求办理作业审批，同一作业内容涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行相应的作业许可要求，办理相应的作业许可证。对于同一风险的不同管控措施，应以最严格的管控措施为准。

(2) 将特殊作业发包的，承包单位应具备相应的安全生产条件，加油站应对发包作业安全承担主体责任。加油站应与承包方签订安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责，加油站应对承包单位的作业方案和实施的作业进行审批。

(3) 作业前，对作业人员进行安全教育培训，培训内容包括主要风险及管控措施、安全管理要求、现场处置方案、作业所属工程概况及施工特点、工程主要风险及管控措施、作业人员劳动防护用品佩戴的要求等。参加培训的人员应在培训记录上签字确认。

(4) 发生危险情况可能危及作业人员安全时应立即停止作业，撤离人员，并按要求通知相关单位及人员，启动应急预案。

(5) 作业完毕应清理现场，及时撤离工具设备，清理废料、杂物、垃圾、油污；作业完毕应恢复原状，恢复作业时拆除的安全设施的使用功能。

2) 加油站受限空间作业安全对策措施

(1) 加油站必须严格执行作业审批制度，严禁擅自进入受限空间作业。受限空间作业执行“三不进入”原则，即无受限空间作业许可证不进入、监护人不在场不进入、风险防范措施不落实不进入。受限空间安全作业票有效期不应超过 24 小时。

(2) 必须进行安全隔离，严禁采用水封或关闭阀门代替加装盲板。与受限空间相连的可能危及安全作业的孔、洞必须进行封堵。

(3) 必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁气体分析不合格进入作业。作业过程中采取通风措施，保持空气畅通，不应向受限空间充入纯氧或富氧空气，作业前 30 分钟，对受限空间气体进行气体检测，作业中断时间超过 60 分钟，必须重新采样分析。

(4) 必须配置移动式气体检测报警仪，严禁超标作业。作业时要连续进

行气体浓度检测，每 2 小时记录 1 次，当气体浓度超标时，必须停止作业，撤离人员。

(5) 必须配备防中毒和窒息等防护装备，严禁无防护监护措施作业。监护人要对进入受限空间的人员及其携带的工器具种类、数量进行登记，作业完毕后再次进行清点。

(6) 必须设置安全警示标识，严禁人员误入。受限空间作业期间，应在受限空间入口设置警示标志。

(7) 必须全程有人监护，严禁监护人在无防护设施下探入或进入受限空间。

(8) 必须制定应急措施，严禁盲目施救。

3) 加油站其他特殊作业应严格按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)、《广东省应急管理厅关于印发〈广东省危险化学品企业特殊作业安全指引(试行)〉的通知》(粤应急函〔2024〕224 号)及其他相关国家法律、行政法规的规定要求执行。

6.2.4 特别管控危险化学品安全对策措施


根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告 2020 年第 3 号)辨识可知，汽油属于特别管控危险化学品。加油站应针对汽油产生安全风险的主要环节，在法律法规和经济技术可行的条件下，研究推进实施以下管控措施，最大限度降低安全风险，有效防范遏制重特重大事故。

- 1) 建设信息平台，实施全生命周期信息追溯管控。
- 2) 研究规范包装管理。
- 3) 严格安全生产准入。
- 4) 强化运输管理。
- 5) 实施储存定置化管理。

6.3 隐患整改情况

评价组对该加油站的已整改情况进行了复查，结果如下表：

表 6.2 已整改情况汇总表

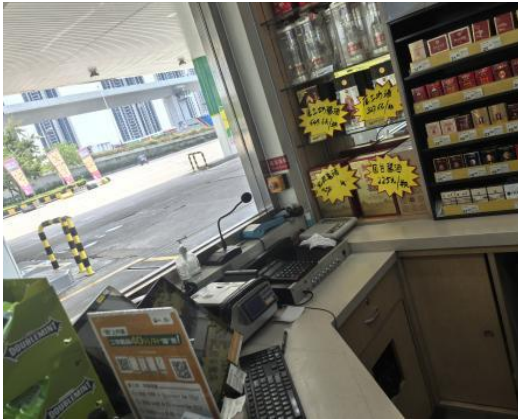序号	存在主要问题	整改建议	整改情况及照片	结论
1.	该加油站配电室未配备不少于 2 具同类型的灭火器。 	建议企业在配电室配备 2 个 4kg 或 5kg 的干粉灭火器并定期检查。	已在配电室内配备 2 具同类型的灭火器。 	整改后合格
	该加油站收银台处的急停按钮未设防护罩。 	建议该加油站在收银台的急停按钮设置透明防护罩。	已在收银台的急停按钮设置透明防护罩。 	整改后合格

7 安全评价结论

7.1 危险、有害因素辨识小结

1) 根据《企业职工伤亡事故分类》(GB/T 6441-1986) 对该加油站存在的危险、有害因素进行辨识, 该加油站在经营、储存过程中存在的危险、有害因素有: (1) 火灾; (2) 其他爆炸; (3) 中毒和窒息; (4) 车辆伤害; (5) 触电; (6) 高处坠落; (7) 物体打击; (8) 机械伤害。其中, 最主要的危险、有害因素是火灾和其他爆炸。

2) 按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018) 进行辨识, 该加油站生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源。

3) 依据《危险化学品目录(2015 版)》(原国家安全监管总局等 10 部门公告 2015 年第 5 号; 应急管理部等 10 部门公告 2022 年第 8 号调整, 于 2023 年 1 月 1 日起实施) 进行辨识, 可知该加油站的汽油、柴油属于危险化学品, 其中汽油属于低闪点易燃液体, 类别 2*; 柴油属于易燃液体, 类别 3。

4) 该加油站经营、储存的汽油、柴油不属于剧毒化学品、不属于易制毒化学品、不属于易制爆危险化学品、不涉及监控化学品; 经营、储存的汽油属于国家重点监管的危险化学品、属于特别管控危险化学品。该加油站的卸油、储存、加油、油气回收工艺不属于国家公布的重点监管的危险化工工艺, 该加油站经营、储存的汽油、柴油和工艺设备不属于国家明令淘汰的产品和工艺设备。该加油站不存在重大生产安全事故隐患。该加油站风险等级为蓝色。

7.2 采取安全评价现场检查表评价小结

采用安全评价现场检查表对该加油站的现状进行安全评价, 其中, 适用于该加油站的检查项目共 113 项, 其中适用的 111 项检查项目合格, 2 项整改后合格。

7.3 采用作业条件危险性评价法评价小结

采用作业条件危险性评价法对该加油站的加油作业区、卸油作业区、埋地储罐区、配电房、站房存在的危险、有害因素进行了分析评价, 分析结果为:

1) 根据对加油作业区单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、其他爆炸、触电、高处坠落、车辆伤害的危险程度为“一般危险，需要注意”，中毒和窒息、机械伤害、物体打击的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

2) 根据对卸油作业区单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、其他爆炸、触电、物体打击、车辆伤害的危险程度为“一般危险，需要注意”，中毒和窒息、高处坠落的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

3) 根据对埋地油罐区单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、其他爆炸、车辆伤害、触电的危险程度为“一般危险，需要注意”，中毒和窒息、机械伤害的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

4) 根据对配电房单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、触电的危险程度为“一般危险，需要注意”；

5) 根据对站房单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、触电的危险程度为“一般危险，需要注意”；高处坠落的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

6) 根据对辅房 1 单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、触电的危险程度为“一般危险，需要注意”；高处坠落的危险程度为“稍有危险，可以接受”；

7) 根据对仓库单元危险有害因素进行的作业条件危险性分析评价可知：火灾、触电的危险程度为“一般危险，需要注意”。

7.4 采用道化学火灾、爆炸危险指数评价法评价小结

采用道化学法（七版）对该加油站的汽油储罐进行火灾爆炸危险评价，结果为：汽油储罐的火灾危险爆炸危险指数为116.42，暴露半径为29.80m，火灾爆炸固有危险等级为中等。采用安全措施补偿后，火灾爆炸危险指数为88.48，暴露半径为22.65m，火灾爆炸危险等级为较轻。

7.5 经营单位基本条件分析评价小结

1) 该加油站的经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB 50016-2014）和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB

50156-2021) 的规定, 并且经当地相关部门验收合格。

2) 该加油站经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 55 号, 根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正) 的相关要求。油罐按《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 相关规定设置。

3) 该加油站主要负责人、安全管理人员已取得相关管理部门颁发的安全资格证书, 符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 55 号, 根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正) 的规定。

4) 该加油站有健全的安全生产管理制度和岗位安全操作规程, 符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 55 号, 根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正) 的规定。

5) 该加油站有本单位的生产安全事故应急预案, 每年都按规定定期进行员工专项消防灭火训练及防跑冒、防漏油等应急演练, 符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 55 号, 根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正) 的规定。

7.6 综合结论

广东劳安职业安全事务有限公司安全评价小组通过对中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站的安全现状进行全面深入的检查、分析和评价后得出如下结论:

中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 55 号, 根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 等法律、法规、标准的要求, 具备换领危险化学品经营许可证的条件。

8 与被评价单位交换意见的情况结果评价结论

评价组对加油站现场进行了检查、调研，与被评价单位共同协商确定安全评价对象和范围，收集、整理被评价单位提供的相关图纸及各类检测资料等有关材料，并收集、整理了类似项目的技术对比资料，以及相关的法律法规、技术标准等。

本报告根据被评价单位的实际情况结合相关资料。对加油站可能存在的危险、有害因素进行了分析，指出了存在的主要危险、有害因素，提出了相应的安全对策措施，被评价单位表示将对本报告提出的安全对策措施认真对待，并针对提出的安全对策措施采取整改措施，现已全部整改，该项目满足安全生产的要求。

评价组在评价过程中与中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站就加油站的安全现状评价工作反复、充分地交换意见，双方对该加油站的安全现状与法律法规的符合性等情况意见一致。被评价单位同意广东劳安职业安全事务有限公司出具的《中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站安全现状评价报告》的内容和结论，并对其提供材料的真实性负责。

评价单位（盖章）：广东劳安职业安全事务有限公司

日期：2025 年 9 月 17 日

被评价单位（盖章）：中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站

日期：2025 年 9 月 17 日

附件目录

序号	资料名称
1	加油站照片
2	安全评价委托书
3	材料真实性承诺报告、办理换领危险化学品经营许可证的报告
4	营业执照
5	危险化学品经营许可证
6	成品油零售经营批准证书
7	房地产权证、租赁合同
8	建设工程消防消防验收意见书
9	广东省防雷装置定期检测报告
10	生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表
11	加油机防爆合格证
12	双层管道质量合格证明
13	潜油泵防爆合格证
14	加油站安全管理制度及操作规程清单
15	重点监管危险化学品安全措施及应急处置原则
16	主要负责人、安全生产管理人员考核合格证、培训合格证
17	加油站全员培训记录
18	安全生产责任险及从业人员社保缴纳相关资料
19	油气回收检测报告
20	中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站四至图
21	中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站平面图
22	中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站工艺流程图
23	中油碧辟石油有限公司白云万顺达北加油站爆炸区域划分图
24	报告现场意见及报告修改说明